



ООО «ПЛЦ АС»

СЧЁТЧИКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ BFM II



Руководство по эксплуатации
АЦСБ.411100.003 РЭ



СОДЕРЖАНИЕ

1 Описание и работа.....	5
1.1. Назначение изделия	5
1.2 Состав изделия.....	5
1.3 Устройство и работа	11
1.4 Технические характеристики	13
1.5 Маркировка и пломбирование	23
2. Использование по назначению	27
2.1 Эксплуатационные ограничения	27
2.2 Подготовка счётчиков к использованию	28
2.2.1 Механическая установка	28
2.2.2 Электрические соединения	34
2.2.3 Подключение коммуникационных портов.....	43
2.2.4 Подключение модулей дискретных и аналоговых сигналов.....	46
2.2.5 Установка (замена) батареи	50
2.2.6 Органы управления и индикаторы	52
2.2.7 Основные сведения о конфигурировании счётчика	53
2.3 Использование счётчиков.....	59
2.3.1 Работа с использованием сенсорного ЖК-дисплея.....	59
2.3.1.1 Диагностика при включении счётчика	59
2.3.1.2 Переключение режимов	60
2.3.1.3 Кнопки навигации	60
2.3.1.4 Конфигурирование счётчика при помощи дисплея	70
2.3.2 Работа с ПО PAS	79
2.3.2.1 Общие положения	79
2.3.2.2 Установка и первоначальная настройка ПО PAS.....	79
2.3.2.3 Создание сайта для счётчика	79
2.3.2.4 Установка канала связи с прибором.....	80
2.3.2.5 Настройка счётчика.....	81

2.3.2.5.1 Общие указания.....	81
2.3.2.5.2 Настройки последовательных портов.....	82
2.3.2.5.3 Настройки локальной сети (LAN).....	83
2.3.2.5.4 Настройки доступа к глобальной сети через модуль сотовой связи	84
2.3.2.5.5 Базовые настройки счётчика.....	86
2.3.2.5.6 Настройки токовых каналов.....	89
2.3.2.5.7 Настройки коррекции погрешностей трансформаторов.....	91
2.3.2.5.8 Настройки локализации счётчика.....	93
2.3.2.5.9 Настройки дискретных входов.....	94
2.3.2.5.10 Настройки аналоговых входов.....	96
2.3.2.5.11 Настройки уставок.....	98
2.3.2.5.12 Настройки счётчиков импульсов.....	101
2.3.2.5.13 Настройки многотарифного учёта.....	102
2.3.2.5.14 Настройки регистрации данных.....	108
2.3.2.5.15 Дополнительные функции удаленного взаимодействия со счётчиком.....	109
2.3.2.5.16 Смена пароля.....	112
2.3.2.5.17 Обновление встроенного ПО счётчика.....	112
2.3.2.5.17 Мониторинг данных.....	115
3. Техническое обслуживание и поверка.....	116
4. Ремонт.....	116
5. Транспортирование и хранение.....	117
Приложение А – Уставки.....	118
Приложение Б – Перечень параметров для мониторинга и записи.....	120
Приложение В – Диагностические сообщения.....	131

Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) распространяется на Счётчики электрической энергии ВФМ II (далее по тексту – счётчики, изделие), регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений – 73507-18. РЭ содержит сведения о конструкции, принципе действия, характеристиках и свойствах счётчиков, необходимые для правильной и безопасной эксплуатации изделия при монтаже, использовании по назначению, техническом обслуживании, текущем ремонте, хранении и транспортировании, оценки его технического состояния при определении необходимости отправки его в ремонт, а также сведения по утилизации изделия и его составных частей.

РЭ распространяется на все модификации и исполнения, перечисленные в настоящем документе.

К монтажу, использованию по назначению, техническому обслуживанию должны допускаться лица, изучившие настоящее РЭ и отвечающие по своей подготовке требованиям действующего законодательства в области охраны труда, в частности требованиям к персоналу и его подготовке, установленным Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей.

ВНИМАНИЕ: несоблюдение требований РЭ может привести к поражениям электрическим током и СМЕРТИ!

Изготовитель гарантирует исправную работу счётчиков при соблюдении покупателем условий и правил хранения, транспортировки, монтажа и эксплуатации, установленных настоящими РЭ. Гарантийный срок эксплуатации счётчиков – 36 месяцев в пределах гарантийного срока хранения с даты ввода в эксплуатацию. Гарантийный срок хранения счётчиков в упаковке изготовителя – 36 месяцев с даты получения счётчика покупателем.

В период действия гарантийных обязательств ремонт должен проводиться только изготовителем или уполномоченными им лицами. При несоблюдении этого условия действие гарантии прекращается.

1 Описание и работа

1.1. Назначение изделия

Счётчики предназначены для многоканальных измерений активной, реактивной и полной (кажущейся) электрической энергии и мощности, напряжения переменного тока, силы переменного тока, частоты, коэффициента мощности, а также (опционально) счета импульсов от любого внешнего устройства с импульсным выходом с переводом в именованные физические величины (л, м³ и т.п.), выполнения функции реле, измерений физических величин совместно со средствами измерений и автоматизации с выходными сигналами постоянного тока. Дополнительные (опциональные) функции зависят от применения дополнительных модулей.

Счётчики могут применяться для многотарифного коммерческого и технического учёта электроэнергии и других видов энергоресурсов – как обособленно, так и в составе АИИС.

1.2 Состав изделия

Счётчики имеют модульное исполнение. В минимально возможной комплектации состоят из базового 18-канального (в расчёте на однофазный ток) модуля токовых цепей, модуля подключения цепей напряжения и стандартных портов Ethernet, RS-485 и USB. Применением дополнительных модулей токовых цепей число токовых каналов может быть увеличено до 54. При использовании счётчика в трёхфазных цепях токовые каналы объединяются в группы по три.

Токовые цепи счётчиков подключаются при помощи шинных измерительных трансформаторов тока SATEC HACS, регистрационный номер в Федеральном информационном фонде 70578-18. Выпускаются 2 модификации счётчиков: стандартная (применяется с трансформаторами с номинальным вторичным током 20 мА – исполнения трансформаторов CS1, CS1L, CS1S, CS2, CS250S, CS2S, CS2SL, CS4, CS4S, CS8, CS8S, CS12S, CS20S, CS30S) и RS5

(применяется с трансформаторами с номинальным вторичным током 5 мА исполнения CS05S).

С целью расширения функциональных возможностей исходя из потребностей пользователя, счётчики могут комплектоваться дополнительными модулями (как при поверке, так и в процессе эксплуатации):

модули расширения токовых цепей на 6 каналов (СІМ 6) – исполнения модулей с обозначением С6Н для стандартной модификации счётчика и с обозначением С6R для модификации счётчика RS5;

модули расширения токовых цепей на 18 каналов (СІМ 18) – исполнения модулей с обозначением С18Н для стандартной модификации счётчика и с обозначением С18R для модификации счётчика RS5;

модули входных дискретных сигналов на 9 каналов («сухой» контакт) DI9;

модули входных дискретных сигналов на 18 каналов («сухой» контакт) DI18;

модули входных дискретных сигналов на 18 каналов («мокрый» контакт 250 В постоянного тока) DI18-250V;

модули выходных дискретных сигналов (релейных выходов) на 9 каналов RLY9;

модуль входных аналоговых сигналов AI1 – 4 входа, диапазон от – 1 до + 1 мА;

модуль входных аналоговых сигналов AI2 – 4 входа, диапазон от 0 до 20 мА;

модуль входных аналоговых сигналов AI3 – 4 входа, диапазон от 0 до 1 мА;

модуль входных аналоговых сигналов AI4 – 4 входа, диапазон от 4 до 20 мА;

модуль сотовой сети (модем 2G/3G с антенной и COM-портом) T3G;

модуль внешнего питания (50-290 В переменного тока, 40-290 В постоянного тока) AUX-ACDC.

Подключение дополнительных модулей к основному и между собой осуществляется при помощи штыревых разъёмов. К базовому модулю токовых цепей может подключаться до двух любых модулей расширения токовых цепей и графический цветной жидкокристаллический сенсорный TFT-дисплей разрешением 320x240 пикс, к модулю подключения цепей напряжения – модуль внешнего питания. К базовому блоку может подключаться до четырёх любых других модулей (модули входных дискретных сигналов, выходных дискретных сигналов, входных аналоговых сигналов, сотовой сети).

В зависимости от комплектации счётчик имеет следующее условное обозначение:

BFM II	-		-		-	
		1		2		3

1) код исполнения: **HA CS** – стандартная модификация, **RS5** – модификация RS5;

2) номинальная частота: **50HZ** – 50 Гц, **60HZ** – 60 Гц (исполнение с номинальной частотой 60 Гц не предназначено для измерений в сфере распространения государственного регулирования обеспечения единства измерений в РФ);

3) оснащение дисплеем: **G** – с дисплеем, **X** – без дисплея;

В паспорте на счетчик указывается заводская комплектация модулями:

4) оснащение дополнительными модулями токовых цепей:

C6H – модуль расширения токовых цепей на 6 каналов (СІМ 6) для стандартной модификации,

C6R – модуль расширения токовых цепей на 6 каналов (СІМ 6) для модификации RS5,

C18H – модуль расширения токовых цепей на 18 каналов (СІМ 18) для стандартной модификации,

C18R – модуль расширения токовых цепей на 6 каналов (СІМ 18) для модификации RS5;

5) оснащение модулем сотовой сети (модемом 2G/3G с антенной): **T3G** – с модемом, символ «←» – без модема;

б) оснащение модулями входных, выходных дискретных сигналов, входных аналоговых сигналов:

DI9 – модуль входных дискретных сигналов на 9 каналов («сухой» контакт),

DI18 – модуль входных дискретных сигналов на 18 каналов («сухой» контакт),

DI18-250V – модуль входных дискретных сигналов на 18 каналов («мокрый» контакт 250 В постоянного тока),

RLY9 – модуль выходных дискретных сигналов (релейных выходов) на 9 каналов,

AI1 – модуль входных аналоговых сигналов на 4 входа, диапазон от – 1 до + 1 мА,

AI2 – модуль входных аналоговых сигналов на 4 входа, диапазон от 0 до 20 мА,

AI3 – модуль входных аналоговых сигналов на 4 входа, диапазон от 0 до 1 мА,

AI4 – модуль входных аналоговых сигналов на 4 входа, диапазон от 4 до 20 мА;

7) оснащение модулем внешнего питания (50-290 В переменного тока, 40-290 В постоянного тока): **AUX-ACDC** – с модулем питания, символ «-» – без модуля питания.

Общий вид счётчика в минимальной комплектации представлен на рисунке, с дополнительными модулями – на рисунке 2. На рисунке 3 представлен общий вид дополнительных модулей, на рисунке 4 – общий вид трансформаторов тока SATEC HACС.




Рисунок 1 – Общий вид счётчика в минимальной комплектации



Рисунок 2 – Общий вид счётчика с дополнительными модулями



Рисунок 3 – Общий вид дополнительных модулей

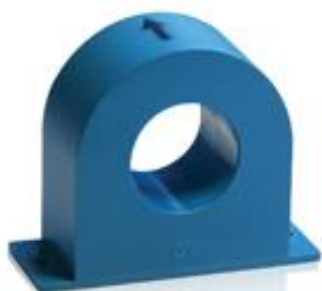

CS1, CS1L, CS2, CS4



CS8



CS05S, CS1S, CS2S, CS250S



CS2SL



CS4S



CS8S, CS12S



CS20S, CS30S

Рисунок 4 – Общий вид трансформаторов тока SATEC HACS

1.3 Устройство и работа

Принцип действия счётчиков основан на быстром (с частотой в 64 раза превосходящей сетевую частоту) аналого-цифровом преобразовании входных сигналов тока и напряжения по каждой из фаз. Цифровой код передаётся для дальнейшей обработки в микропроцессор. Микропроцессор вычисляет мгновенные и средние значения тока, напряжения, частоты, коэффициента мощности, активной, реактивной и полной мощности, а также значения активной, реактивной и полной энергии нарастающим итогом. Измеренные значения величин хранятся в энергонезависимой памяти, могут передаваться через цифровой интерфейс для дальнейшей обработки, анализа и хранения в различные программно-технические или измерительно-вычислительные комплексы.

Счётчики оснащены портами RS-485, Ethernet, USB, находящимися на базовом модуле токовых цепей, и реализуют протоколы передачи данных Modbus RTU, Modbus TCP, МЭК 60870-5-101/104, DNP3. USB-порт предназначен для связи с персональным компьютером с установленным на нем программным обеспечением (ПО) PAS.

Счётчики позволяют вести многотарифный учёт электроэнергии в обоих направлениях и имеют энергонезависимые внутренние часы.

Модули дискретных входов служат для связи счётчика с системами АСУ ТП, телемеханики, защиты и автоматики и устройствами с импульсным выходным сигналом. Счётчик выполняет контроль состояния бинарных сигналов или выступает в роли счётчика импульсов с дальнейшим преобразованием числа импульсов в именованные физические величины. Также через посредство модуля дискретных входов возможна внешняя синхронизация времени

Модули выходных дискретных сигналов (релейных выходов) служат для связи счётчика с системами АСУ ТП, телемеханики, защиты и автоматики,

представляют собой электромеханические реле, управляемые командами по Modbus через любой порт счётчика или посредством встроенной логики.

Модули входных аналоговых сигналов предназначены для информационной связи счётчиков со средствами измерений и автоматизации с выходным токовым сигналом и позволяют измерять физические величины совместно с этими средствами измерений и автоматизации.

Модуль сотовой сети (модем 2G/3G с антенной и COM-портом) обеспечивает прямую связь с публичной областью сотовой сети посредством TCP/IP протоколов. Модуль имеет 2 TCP-сервера, сконфигурированных для связи по протоколам Modbus/TCP, DNP3/TCP. COM-порт может использоваться для четырёхпроводного соединения RS-422.

Счётчики автоматически ведут журнал событий, сохраняемый в энергонезависимой памяти и фиксирующий дату и время наступления следующих событий:

факт связи со счётчиком, приведший к каким-либо изменениям данных и конфигурации;

факт коррекции времени с фиксацией величины коррекции времени;

формирование события по результатам автоматической самодиагностики;

отсутствие напряжения по каждой фазе с фиксацией времени пропадания и восстановления напряжения;

перерыв питания электросчётчика с фиксацией времени пропадания и восстановления;

срабатывание триггеров и состояние дискретных входов и релейных выходов.

Графический цветной жидкокристаллический сенсорный TFT-дисплей с подсветкой позволяет одинаково хорошо снимать информацию как в темноте, так и на солнечном свете. Переключение между страницами меню позволяет

просматривать множество измеряемых величин и параметров, используя сенсорные возможности дисплея.

Работа счётчиков обеспечивается встроенным ПО, находящимся в защищённой от перезаписи памяти микропроцессора, что исключает возможность несанкционированного доступа к ПО. Уровень защиты ПО от преднамеренных и непреднамеренных изменений соответствует уровню «высокий» по Р 50.2.077-2014.

В таблице 1 представлены идентификационные данные ПО.

Таблица 1 – Идентификационные данные встроенного ПО

Идентификационные данные (признаки)	Значение
Идентификационное наименование ПО	BFM2
Номер версии (идентификационный номер) ПО	не ниже 37.1.1
Цифровой идентификатор ПО	Исполняемый код защищён от считывания и модификации
Алгоритм вычисления контрольной суммы исполняемого кода	Не используется

1.4 Технические характеристики

Технические характеристики счётчиков приведены в таблицах 2-7. Характеристики применяемых со счётчиками трансформаторов тока SATEC HACS – в таблицах 8, 9.

Таблица 2 – Метрологические характеристики при измерениях напряжения переменного электрического тока и частоты

Измеряемая величина	Предельные значения	Пределы допускаемой основной погрешности в нормальных условиях измерений
Напряжение фазное ²⁾ , В	от 10 до 120 % от $U_{л.ном}$	$\pm 0,1 \%$ ³⁾
Напряжение линейное ¹⁾ , В	от 10 до 120 % от $U_{ф.ном}$	$\pm 0,1 \%$ ³⁾
Частота, Гц	от 45 до 55	$\pm 0,0002$ ⁴⁾

Примечания к таблице 2:

- 1) $U_{л.ном}$ – номинальное напряжение между фазами (линейное) – 400 В или 100 В;
- 2) $U_{ф.ном}$ – номинальное напряжение между фазой и нейтралью (фазное) – 230 В или 57,7 В;
- 3) погрешность является приведённой и нормируется к номинальному значению напряжения;

- 4) погрешность является относительной;
- 5) дополнительная погрешность измерений напряжения в диапазоне рабочей температуры $\pm 0,0015 \text{ \%}/^\circ\text{C}$.

Таблица 3 – Метрологические характеристики при измерениях силы переменного электрического тока

Измеряемая величина	Предельные значения	Пределы допускаемой основной относительной погрешности в нормальных условиях измерений		
		при измерениях с использованием платы SATEC HACS ²⁾	При измерениях с использованием трансформаторов тока SATEC HACS класса точности 0,2S по ГОСТ 7746-2015	При измерениях с использованием трансформаторов тока SATEC HACS класса точности 0,5S по ГОСТ 7746-2015
Сила переменного электрического тока, А	от 1 до 5 % включ. от $I_{\text{НОМ}}$ ¹⁾	$\pm 0,2 \text{ \%}$	$\pm 0,4 \text{ \%}$	$\pm 1 \text{ \%}$
	от 5 до 200 % от $I_{\text{НОМ}}$ ¹⁾	$\pm 0,1 \text{ \%}$	$\pm 0,2 \text{ \%}$	$\pm 0,5 \text{ \%}$

Примечания к таблице 3:

1) $I_{\text{НОМ}}$ – здесь и в последующих таблицах номинальный первичный ток используемого трансформатора тока;

2) плата SATEC HACS²⁾, регистрационный номер в Федеральном информационном фонде 69679-17, предназначена для поверки и калибровки счётчиков ВФМ II;

3) дополнительная погрешность измерений силы тока в диапазоне рабочей температуры $\pm 0,0015 \text{ \%}/^\circ\text{C}$.

Таблица 4 – Метрологические характеристики при измерениях характеристик электрической энергии

Измеряемая величина	Предельные значения	Пределы допускаемой основной относительной погрешности в нормальных условиях измерений		
		при измерениях с использованием платы SATEC HACB ³⁾	При измерениях с использованием трансформаторов тока SATEC HACС класса точности 0,2S по ГОСТ 7746-2015	При измерениях с использованием трансформаторов тока SATEC HACС класса точности 0,5S по ГОСТ 7746-2015
Активная электрическая энергия ¹⁾ , Вт·ч	-	соответствует классу точности 0,2S	соответствует классу точности 0,5S	соответствует классу точности 1
Реактивная электрическая энергия ²⁾ , вар·ч	-	соответствует классу точности 1	соответствует классу точности 1	соответствует классу точности 1
Активная электрическая мощность, Вт	при значениях силы тока от 1 до 5 % от I _{ном} , коэфф. мощности cos φ = 1	± 0,4 %	± 1 %	± 1,5 %
Активная электрическая мощность, Вт	при значениях силы тока от 5 до 200 % от I _{ном} включ., коэфф. мощности cos φ = 1	± 0,2 %	± 0,5 %	± 1 %
Активная электрическая мощность, Вт	при значениях силы тока от 2 до 10 % от I _{ном} , коэфф. мощности cos φ = 0,5 (инд. нагрузка) и cos φ = 0,8 (емк. нагрузка)	± 0,5 %	± 1 %	± 1,5 %
Активная электрическая мощность, Вт	при значениях силы тока от 10 до 200 % от I _{ном} включ., коэфф. мощности cos φ = 0,5 (инд. нагрузка) и cos φ = 0,8 (емк. нагрузка)	± 0,3 %	± 0,6 %	± 1 %

Измеряемая величина	Предельные значения	Пределы допускаемой основной относительной погрешности в нормальных условиях измерений		
		при измерениях с использованием платы SATEC HACB ³⁾	При измерениях с использованием трансформаторов тока SATEC HACС класса точности 0,2S по ГОСТ 7746-2015	При измерениях с использованием трансформаторов тока SATEC HACС класса точности 0,5S по ГОСТ 7746-2015
Реактивная электрическая мощность, вар	при значениях силы тока от 2 до 5 % от $I_{ном}$, $ \sin \varphi = 1$	$\pm 1,5 \%$	$\pm 1,5 \%$	$\pm 1,5 \%$
Реактивная электрическая мощность, вар	при значениях силы тока от 5 до 200 % от $I_{ном}$ включ., $ \sin \varphi = 1$	$\pm 1 \%$	$\pm 1 \%$	$\pm 1 \%$
Реактивная электрическая мощность, вар	при значениях силы тока от 5 до 10 % от $I_{ном}$, $ \sin \varphi = 0,5$	$\pm 1,5 \%$	$\pm 1,5 \%$	$\pm 1,5 \%$
Реактивная электрическая мощность, вар	при значениях силы тока от 10 до 200 % от $I_{ном}$ включ., $ \sin \varphi = 0,5$	$\pm 1 \%$	$\pm 1 \%$	$\pm 1 \%$
Реактивная электрическая мощность, вар	при значениях силы тока от 10 до 200 % от $I_{ном}$ включ., $ \sin \varphi = 0,25$	$\pm 1,5 \%$	$\pm 1,5 \%$	$\pm 1,5 \%$
Полная электрическая мощность, В·А	при значениях силы тока от 1 до 5 % от $I_{ном}$, коэфф. мощности $\cos \varphi$ не более -0,5 и не менее 0,5	$\pm 0,5 \%$	$\pm 0,8 \%$	$\pm 1,5 \%$
Полная электрическая мощность, В·А	при значениях силы тока от 5 до 200 % от $I_{ном}$ включ., коэфф. мощности $\cos \varphi$ не более -0,5 и не менее 0,5	$\pm 0,3 \%$	$\pm 0,5 \%$	$\pm 1 \%$

Измеряемая величина	Предельные значения	Пределы допускаемой основной относительной погрешности в нормальных условиях измерений		
		при измерениях с использованием платы SATEC HACB ³⁾	При измерениях с использованием трансформаторов тока SATEC HACС класса точности 0,2S по ГОСТ 7746-2015	При измерениях с использованием трансформаторов тока SATEC HACС класса точности 0,5S по ГОСТ 7746-2015
Полная электрическая энергия, В·А·ч	при значениях силы тока от 1 до 5 % от $I_{ном}$, коэфф. мощности $\cos \varphi$ не более -0,5 и не менее 0,5	$\pm 0,5 \%$	$\pm 0,8 \%$	$\pm 1,5 \%$
Полная электрическая энергия, В·А	при значениях силы тока от 5 до 200 % от $I_{ном}$ включ., коэфф. мощности $\cos \varphi$ не более -0,5 и не менее 0,5	$\pm 0,3 \%$	$\pm 0,5 \%$	$\pm 1 \%$

Примечания к таблице 4:

- 1) в соответствии с ГОСТ 31819.21-2012 и ГОСТ 31819.22-2012;
- 2) в соответствии с ГОСТ 31819.23-2012;
- 3) плата SATEC HACB, регистрационный номер в Федеральном информационном фонде 69679-17, предназначена для поверки и калибровки счётчиков ВФМ II;
- 4) ход внутренних часов $\pm 0,17$ с/сут;
- 5) изменение хода часов от влияния температуры в диапазоне рабочей температуры $\pm 0,17$ с/сут на 1°C ;
- 6) дополнительная погрешность измерений электрической мощности в диапазоне рабочей температуры $\pm 0,005 \%/^\circ\text{C}$;
- 7) дополнительные погрешности при измерениях активной электрической энергии соответствуют ГОСТ 31819.22-2012 для класса точности 0,5S;
- 8) дополнительные погрешности при измерениях реактивной электрической энергии соответствуют ГОСТ 31819.23-2012 для класса точности 1;

Таблица 5 – Метрологические характеристики при измерениях сигналов силы тока, предназначенных для информационной связи со средствами измерений и автоматизации

Диапазон измерений сигналов силы тока, предназначенных для информационной связи со средствами измерений и автоматизации, мА	Пределы допускаемой основной приведённой погрешности измерений сигналов тока в нормальных условиях измерений
от - 1 до + 1	$\pm 0,2 \%$
от 0 до 20	$\pm 0,2 \%$

Диапазон измерений сигналов силы тока, предназначенных для информационной связи со средствами измерений и автоматизации, мА	Пределы допускаемой основной приведённой погрешности измерений сигналов тока в нормальных условиях измерений
от 4 до 20	$\pm 0,2 \%$
от 0 до 1	$\pm 0,2 \%$

Примечание к таблице 5: значение погрешности нормируется к верхней границе диапазона измерений

Таблица 6 – Основные технические характеристики

Наименование характеристики	Значение
Условия эксплуатации: температура окружающей среды, °С относительная влажность без конденсации, %	от – 40 до + 60 от 0 до 95
Нормальные условия измерений: температура окружающей среды, °С относительная влажность без конденсации, % атмосферное давление, кПа суммарный коэффициент искажения синусоидальности, %, не более	от + 18 до + 28 от 30 до 80 от 84 до 106 5
Температура хранения, °С	от – 40 до + 85
Стартовый ток, А	$0,001 \cdot I_{ном}$
Потребляемая мощность по цепям напряжения при трёхфазном питании (на фазу), В·А, не более: базовая комплектация полная комплектация при использовании дополнительного источника питания	6 8 0,08
Потребляемая мощность по цепям тока (на фазу), В·А, не более:	0,025
Многотарифный учёт	имеется
Самодиагностика	имеется
Защита от несанкционированного доступа: пароль аппаратная защита	3-уровневая система пломбы
Срок разряда встроенной литиевой батареи питания внутренних часов при постоянном разряде (без питания), лет	4
Срок службы батареи питания внутренних часов (при работающем счётчике), лет	10
Глубина хранения 30-минутного профиля мощности по каждому каналу учёта, сут., не менее	240
Сохранность данных в памяти при прерывании питания, лет, не менее	30
Сечение проводов для подключения к цепям напряжения	от 0,52 (20AWG) до 2,08 (14AWG) мм ²
Сечение проводов для подключения к токовым цепям	от 0,52 (20AWG) до 2,08 (14AWG) мм ²

Наименование характеристики	Значение
Характеристики модулей DI9, DI18 с «сухим» контактом: напряжение внутреннего питания постоянного тока, В входное сопротивление в «открытом» состоянии, кОм, более входное сопротивление в «закрытом» состоянии, кОм, менее периодичность сканирования состояния, период сетевого тока электрическая прочность изоляции, кВ сечение проводов	5 16 10 1 4 от 0,52 (20AWG) до 1,3 (16AWG) мм ²
Характеристики модулей DI18-250V с «мокрым» контактом: напряжение постоянного тока на контактах, В входное сопротивление в «открытом» состоянии, кОм, более входное сопротивление в «закрытом» состоянии, кОм, менее периодичность сканирования состояния, период сетевого тока электрическая прочность изоляции, кВ сечение проводов	250 15 10 1 4 от 0,52 (20AWG) до 1,3 (16AWG) мм ²
Характеристики модулей выходных дискретных сигналов (релейных выходов) RLY9 конфигурация контактов электрические характеристики коммутации периодичность сканирования состояния, период сетевого тока сечение проводов	SPST Form A 5 А, 250 В переменного тока; 5 А, 30 В постоянного тока; 0,15 А, 250 В постоянного тока; 1 от 0,52 (20AWG) до 1,3 (16AWG) мм ²
Характеристики модулей входных аналоговых сигналов AI1, AI2, AI3, AI4: периодичность сканирования состояния, период сетевого тока электрическая прочность изоляции, кВ сечение проводов	2 4 от 0,52 (20AWG) до 1,3 (16AWG) мм ²
Характеристики порта RS-485: электрическая прочность изоляции, кВ разъем сечение проводов максимальная скорость передачи, бит/с поддерживаемые протоколы	4 трёхконтактный винтовой клеммник от 0,52 (20AWG) до 2,08 (14AWG) мм ² 115200 MODBUS RTU, ГОСТ Р МЭК 60870- 5-101, DNP3

Наименование характеристики	Значение
Характеристики порта USB для связи с устройствами с ПО PAS: спецификация электрическая прочность изоляции, кВ разъем	1.1 4 Type A male, стандартный USB кабель максимальной длиной 2 м
Характеристики порта Ethernet: стандарт электрическая прочность изоляции, кВ разъем поддерживаемые протоколы число одновременно поддерживаемых соединений	10/100BASE-T 4 встроенный 8P8C («RJ45») Modbus TCP, ГОСТ Р МЭК 60870- 5-104, DNP3/TCP 5
Характеристики порта сотовой связи: поддерживаемые модемом поколения сотовой связи электрическая прочность изоляции, кВ разъем поддерживаемые протоколы число одновременно поддерживаемых соединений разъем COM-порта стандарты физического уровня COM-порта	2G, 3G 4 SMA (коаксиальный с импедансом 50 Ом) Modbus TCP, DNP3/TCP 5 пятиконтактный винтовой клеммник RS-485, RS422

Примечание к Таблице 6:

1. При применении счётчика в РФ поперечное сечение и материал применяемых проводников должны соответствовать требованиям действующей редакции Правил устройства электроустановок (ПУЭ).

2. Профиль нагрузки содержит усреднённые за установленные период значения, см. п 2.3.2.5.5 РЭ

Таблица 7 – Размеры и масса модулей счётчиков

Наименование	Обозначение	Габаритные размеры, мм			Масса, г
		длина	ширина	высота	
Основной модуль счётчика		190	125	72,5	815
Модуль цепей напряжения		88	125	72,5	385
Модуль расширения токовых цепей на 6 каналов (СІМ 6)	С6Н (стандартная модификация) С6R (модификация RS5)	88	125	72,5	259

Наименование	Обозначение	Габаритные размеры, мм			Масса, г
		длина	ширина	высота	
Модуль расширения токовых цепей на 18 каналов (С1М 18)	С18Н (стандартная модификация) С18R (модификация RS5)	138	125	72,5	460
Модуль входных дискретных сигналов на 9 каналов («сухой» контакт)	DI9	66	125	72,5	240
Модуль входных дискретных сигналов на 18 каналов («сухой» контакт)	DI18	66	125	72,5	240
Модуль входных дискретных сигналов на 18 каналов («мокрый» контакт 250 В постоянного тока)	DI18-250V	66	125	72,5	240
Модуль выходных дискретных сигналов (релейных выходов) на 9 каналов	RLY9	66	125	72,5	260
Модуль входных аналоговых сигналов на 4 входа, диапазон от - 1 до + 1 мА	AI1	66	125	72,5	240
Модуль входных аналоговых сигналов на 4 входа, диапазон от 0 до 20 мА	AI2	66	125	72,5	240
Модуль входных аналоговых сигналов на 4 входа, диапазон от 0 до 1 мА	AI3	66	125	72,5	240
Модуль входных аналоговых сигналов на 4 входа, диапазон от 4 до 20 мА	AI4	66	125	72,5	240
Модуль сотовой сети (модем 2G/3G с антенной)	T3C	66	125	72,5	240

Наименование	Обозначение	Габаритные размеры, мм			Масса, г
		длина	ширина	высота	
Модуль внешнего питания (50-290 В переменного тока, 40-290 В постоянного тока)	AUX-ACDC	66	125	72,5	270

Таблица 8 – Основные метрологические и технические характеристики трансформаторов тока SATEC HACS

Наименование характеристики	Значение
Номинальный первичный ток $I_{1ном}$, А, для модификаций:	
CS05S	5
CS1, CS1L, CS1S	50
CS2, CS2S, CS2SL	100
CS250S ¹⁾	125
CS4, CS4S	200
CS8, CS8S	400
CS12S	600
CS20S	1000
CS30S	1500
Номинальный вторичный ток $I_{2ном}$, mA для модификации CS05S	2,5
Номинальный вторичный ток $I_{2ном}$, mA, кроме модификации CS05S	20
Номинальная частот, Гц	50; 60
Класс точности трансформаторов с неразъёмным исполнением (модификации CS1, CS1L, CS2, CS4, CS4L, CS8) по ГОСТ 7746-2015 и ГОСТ IEC 60044-1-2003	0,2S
Класс точности трансформаторов с разъёмным исполнением (модификации CS05S, CS1S, CS2S, CS1H, CS2SL, CS4S, CS8S, CS12S, CS12S, CS20S, CS30S) по ГОСТ 7746-2015 и ГОСТ IEC 60044-1-2003	0,5S
Диапазон первичного тока от $I_{1ном}$	от 1 до 200 %
Максимальная длина подводящих кабелей, м	200
Рабочая температура, °C	От -40 до +70
Температура хранения, °C	От -40 до +85
Наибольшее рабочее напряжение, В	660
Электрическая прочность изоляции, кВ	4
Средняя наработка на отказ, час	300000
Номинальная нагрузка, Ом	50
Срок службы, лет	40

Примечание к таблице 8:

1) трансформатор модификации CS250S не предназначен для применения при измерениях в сферах распространения госрегулирования обеспечения единства измерений

Таблица 9 – Размеры и масса трансформаторов SATEC HACS

Модификация	Габаритные размеры, мм			Размеры внутреннего окна, мм			Масса, г
	высота	ширина	длина	диаметр	высота	длина	
SC05S	46	32	32	16			99
CS1	40	19	52	12			165
CS1L	51	24	63	23			207
CS1S	46	32	32	16			104
CS2	50	24	63	23			207
CS250S	66	35	45		25	24	210
CS2S	66	35	45		25	23	160
CS2SL, CS4S	100	65	92		43	33	450
CS4	63	21	78	26			214
CS8	154	45	144		62	100	525
CS8S	145	68	114		80	50	900
CS12S	185	68	144		120	80	1300
CS20S, CS30S	245	76	184		160	80	4300

1.5 Маркировка и пломбирование

1.5.1 Маркировка счётчика выполняется наклейкой на модуле подключения цепей напряжения. На наклейке для счётчиков, поставляемых на рынок ТС ЕАЭС, содержится следующая информация:

наименование типа счётчика – ВФМ II;

условное обозначение для измерительных элементов счётчика по п. 4.6 таблицы 1 ГОСТ 25372-95 – счётчик ватт- и вар-часов с тремя измерительными элементами, каждый из которых имеет по одной цепи напряжения и цепи тока, с подключением по методу трёх ваттметров (для трёхфазных четырёхпроводных цепей);

измеряемые величины по п.п. 6.1 и 6.2, 6.4 таблицы 3 ГОСТ 25372-95 – kW·h, kvar·h, kVA·h;

условное обозначение класса точности при измерениях активной энергии (с неразъёмными трансформаторами тока) по п. 7.1 таблицы 4 ГОСТ 25372-95 и обозначение стандарта – 0,5S по ГОСТ 31819.22-2012 при применении

неразъёмных трансформаторов, 1 по ГОСТ 31819.21-2012 при применении
разъёмных трансформаторов;

условное обозначение класса точности при измерениях реактивной
энергии по п. 7.1 таблицы 4 ГОСТ 25372-95 и обозначение стандарта – 1 по
ГОСТ 31819.23-2012;

постоянная счётчика по п. 7.3 таблицы 4 ГОСТ 25372-95 – 5,4 Wh/imp
(значение по умолчанию);

условное обозначение класса II защиты изоляции счётчика по п. 7.4
таблицы 4 ГОСТ 25372-95;

условное обозначение электрической прочности изоляции 4 кВ;

условное обозначение счётчика, подключаемого через трансформаторы,
с вторичным счётным механизмом по п. 8.1 таблицы 5 ГОСТ 25372-95 (значение
номинального вторичного тока – 3x20 мА для стандартной модификации,
3x2,5 мА для модификации RS5, значение номинального
напряжения – 3x57,7/100 В) с указанием типа трансформаторов тока
SATEC HACS;

значение номинального напряжения при включении без трансформаторов
напряжения – 3x230/400 В;

знак утверждения типа в соответствии с требованиями приказа
Министерства промышленности и торговли РФ от 30.11.2009 № 1081;

единый знак обращения продукции на рынке государств-членов
ТС ЕАЭС в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от
15.06.2011 № 711;

заводской номер;

MAC-адрес.

Маркировка счётчика изображена на рисунке 5.



Рисунок 5 – Эскиз маркировочной наклейки

1.5.2 Пломбирование счётчика выполняется после монтажа организациями, заинтересованными в достоверности учёта электроэнергии, в соответствии с условиями законодательства и договоров. Места пломбировки от несанкционированного доступа изображены на рисунке 6.

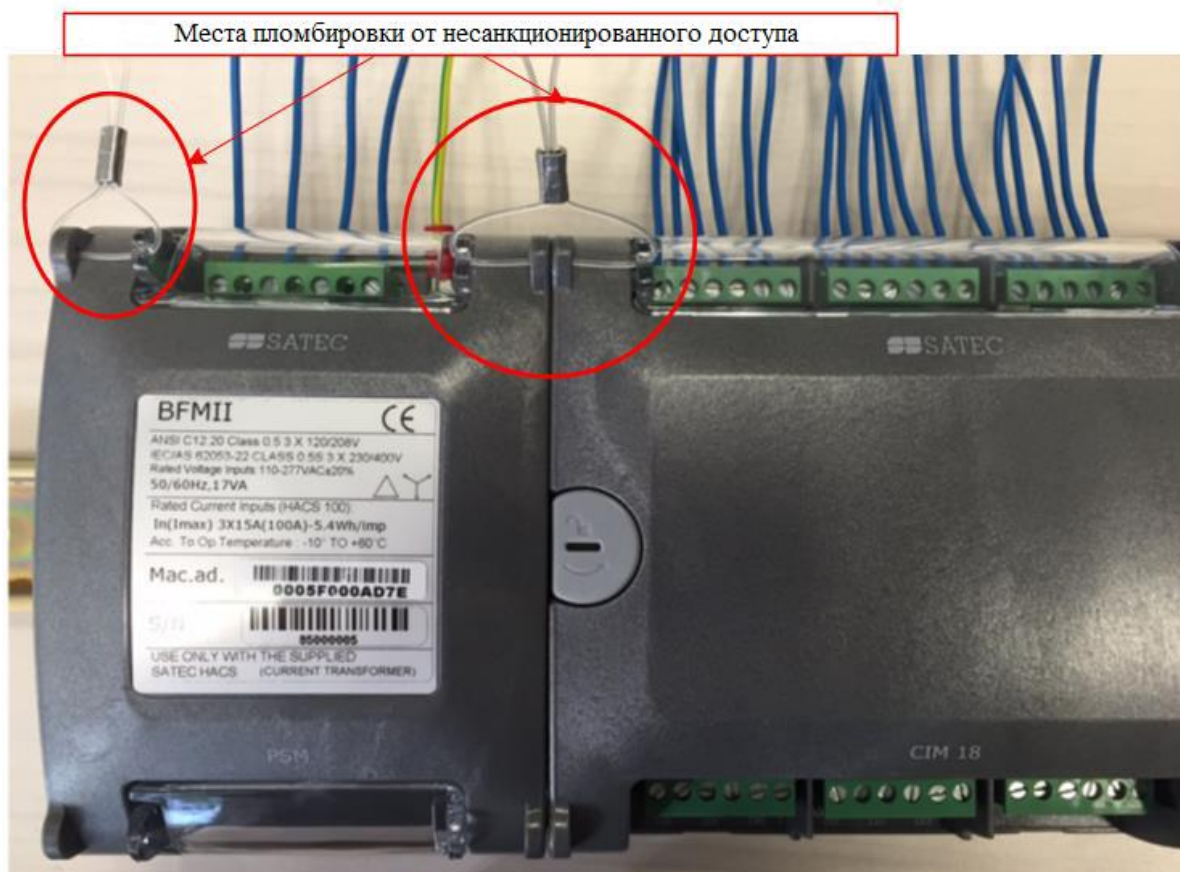


Рисунок 6 – Схема пломбировки счётчика

2. Использование по назначению

2.1 Эксплуатационные ограничения

2.1.1 Счётчики относятся оборудованию категории перенапряжения III, номинальное напряжение до 600 В, должны применяться внутри зданий с номинальная степень загрязнения 2 (ГОСТ IEC 61010-1-2014).

2.1.2 Перед монтажом или обслуживанием трансформаторов тока SATEC HACS счётчики должны быть обесточены. Несоблюдение данного требования может повлечь серьёзное поражение электрическим током или СМЕРТЬ!

2.1.3 Трансформаторы тока SATEC HACS не должны устанавливаться внутри помещений и оборудования, если они будут занимать более 75 % внутреннего пространства в любом поперечном сечении.

2.1.4 Трансформаторы тока SATEC HACS не должны устанавливаться в зонах, где они будут блокировать вентиляционные отверстия.

2.1.5 Трансформаторы тока SATEC HACS не должны устанавливаться в зонах работы выключателей с гашением дуги.

2.1.6 Трансформаторы тока SATEC HACS и провода их вторичных цепей не должны контактировать с оголёнными проводниками и шинами.

2.1.7 Перед проведением каких-либо работ по монтажу, обслуживанию, ремонту счётчиков убедитесь, что питающие цепи обесточены. Несоблюдение данного требования может повлечь серьёзное поражение электрическим током вплоть до летального исхода.

2.1.8 Перед включением счётчика убедитесь, что все цепи подключены к источникам с должным уровнем напряжения и тока.

2.1.9 Не подключайте счётчики к повреждённым или неисправным источникам тока.

2.1.10 Любые действия, не описанные в настоящем РЭ, могут привести к ослаблению защиты счётчика.

2.1.11 Для предотвращения угрозы пожара или поражения электрическим током не выставляйте счётчики под дождь или в чрезмерно влажные условия, не предусмотренные условиями эксплуатации счётчиков

2.1.12 Во время подсоединения трансформаторов тока SATEC HACS к вторичным цепям «стандартных» (с номинальным вторичным током 5 А) трансформаторов тока, нельзя допускать размыкания вторичной цепи «стандартного» трансформатора тока при нахождении первичной цепи под нагрузкой. Размыкание вторичной цепи может привести к появлению высокого напряжения, которое может повредить оборудование и вызвать поражение электрическим током вплоть до летального исхода!

2.1.13 К работам по монтажу, обслуживанию и ремонту счётчиков и трансформаторов тока SATEC HACS должен допускаться только квалифицированный персонал, изучивший настоящее РЭ и имеющий квалификационную группу по электробезопасности не ниже III для электроустановок

2.1.14 Запрещается вскрывать необесточенные счётчики, подсоединённые к действующим цепям.


2.1.15 Запрещается использовать счётчики для целей первичной защиты в том случае, если отказ может привести к пожару, травмам или смерти. При необходимости счётчики могут использоваться как аппаратура вторичной защиты.

2.2 Подготовка счётчиков к использованию

2.2.1 Механическая установка

Перед проведением работ необходимо извлечь модули счётчика и трансформаторы SATEC HACS из транспортной упаковки и провести внешний осмотр. Модули и трансформаторы не должны иметь внешних повреждений. Модули и трансформаторы с повреждениями должны быть заменены на годные.

Последовательность монтажа базового модуля токовых цепей и модуля подключения цепей напряжения представлена на рисунках 7-9.

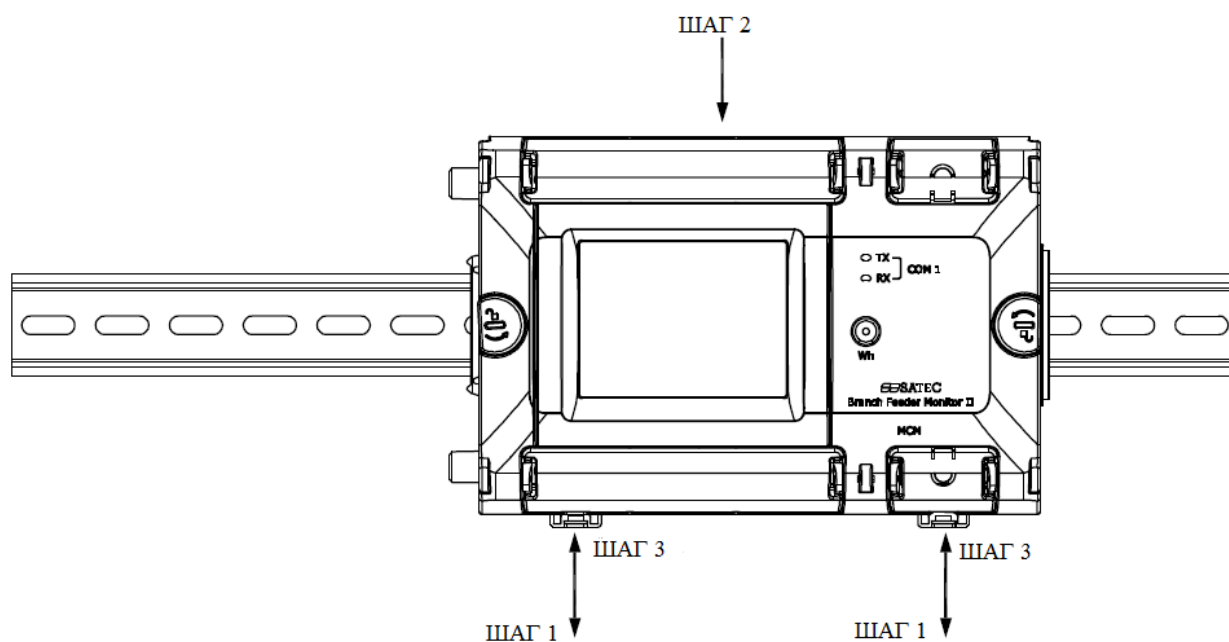


ШАГ 1 - выкрутить 2 защелки DIN-рейки, используя плоскую отвертку

ШАГ 2 - надеть на DIN-рейку базовый модуль токовых цепей

ШАГ 3 - поддерживая модуль, закрутить обе защелки


Рисунок 7 – Схема установки базового модуля токовых цепей

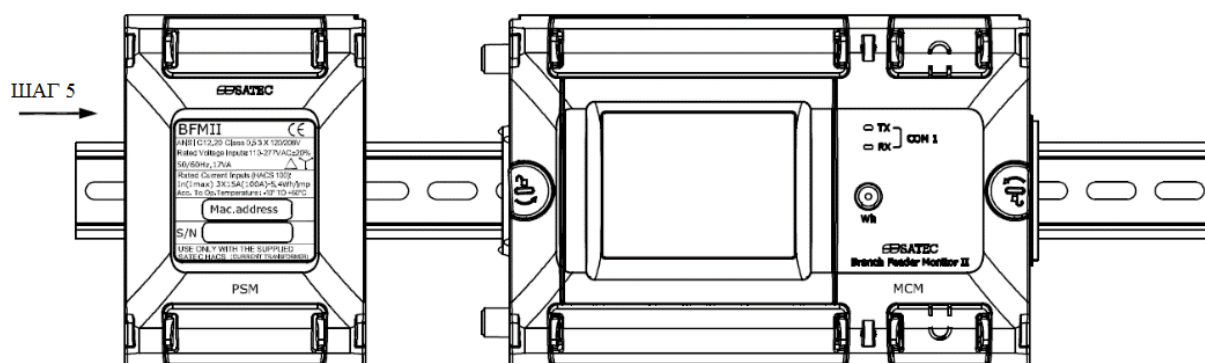

ШАГ 4 - повторить ШАГИ 1-3 (см. рис. 7)

ШАГ 5 - двигать модуль подключения цепей напряжения по направлению к базовому модулю токовых цепей

Рисунок 8 – Схема установки модуля подключения цепей напряжения

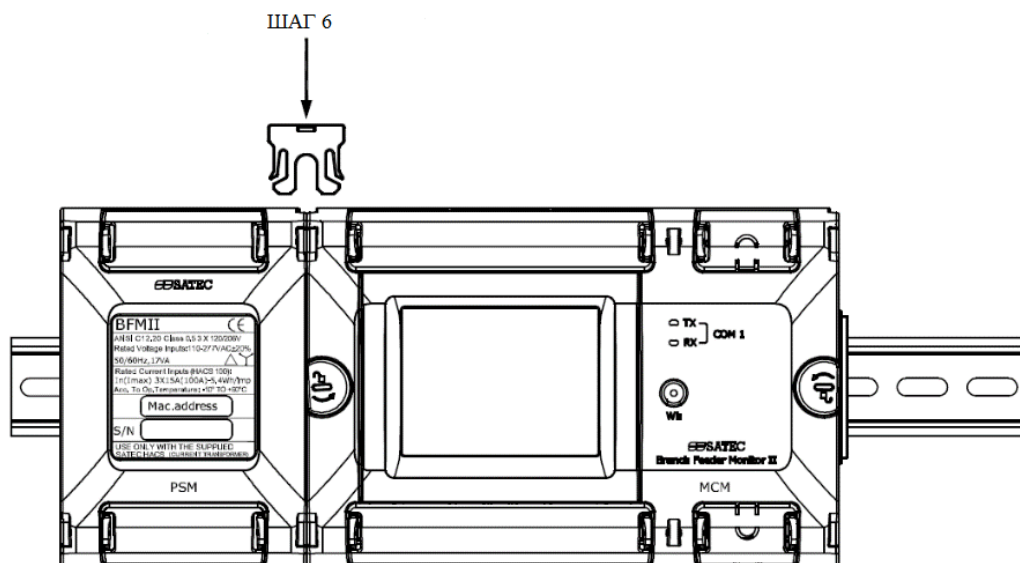

ШАГ 6 - вставить разделительную защелку и нажать до щелчка

ШАГ 7 - удалить защитные пленки

Рисунок 9 – Закрепление модулей

На рисунке 10 изображён счётчик с дополнительными модулями. Внимание: модули подключения цепей напряжения и модули расширения токовых цепей подключаются слева от базового модуля токовых цепей, а все остальные дополнительные модули – справа.

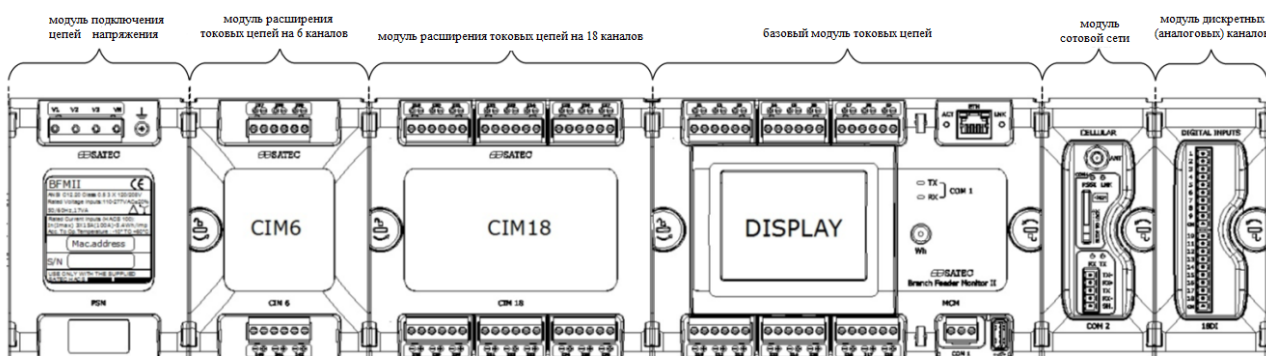


Рисунок 10 – Счётчик с дополнительными модулями

Габаритные и присоединительные размеры счётчиков в различной конфигурации представлены на рисунках 11-17:

рисунок 11 – 18-канальный счётчик, вид спереди, монтаж на стену и на DIN-рейку;

рисунок 12 – 24-канальный счётчик, вид спереди;

рисунок 13 – 30-канальный счётчик, вид спереди;

рисунок 14 – 36-канальный счётчик, вид спереди;

рисунок 15 – 42-канальный счётчик, вид спереди;

рисунок 16 – 56-канальный счётчик, вид спереди;

рисунок 17 – 36-канальный счётчик, вспомогательные виды сзади и слева.

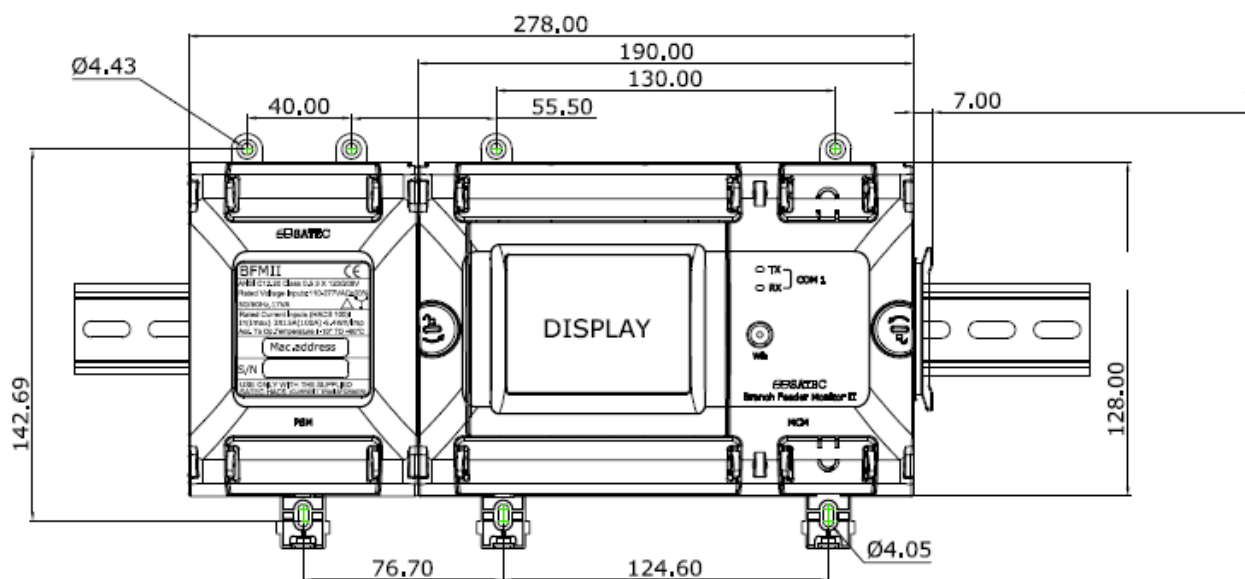


Рисунок 11 – Размеры 18-канального счётчика

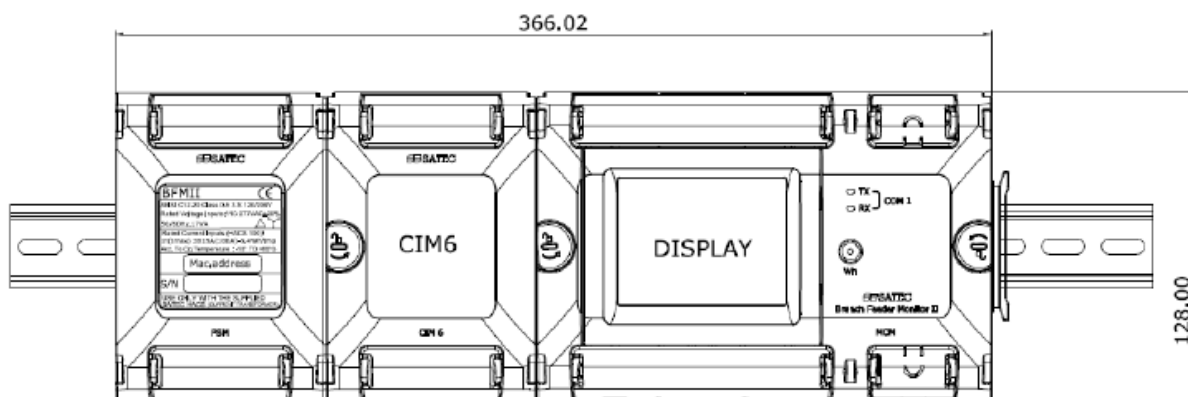


Рисунок 12 – Размеры 24-канального счётчика

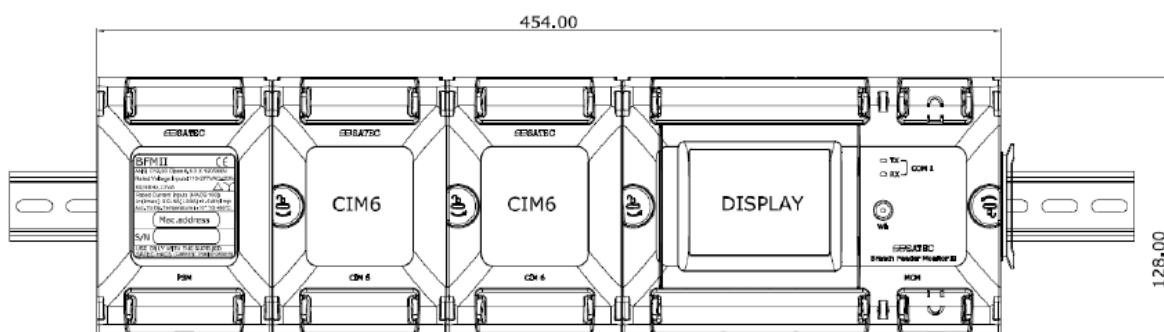


Рисунок 13 – Размеры 30-канального счётчика

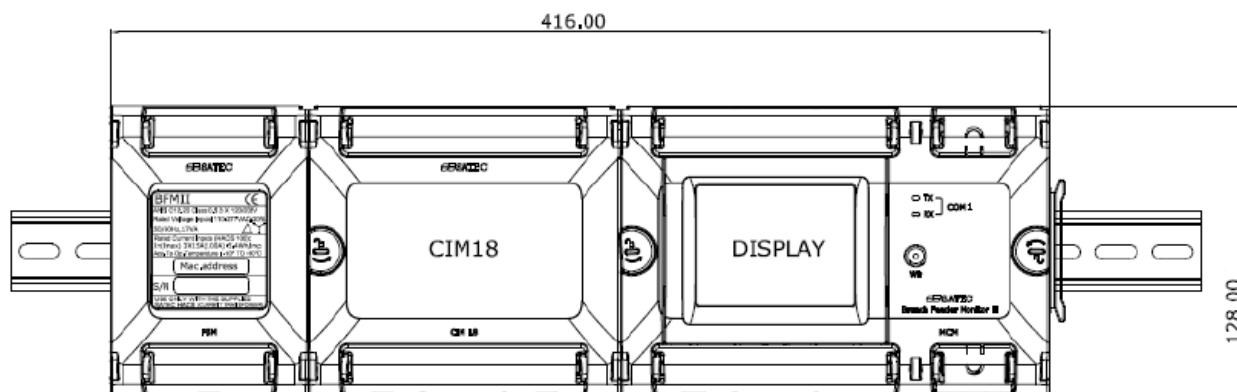


Рисунок 14 – Размеры 36-канального счётчика

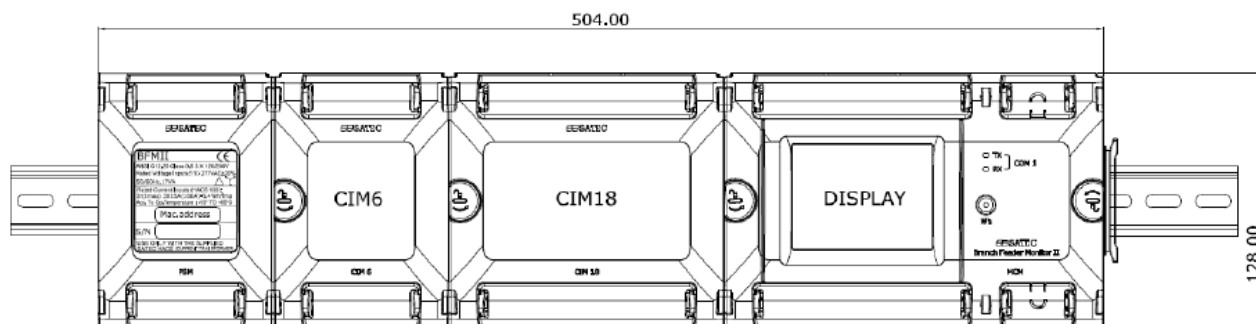


Рисунок 15 – Размеры 42-канального счётчика

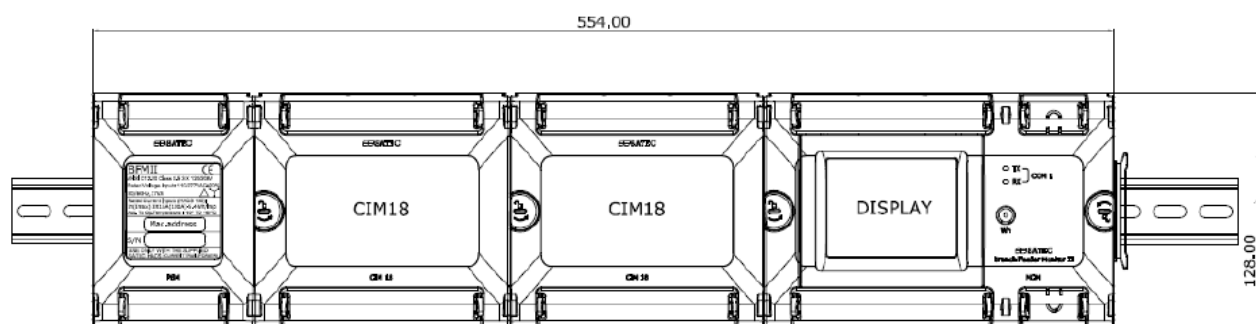


Рисунок 16 – Размеры 54-канального счётчика

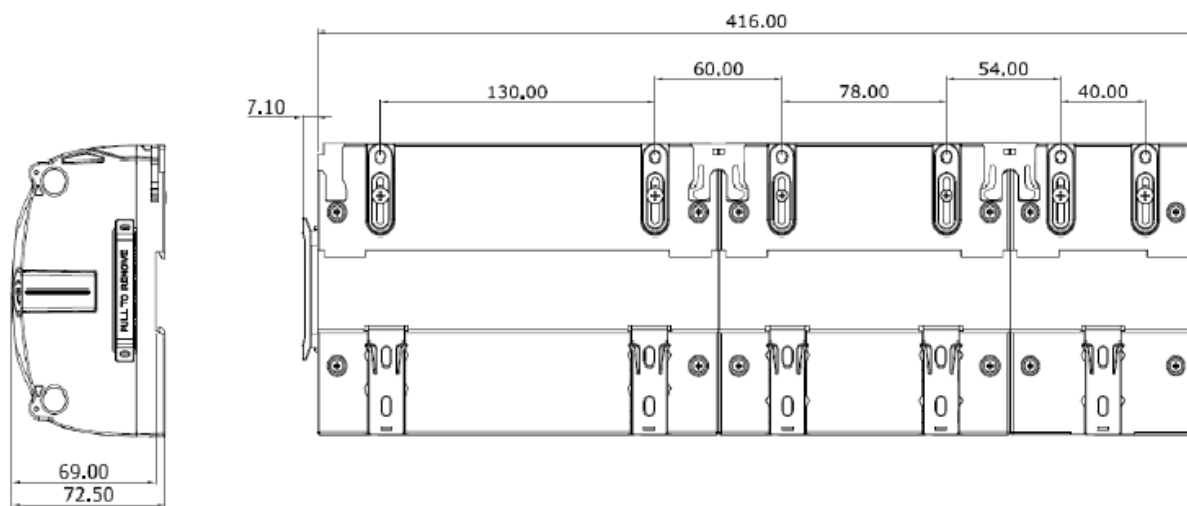


Рисунок 17 – Размеры 36-канального счётчика

2.2.2 Электрические соединения

2.2.2.1 Соединения рекомендуется выполнять многожильными медными проводами с электрической прочностью изоляции 600 В с использованием обжимных наконечников. Крутящий момент при затягивании винтов должен составлять:

входы цепей напряжения – 0,4 Н·м;

входы токовых цепей – 0,4 Н·м;

заземление для сигнальных входов и выходов – 0,6 Н·м;

серийный порт – 0,4 Н·м;

дискретные и аналоговые входы (выходы) – 0,2 Н·м;

2.2.2.2 Типичные схемы соединений изображены на рисунках 18-23:

рисунок 18 – схема 4LN3 (четырёхпроводное трёхэлементное соединение звездой с использованием 3 трансформаторов тока и нейтрального провода);

рисунок 19 – схема 4LL3 (четырёхпроводное трёхэлементное соединение треугольником с использованием 3 трансформаторов тока);

рисунок 20 – схема 3OP2 (трёхпроводное двухэлементное соединение открытым треугольником с использованием 2 трансформаторов напряжения и 2 трансформаторов тока);

рисунок 21 – схема 3OP3 (трёхпроводное трёхэлементное соединение открытым треугольником с использованием 2 трансформаторов напряжения и 3 трансформаторов тока);

рисунок 22 – схема 4LN3, максимально возможное число каналов (18x3 фазы);

рисунок 23 – соединение с дополнительным модулем внешнего питания

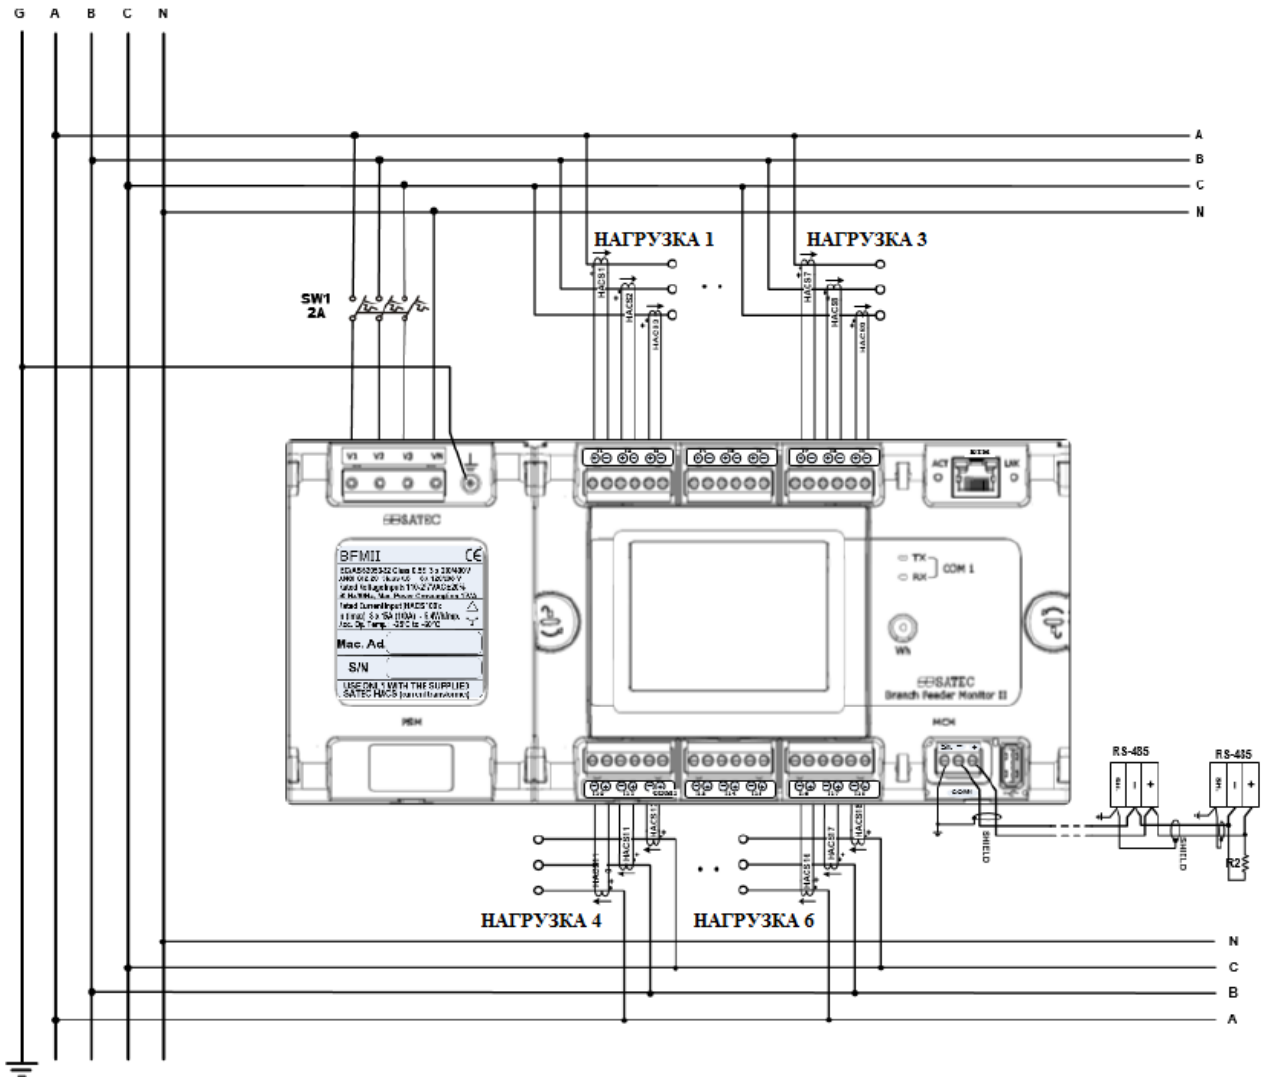


Рисунок 18 – Соединение 4LN3

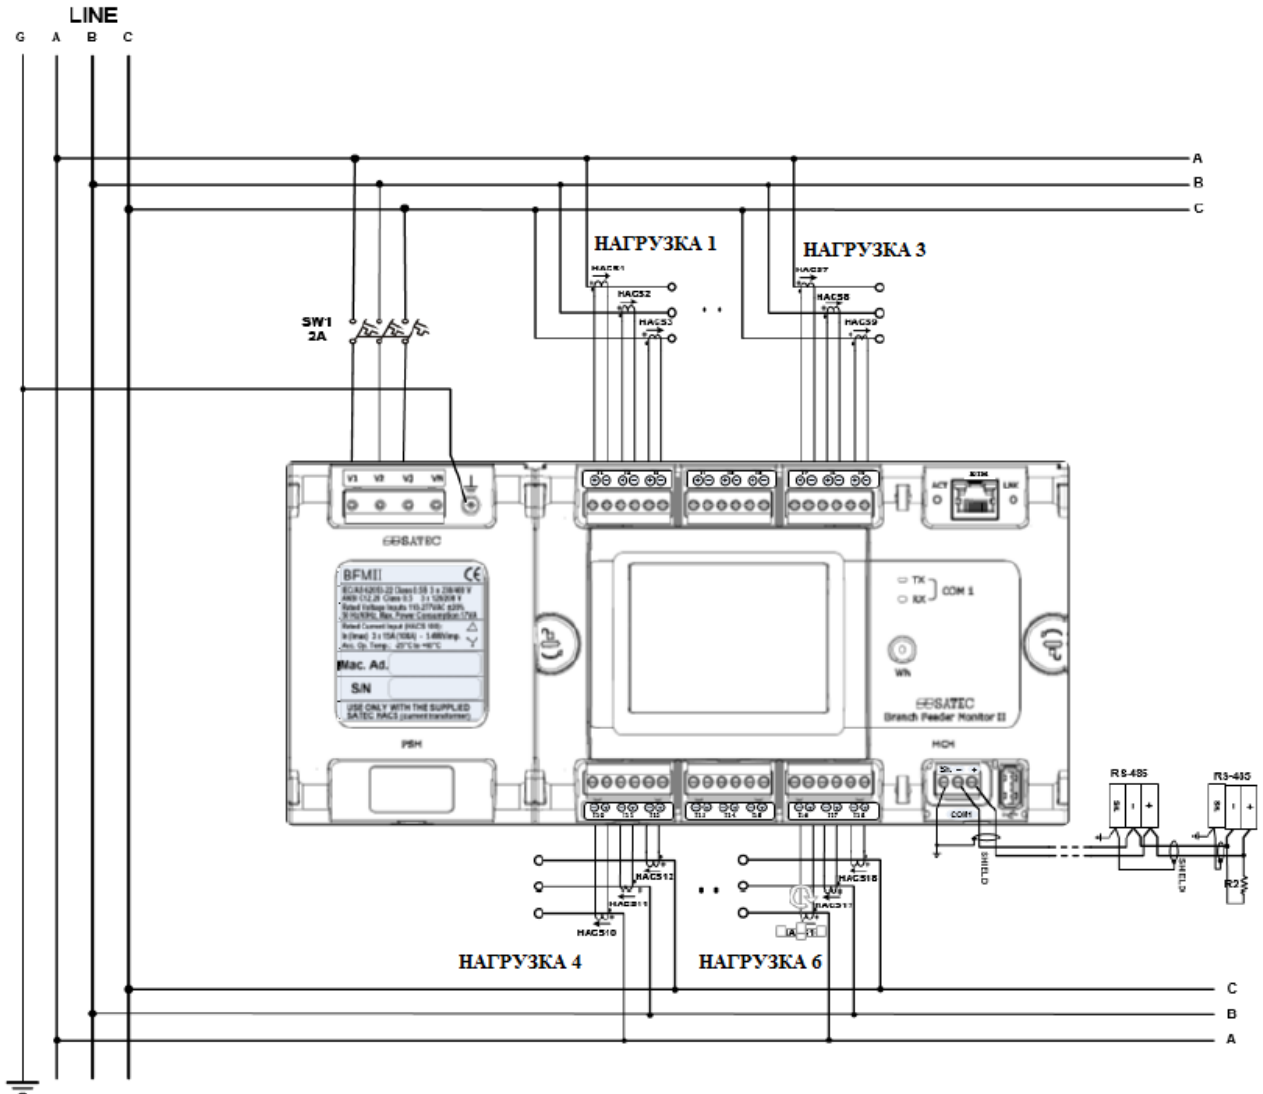


Рисунок 19 – Соединение 4LL3

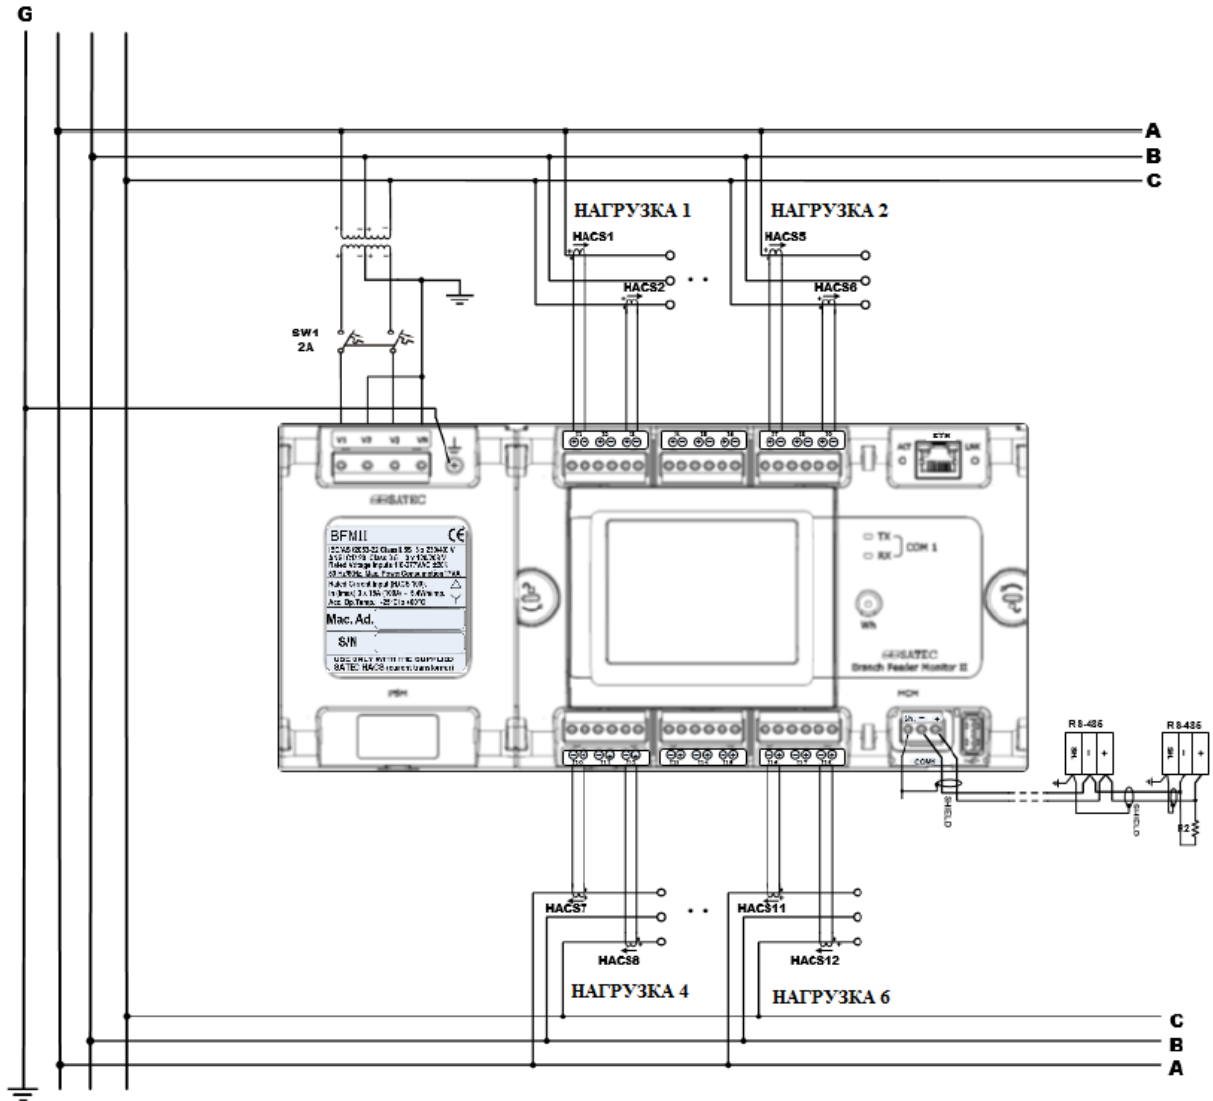


Рисунок 20 – Соединение 3ØP2

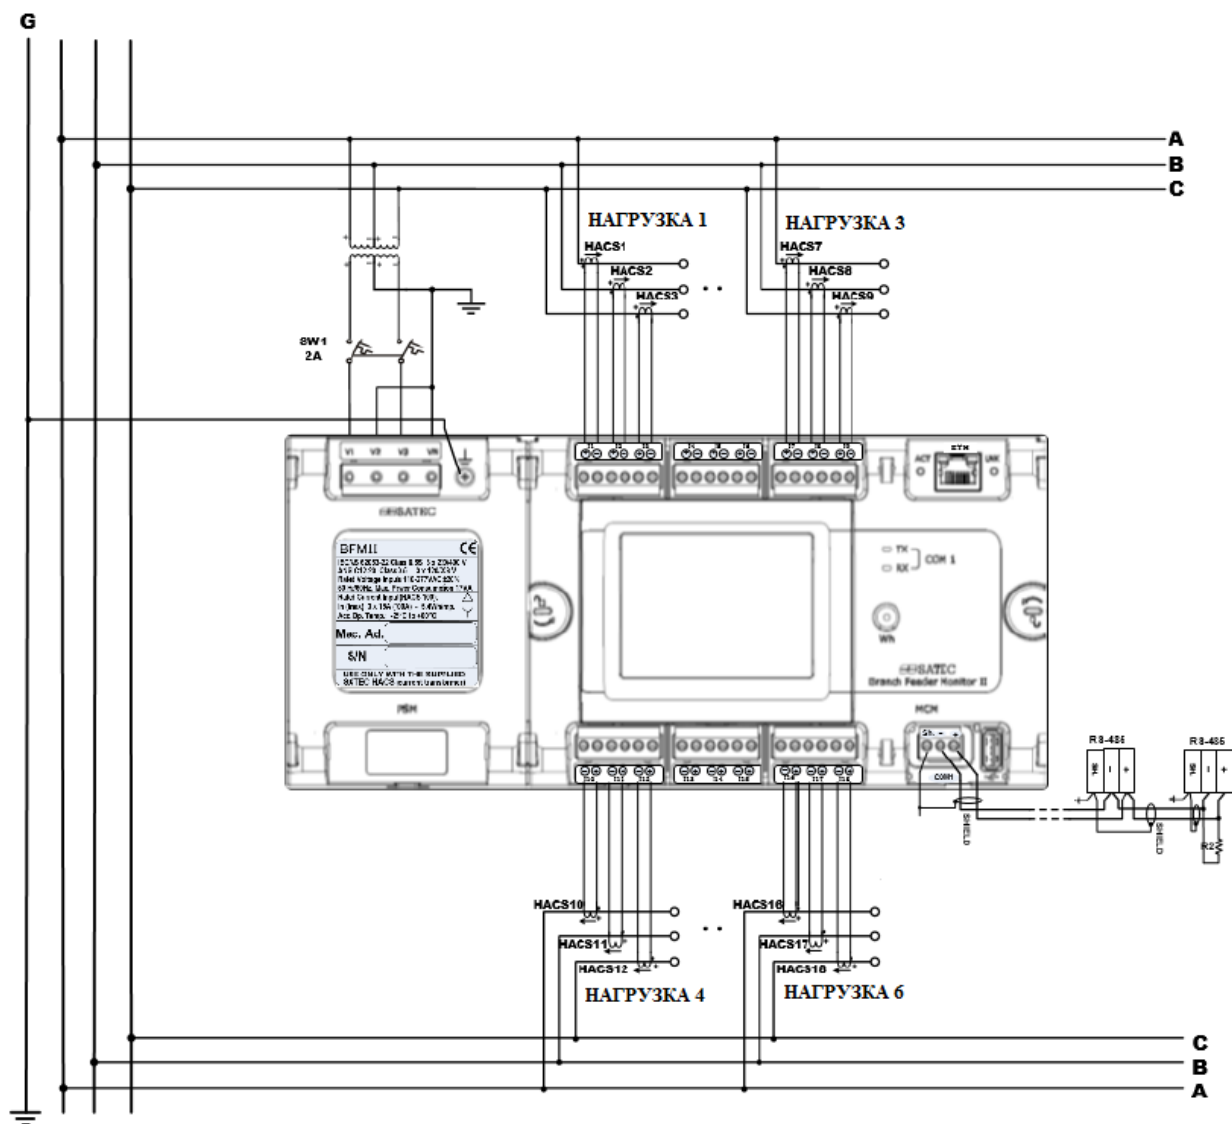


Рисунок 21 – Соединение ЗОРЗ

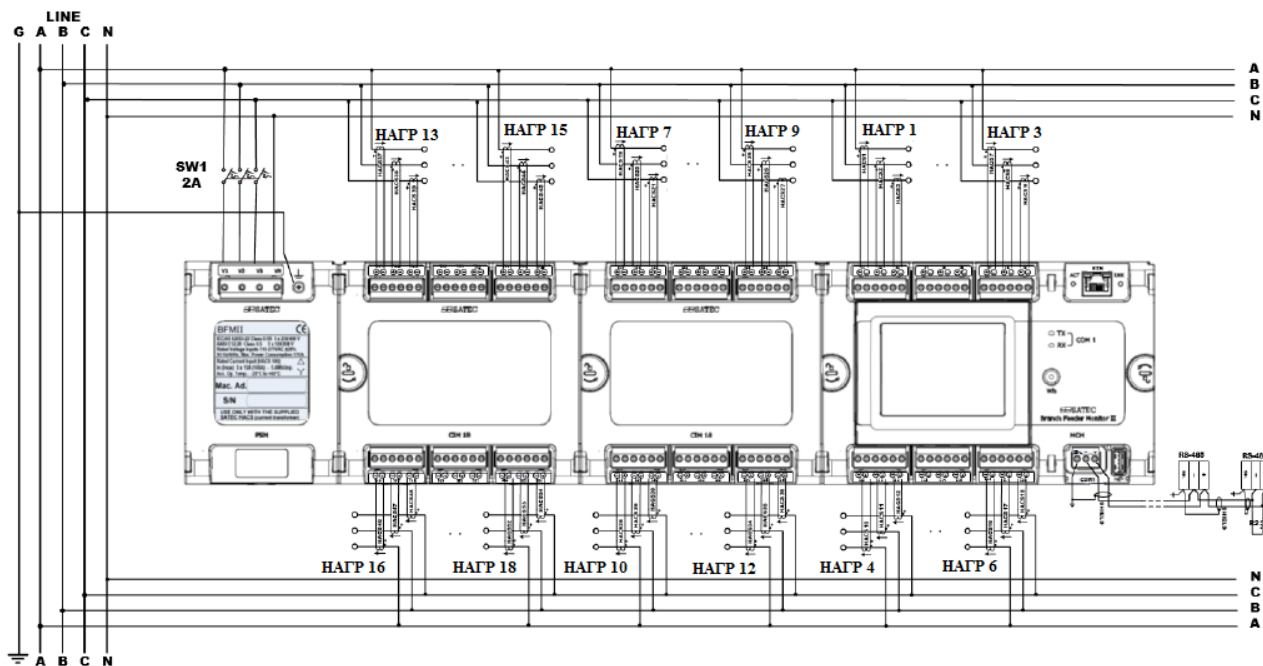


Рисунок 22 – Соединение 4LN3 (максимально возможное число каналов)

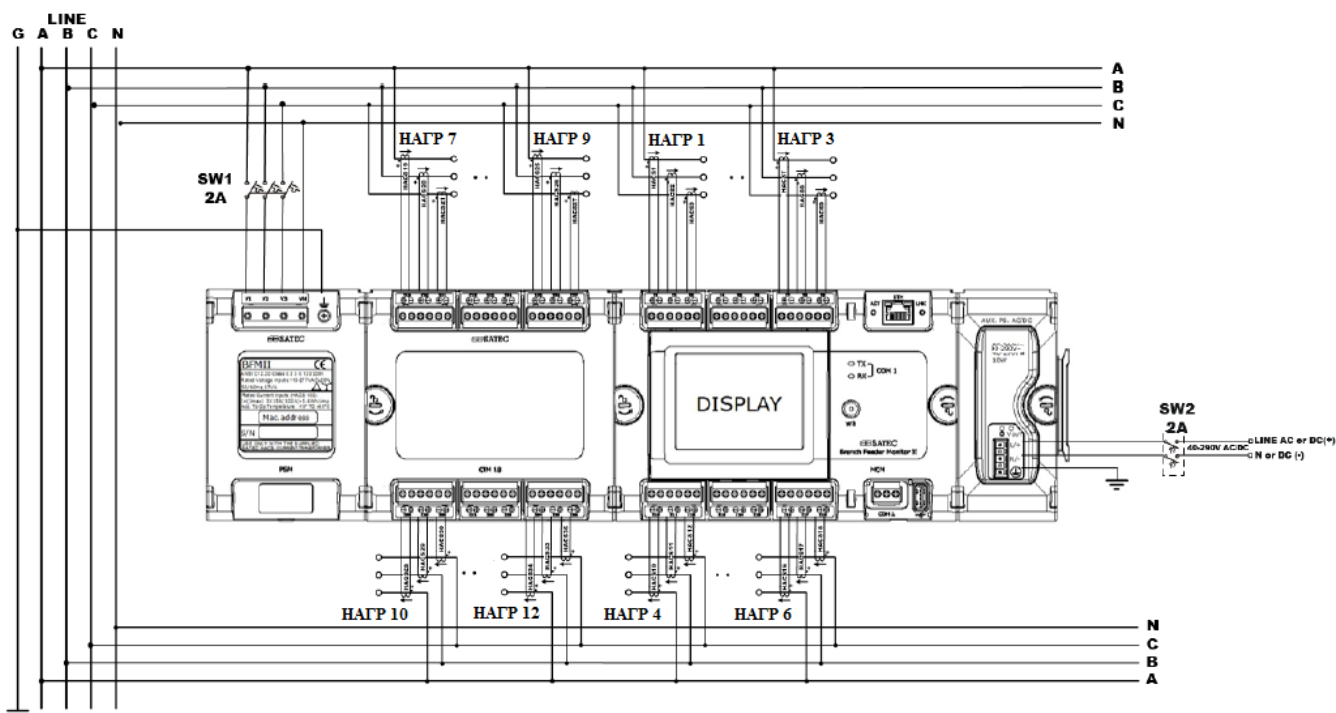


Рисунок 23 – Соединение с дополнительным модулем питания

2.2.2.3 На рисунке 24 представлена схема подключения трансформаторов тока SATEC HACS и их рекомендуемая маркировка.

Внимание: полярность выходов вторичных обмоток трансформаторов обозначена цветами следующим образом:

для неразъёмных трансформаторов – положительная полярность – красный цвет, отрицательная полярность – оранжевый цвет;

для разъёмных трансформаторов – положительная полярность – белый цвет, отрицательная полярность – чёрный цвет.

Рекомендуется маркировать кабеля входящими в комплект стикерами.

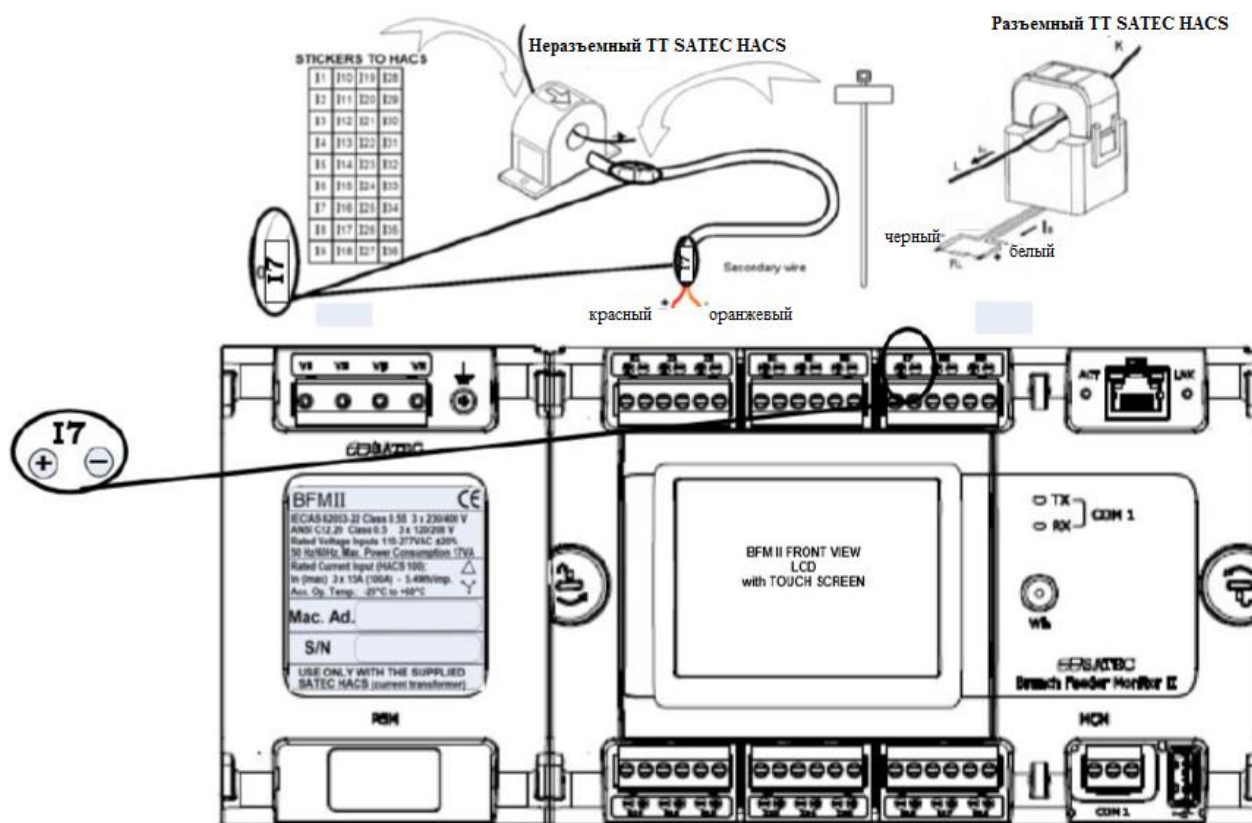


Рисунок 24 – Схема подключения трансформаторов тока SATEC HACS

При подключении трансформаторов тока SATEC HACS к вторичной цепи «стандартного» трансформатора тока с номинальным вторичным током 5 А возможно использовать модификации трансформаторов SATEC HACS с

номинальным первичным током 50 А, первичную обмотку сформировать из 5 витков. Значение первичного тока, подлежащее вводу в память счётчика при конфигурации определяется выражением:

$$PC = I_1^{HACS} \cdot \frac{I_1}{N \cdot I_2},$$

где: I_1^{HACS} – номинальный первичный ток трансформатора SATEC HACS (50 А);

I_1 – номинальный первичный ток «стандартного» трансформатора тока;

N – число витков, формирующих первичную обмотку трансформатора SATEC HACS ($N = 5$);

I_2 – номинальный вторичный ток «стандартного» трансформатора тока ($I_2 = 5$ А);

На рисунке 25 представлена схема подключения трансформатора тока SATEC HACS к вторичной цепи «стандартного» трансформатора тока.

При применении указанного способа подключения для коммерческого учета электроэнергии в РФ следует также руководствоваться требованиями действующей редакции ПУЭ.

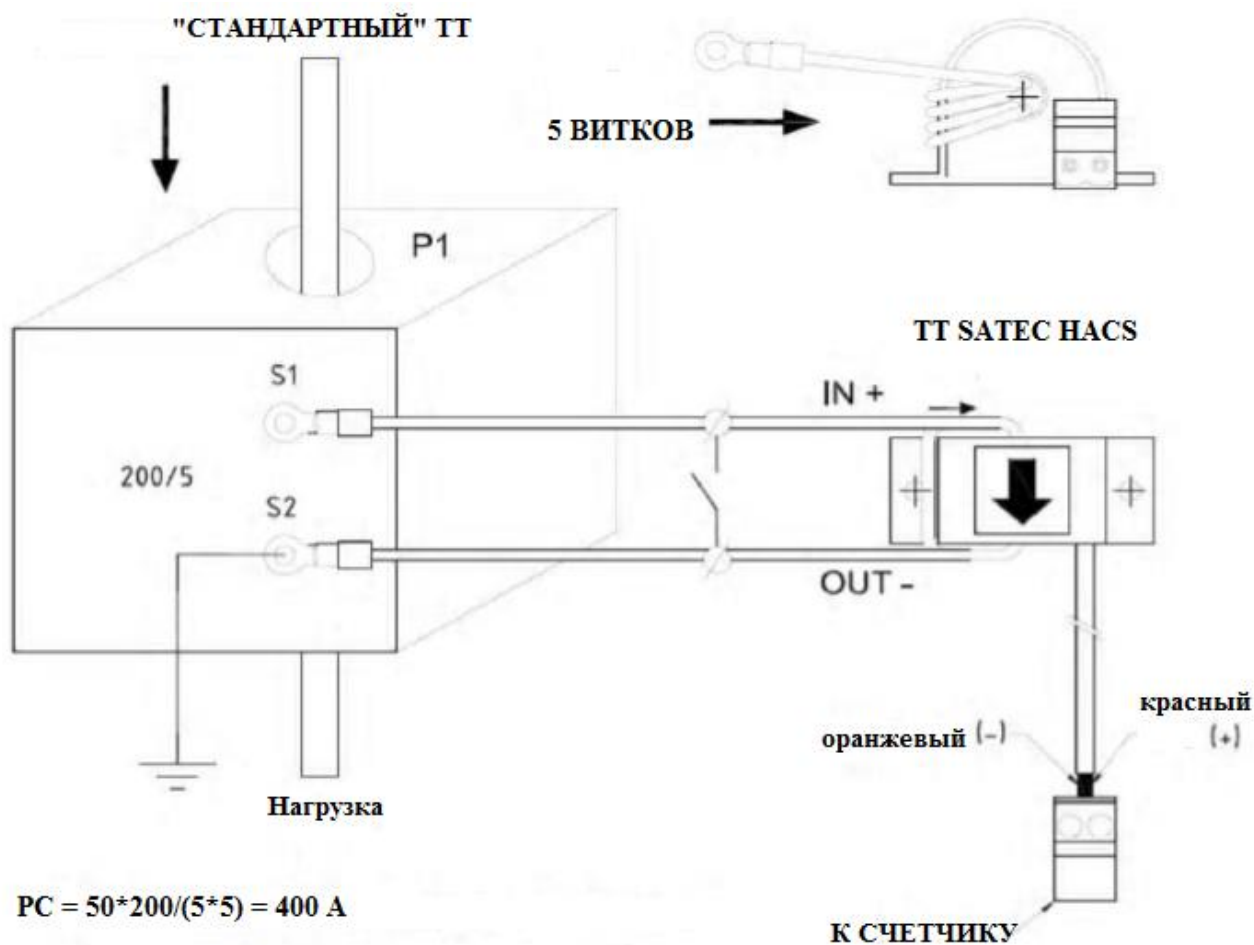


Рисунок 25 – Схема подключения использования трансформатора SATEC HACS совместно с трансформатором с номинальным вторичным током 5 А

2.1.2.4 Для обеспечения требуемой безопасности при подключении цепей напряжения необходимо использовать коммутационное устройство с автоматическим выключателем на ток 2 А, 600 В по каждой фазе. Коммутационное устройство должно быть установлено между входными контактами модуля подключения цепей напряжения и силовыми линиями как можно ближе к счётчику (на расстоянии не более 2 м).

Для обеспечения требований электромагнитной совместимости счётчик должен быть заземлён: контакт «сигнального» заземления необходимо соединить с защитным заземлением медным проводником или полосой минимальной длины (не более 1 м) и поперечным сечением примерно 2,5 мм² (AWG14-18).

Соединения всех терминалов должны быть защищены крышками и опломбированы, как показано на рисунке 6.

2.2.3 Подключение коммуникационных портов

2.2.3.1 Подключение последовательных портов

Счётчик оснащён двумя оптически изолированными последовательными портами: COM1 (RS-485), расположенном на базовом модуле токовых цепей, и COM2 (RS-422/485), расположенном на модуле сотовой сети. Оба COM-порта могут работать одновременно.

На рисунке 26 изображено подключение порта RS-485, расположенном на базовом модуле токовых цепей (COM1), на рисунке 27 – порта RS-422/485, расположенном на модуле сотовой сети (COM2).

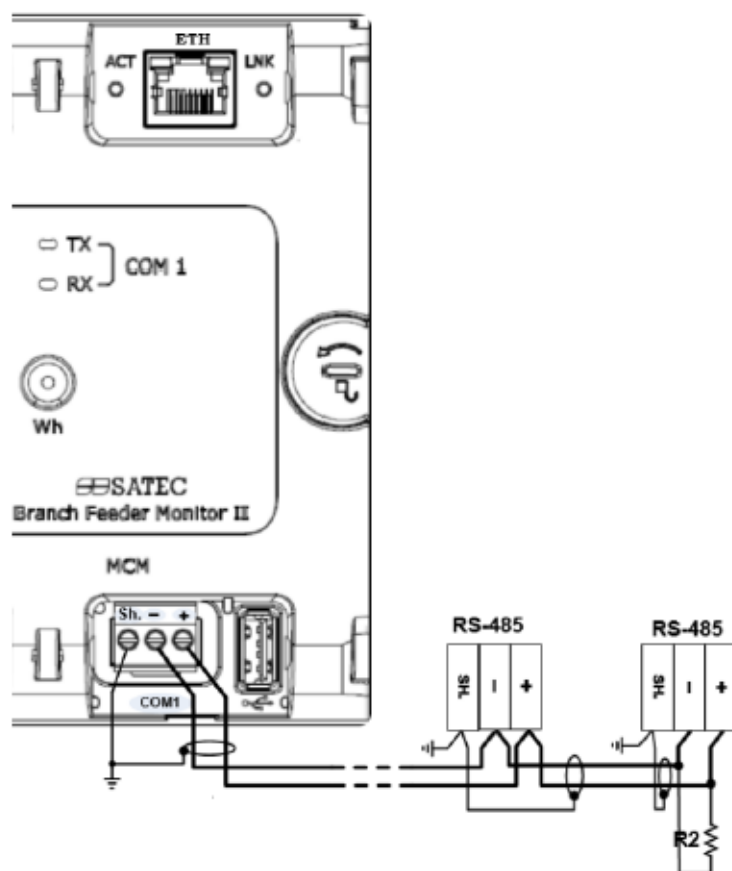


Рисунок 26 – Подключение порта RS-485 (COM1)

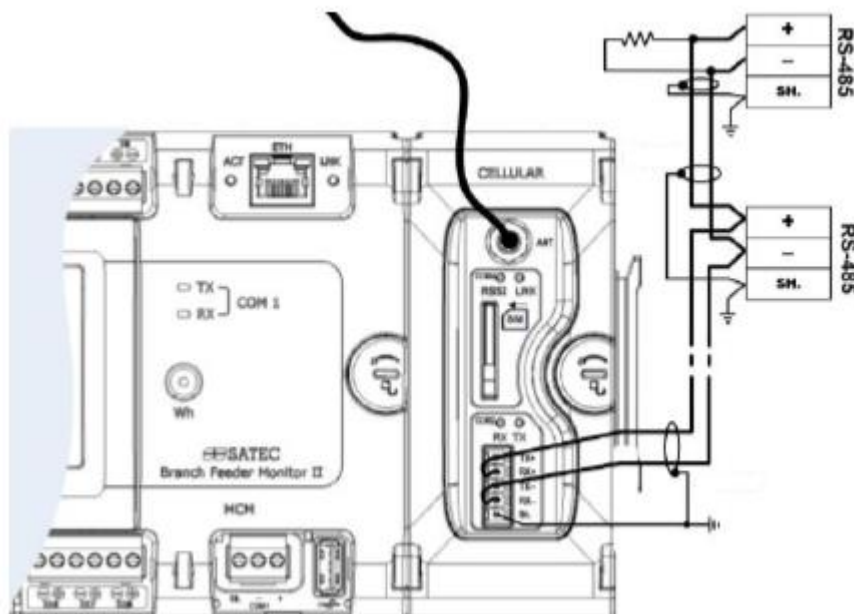


Рисунок 27 – Подключение порта RS-422/485 (COM2)

2.2.3.2 Подключение порта USB

Базовый модуль токовых цепей оснащён гальванически изолированным USB-портом для соединения с персональным компьютером с установленным на нем ПО PAS. На рисунке 28 изображено подключение через порт USB.

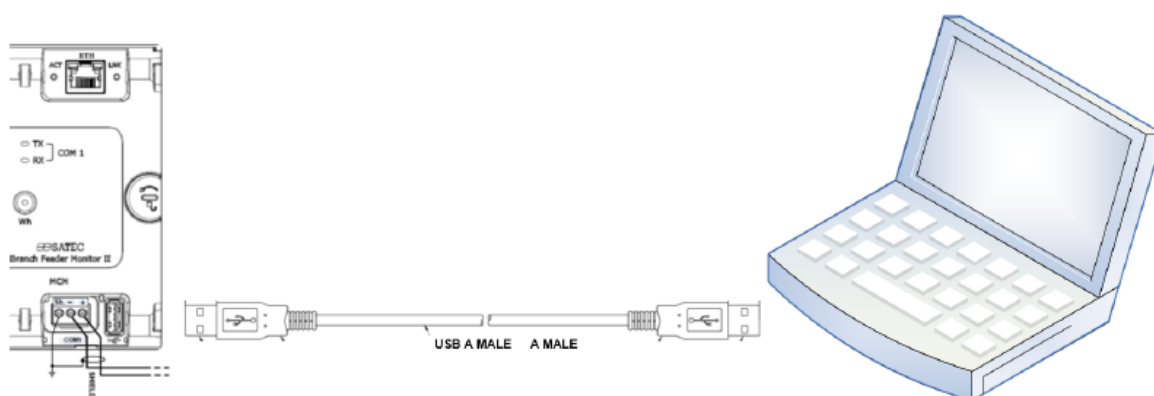


Рисунок 28 – Подключение через порт USB

2.2.3.3 Подключение сетевых портов

Счётчик в базовой комплектации оснащён стандартным Ethernet-портом. Дополнительный модуль сотовой сети позволяет осуществлять связь посредством сети 2G/3G. Сетевые подключения через Ethernet-порт и модуль сотовой связи могут работать одновременно.

Для использования модуля сотовой связи необходимо вставить SIM-карту в соответствующий отсек и подсоединить антенный кабель посредством коаксиального коннектора SMA.

На рисунке 29 представлена схема соединения с использованием Ethernet-порта, на рисунке 30 – с использованием модуля сотовой сети.

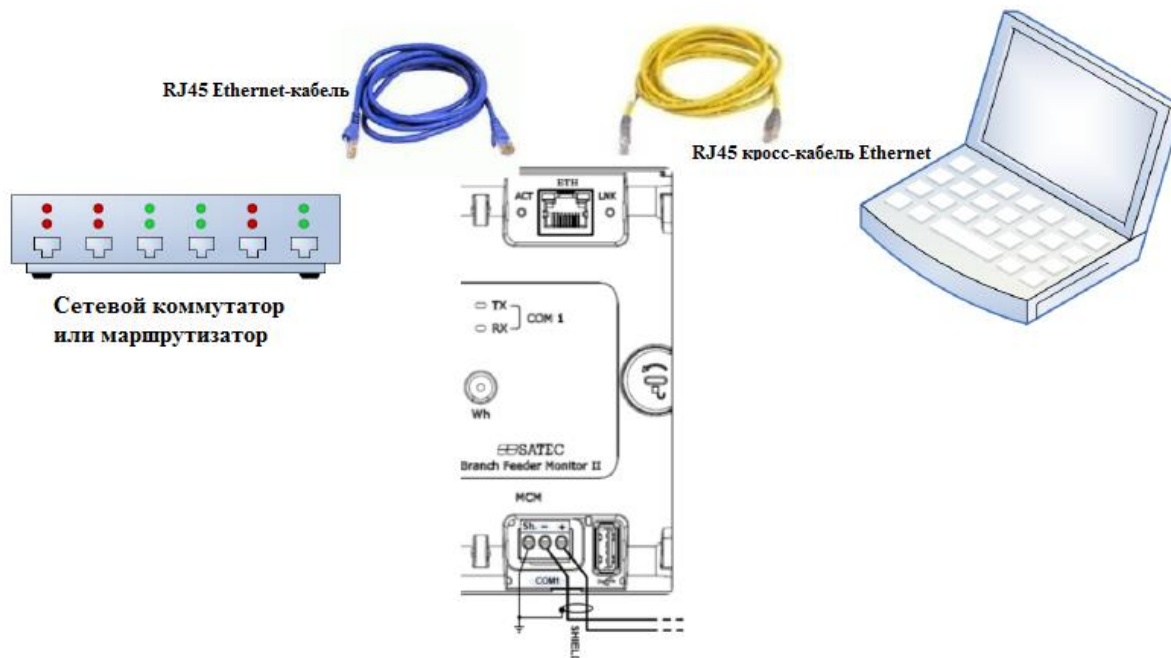


Рисунок 29 – Схема сетевого подключения с использованием Ethernet-порта

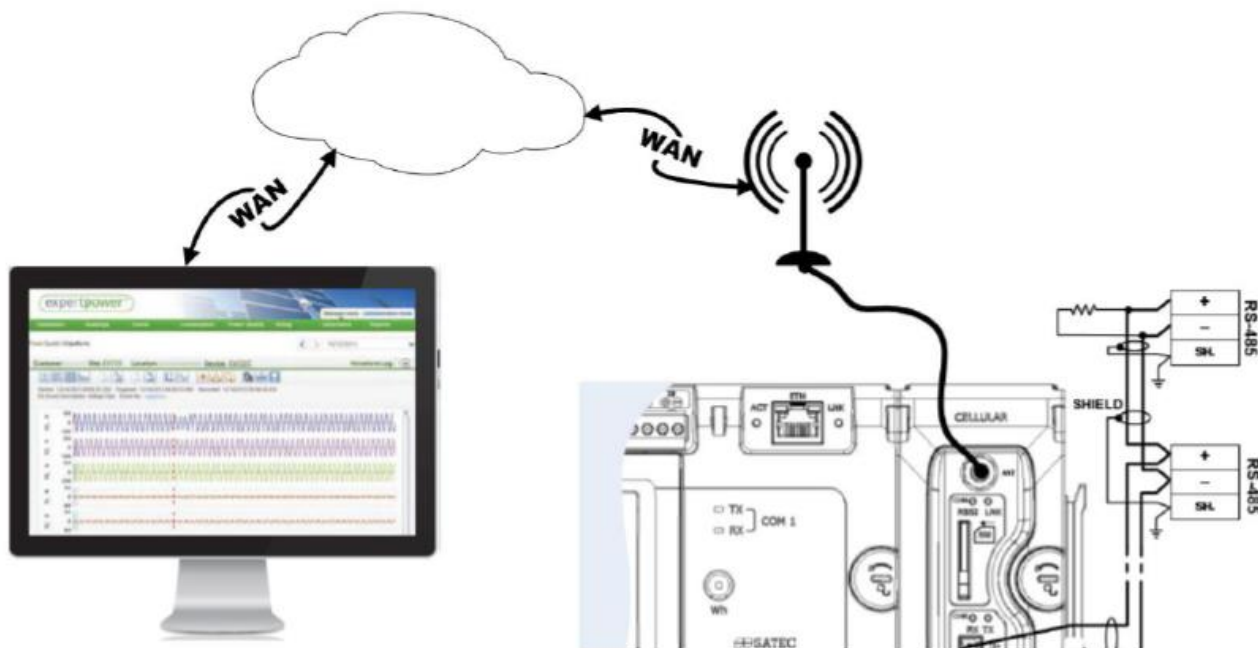


Рисунок 30 – Схема сетевого подключения с использованием модуля сотовой связи

2.2.4 Подключение модулей дискретных и аналоговых сигналов

2.2.4.1 Подключение модулей входных дискретных сигналов

Модули с обозначениями DI9 и DI18 на 9 и 18 каналов обеспечивают «сухой» контакт (рисунок 31), модуль с обозначением DI18-250V на 18 каналов – «мокрый» контакт до 250 В постоянного тока (рисунок 32).

Число модулей в счётчике – до 4.

2.2.4.2 Подключение модулей выходных дискретных сигналов (релейных выходов) RLY9 изображено на рисунке 33.

Число модулей в счётчике – до 2.

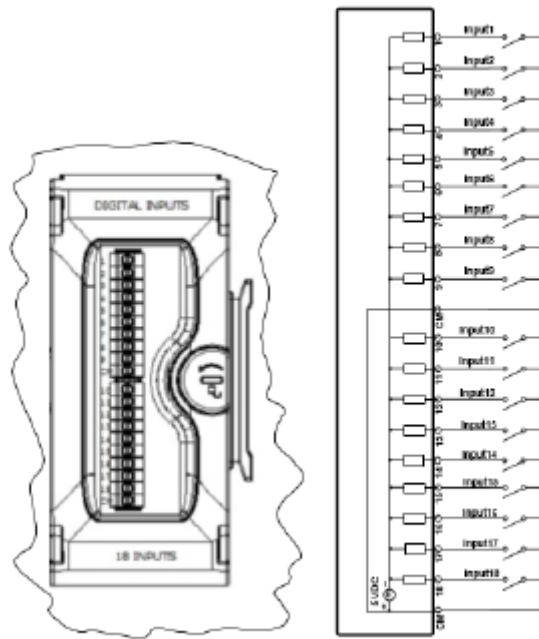


Рисунок 31 – Схема подключения модулей DI9 и DI18 («сухой» контакт)

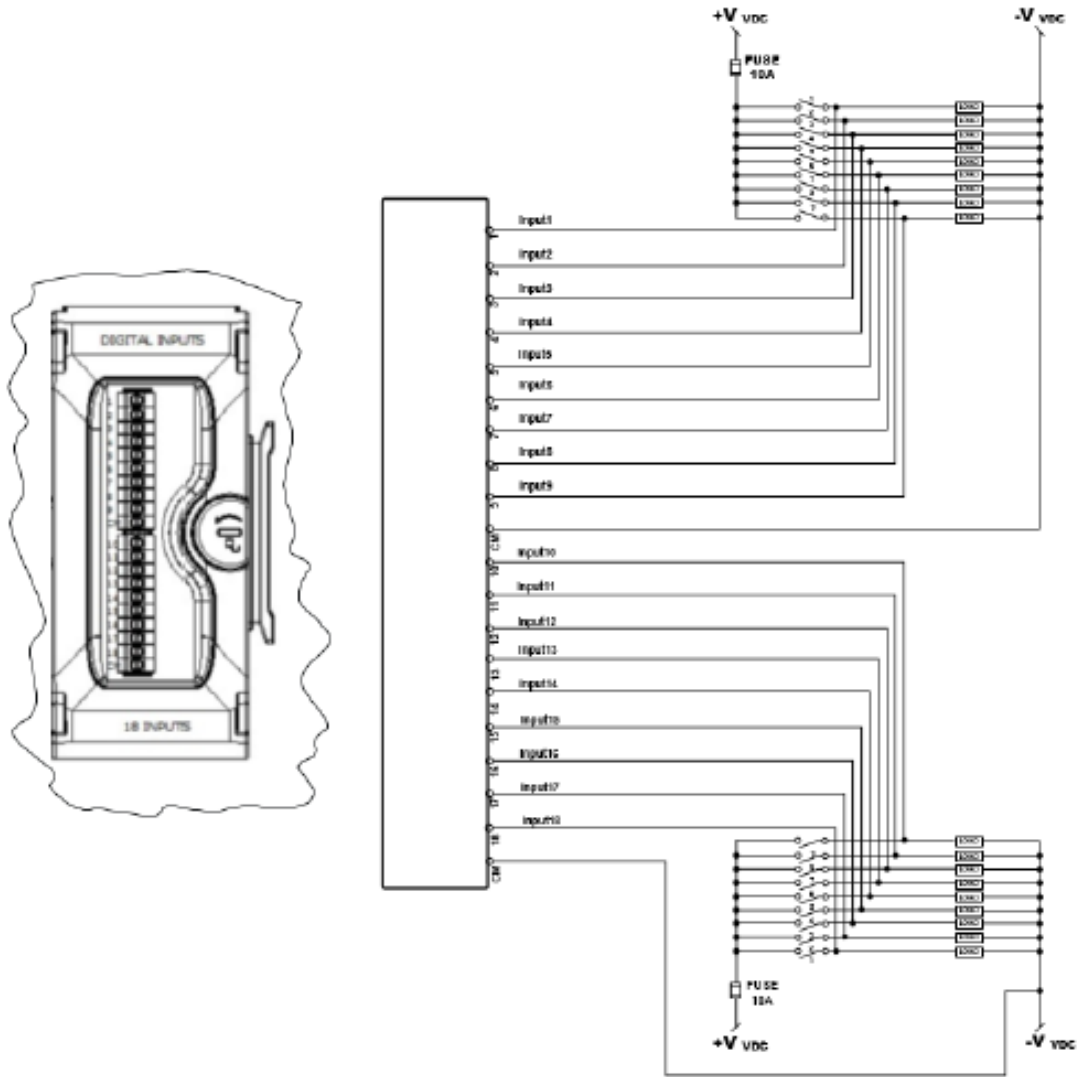


Рисунок 32 – Схема подключения модуля DI18-250V («мокрый» контакт)

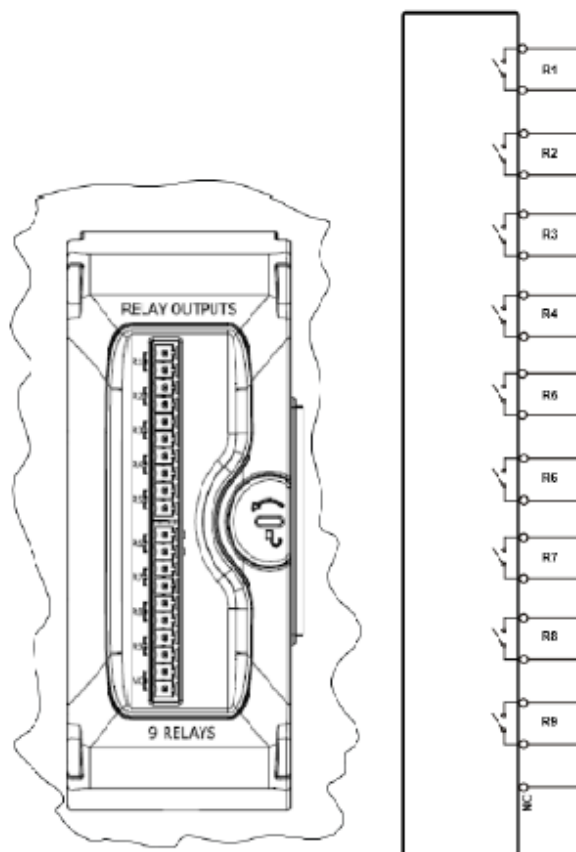


Рисунок 33 – Схема подключения модуля RLY9

2.2.4.3 Подключение модулей входных аналоговых сигналов

Схема подключения оптически изолированных модулей входных аналоговых сигналов на 4 входа AI1 (от -1 до $+1$ мА), AI2 (от 0 до 20 мА), AI3 (от 0 до 1 мА), AI4 (от 4 до 20 мА) представлена на рисунке 34.

Число модулей – до 2.

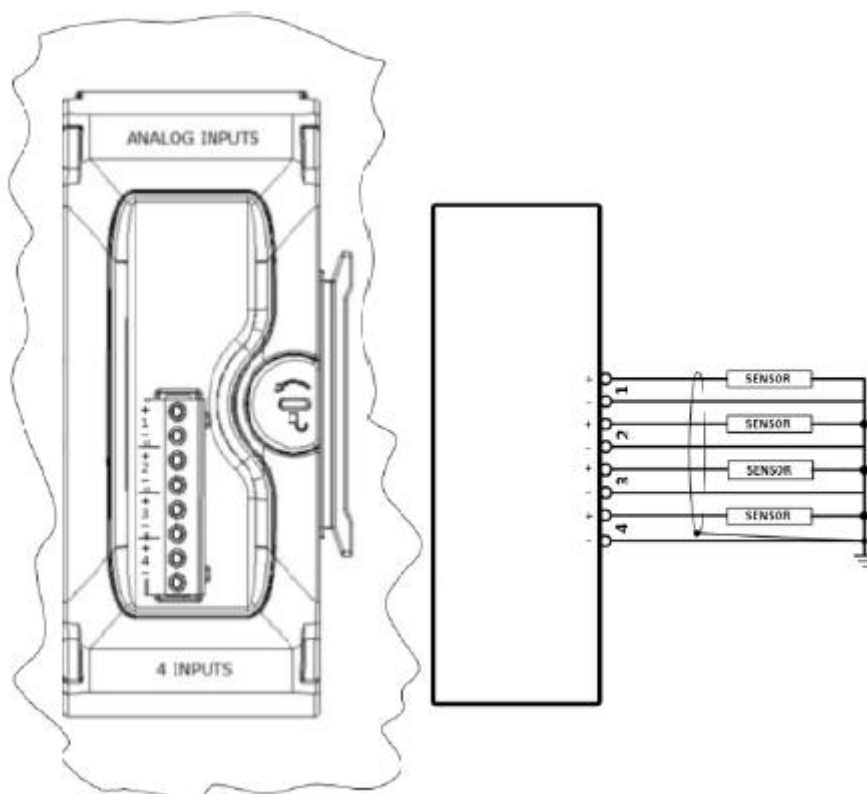


Рисунок 34 – Схема подключения модулей аналоговых входных сигналов AI1, AI2, AI3, AI4

2.2.5 Установка (замена) батареи

Счётчики поставляются без батареи, поэтому при монтаже счётчика необходимо установить батарею.

Батарея предназначена для питания встроенных часов и обеспечения сохранности данных при отключении питания. Тип батареи – литиевая напряжением 3 В, обозначение типоразмера – CR2450.

Перед установкой или заменой батареи счётчик должен быть полностью обесточен. Чтобы избежать утраты каких-либо данных из памяти, батарея должна быть установлена или заменена в течение 30 мин после снятия питания. Рекомендуется выполнить резервное копирование данных при помощи ПО PAS.

На необходимость замены батареи в процессе эксплуатации счётчика указывает появление записи «BATTERY LOW» в журнале событий счётчика.

Для установки (замены) батареи необходимо выполнить следующие действия:

- 1) удалить нижнюю крышку базового модуля токовых цепей;
- 2) выкрутить винт, удерживающий модуль дисплея, и вынуть модуль дисплея для получения доступа к месту установки батареи;
- 3) установить (заменить) батарею, соблюдая полярность («+» – вверх).
- 4) выполнить операции 1-2 в обратной последовательности.

Процесс установки (замены) батареи представлен на рисунке 35.

Шаг 1



Шаг 2



Шаг 3



Рисунок 35 – Установка (замена) батареи

2.2.6 Органы управления и индикаторы

Передняя панель счётчика с обозначениями органов управления, терминалов и индикаторов изображена на рисунке 36.

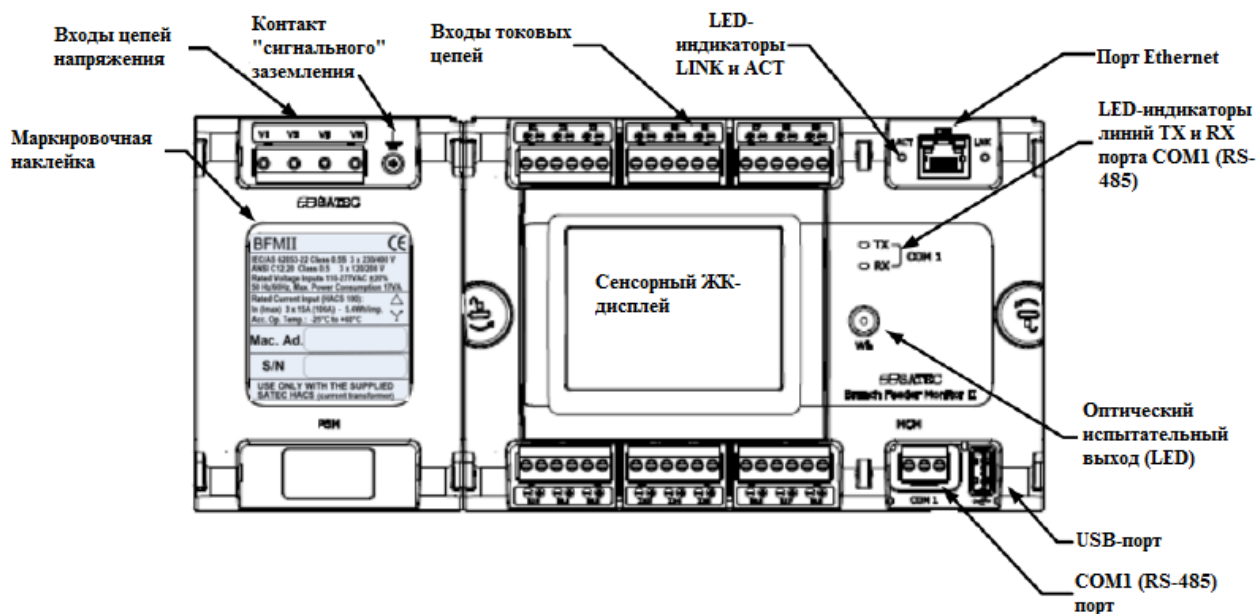


Рисунок 36 – Передняя панель счётчика с органами управления, терминалами и индикаторами

2.2.6.1 Оптический испытательный выход представляет собой светодиодный индикатор, выполняющий 2 функции:

выходное оптическое устройство для измерений электроэнергии и испытаний счётчика, число импульсов которого пропорционально электроэнергии;

индикатор перезагрузки счётчика.

Мигание индикатора зелёным цветом означает, что счётчик находится в процессе инициализации после подачи команды перезагрузки или снятия питания. Пока «связанный» с индикатором субсчётчик не начал подсчёт электроэнергии, индикатор не светится.

Как выходное оптическое устройство индикатор может работать в 2 режимах: в нормальном и испытательном.

В нормальном режиме индикатор выдаёт световые импульсы, число которых пропорционально активной электроэнергии в направлении «приём» или «отдача» (устанавливается при начальной настройке), учтённой «связанным» с индикатором субсчётчиком. Постоянная счётчика по умолчанию – 5,4 Wh/imp. Величина постоянной может быть изменена при конфигурации счётчика.

В испытательном режиме индикатор выдаёт световые импульсы, число которых пропорционально активной или реактивной электроэнергии в направлении «приём», учтённой «связанным» с индикатором субсчётчиком. Постоянная счётчика устанавливается при конфигурации исходя из условий поверки по методике поверки.

2.2.6.2 Светодиодные индикаторы линий TX и RX COM1 (RS-485) порта индицируют приём или передачу данных миганием зелёным цветом.

2.2.6.3 Светодиодные индикаторы ACT и LINK Ethernet-порта миганием зелёным цветом индицируют активность Ethernet-порта и связь с сетью.

2.2.6.4 Органы управление счётчиком реализованы применением сенсорного ЖК-дисплея.

2.2.7 Основные сведения о конфигурировании счётчика

2.2.7.1 Конфигурирование счётчика возможно выполнять при помощи сенсорного дисплея и при помощи ПО PAS.

2.2.7.2 Пароли

Счётчики имеют трёхуровневую систему паролей для защиты встроенного ПО, конфигурационных данных и результатов измерений от

несанкционированного доступа. Просмотр результатов измерений не защищается на программном уровне.

Доступ к различным настройкам зависит от уровня доступа, который разграничен паролями. Пароли могут состоять из набора цифр длиной от 1 до 8.

В таблице 10 представлены уровни доступа, разграниченные паролями.

Таблица 10 – Уровни доступа

Пароль	Уровень доступа	Права, предоставляемые уровнем доступа
Пароль № 1	Низкий	Сброс значений зарегистрированных профилей нагрузки, минимальных и максимальных значений за установленный период регистрации Диагностика счётчика Настройки работы дисплея
Пароль № 2	Средний	Работа в испытательном режиме Сброс учтённой наработки счётчика и батареи, счётчиков ошибок и импульсов Конфигурирование портов и протоколов связи Конфигурирование дополнительных модулей входных и выходных сигналов Конфигурирование памяти и журнала событий Конфигурирование многотарифной системы учёта
Пароль № 3	Высокий (администратор)	Настройка паролей Основные настройки счётчика Сброс лог-файлов (журнала событий и файлов данных)

2.2.7.3 Система субсчётчиков

Измерение электроэнергии и параметров сети основано на системе субсчётчиков. В максимальной комплектации токовых цепей счётчик обеспечивает до 54 однофазных (18 трёхфазных) субсчётчиков со своими регистрами измерений и профилями нагрузки. Любой субсчётчик может обслуживать отдельного потребителя (субсчётчик абонента) или использоваться для объединения результатов измерений электроэнергии от нескольких субсчётчиков (счётчик суммарного потребления). Кроме того, счётчик предоставляет возможность использовать дополнительные 4 счётчика

суммарного потребления в случае, если все 54 субсчётчика (так называемые субсчётчики абонентов или «измерительные» субсчётчики) уже задействованы.

Субсчётчик остаётся неактивным, пока не сконфигурирована связь токовых входов с данным субсчётчиком или пока он не назначен как счётчик суммарного потребления для других субсчётчиков. Основной настройкой токовых входов для субсчётчика абонента является установка первичного номинального тока.

По умолчанию в счётчике сконфигурированы 6 трёхфазных субсчётчиков абонентов на первичный номинальный ток 50 А (максимально допустимое значение тока – 100 А) для стандартной модификации счётчика или на первичный номинальный ток 5 А (максимально допустимое значение тока – 10 А) для модификации RS5.

2.2.7.4 Адресация субсчётчиков

Одним из используемых счётчиком протоколов для передачи данных и доступа к конфигурационным настройкам является Modbus. Каждому активному субсчётчику присваивается уникальный коммуникационный адрес, позволяющий получать доступ к регистрам данных и настроек. Присвоение адресов субсчётчикам проводится автоматически в последовательном порядке, начиная с базового адреса, который программируется при конфигурировании счётчика. В таблице 11 показан принцип присвоения адресов субсчётчикам.

Таблица 11 – Адресация субсчётчиков

Базовый адрес	Номера субсчётчиков	Адреса субсчётчиков
N	SM 1	N
	SM 2	N+1
	...	
	SM 53	N+52
	SM 54	N+53
	SM 55	N+54
	...	
	SM 60	N+59

Заводская настройка предполагает базовый адрес 1, адреса от 1 до 6 для 6 трёхфазных счётчиков.

Базовые конфигурационные настройки для счётчика применяются ко всем субсчётчикам, за исключением установок тревог и логов. Вы можете читать и записывать конфигурационные настройки для счётчика, используя любой адрес субсчётчика, но изменения будут применены ко всем субсчётчикам в счётчике.

Конфигурируйте адресацию субсчётчиков (как субсчётчиков абонентов, так и счётчиков суммарного потребления) последовательно без разрывов для того, чтобы счётчик не занимал сетевые адреса без необходимости.

Если Вы соединяете ряд счётчиков в сеть, используя последовательные порты, назначайте адреса таким образом, чтобы они не пересекались. Например, если Вы используете 3 счётчика с 18 субсчётчиками в каждом, назначьте базовый адрес 1 для первого счётчика, 19 – для второго, 37 – для третьего. Таким образом, Вы последовательно займёте адреса 1-18, 19-26, 37-54 без пересечений.

2.2.7.5 Базовые настройки счётчика

Для должной работы счётчика выберете правильную частоту сети и установите правильный первичный ток для токовых входов.

2.2.7.6 Многотарифный учёт электроэнергии

Счётчики имеют 8 различных регистров учёта электроэнергии для каждого субсчётчика. Любой регистр может быть привязан к любому внутреннему для данного субсчётчика источнику энергии или другому субсчётчику. Первый регистр по умолчанию привязан к активной энергии нарастающим итогом. Другие регистры не работают, пока они не сконфигурированы в соответствующем меню.

Счётчики предусматривают три вида смены тарифов:

автоматический посредством программируемого расписания, загружаемого по протоколам Modbus RTU или Modbus ASCII;

внешний посредством прямой записи номера тарифа в регистр тарифов счётчика;

внешний посредством команды на цифровой вход, содержащей код номера тарифа в регистре тарифов счётчика.

Структура тарифов счётчика поддерживает 8 различных тарифов, используя произвольное расписание смены тарифов. Тарифный календарь предоставляет возможность формирования тарифов по временам года и переключения на зимнее/летнее время. Всего поддерживается 4 типа и 4 времени года с возможностью смены до 8 тарифов в день.

Используемый тариф отображается на дисплее ВФМ II.

При необходимости при смене тарифа могут посылаться импульсы программируемой длительности посредством реле счётчика.

Данные многотарифного учёта автоматически записываются в файл в энергонезависимую память счётчика для каждого виртуального счётчика субсчётчика. Глубина хранения информации составляет:

значение электроэнергии за сутки и среднесуточные значения измеренных величин – не менее 500 дней;

15-минутные профили нагрузки – не менее 150 дней;

30-минутные профили нагрузки – не менее 300 дней.

2.2.7.7 Диагностика

Диагностические сообщения появляются в результате работы встроенной в счётчик диагностической системы, функционирующей при загрузке счётчика и его работе. Диагностическим сообщениям и кодам сопоставлены определения событий и метки времени.

Диагностические сообщения хранятся в энергонезависимой памяти, содержание которой может быть просмотрено и очищено посредством ПО PAS.

В случае диагностического сообщения о сбое счётчика, необходимо устранить причину сбоя. В случае сообщения о сбое встроенных часов, обновите показания часов. Если появилось сообщение о сбросе конфигурационных настроек, проверьте настройки, на которые повлиял сброс через Журнал событий счётчика, и уточните необходимые настройки.

Аппаратные сбои, как правило, являются некритическими и устранимыми, поскольку они не являются причиной отказов системы, однако могут привести к потере данных. Аппаратные сбои часто являются последствием электрических шумов высокого уровня в зоне работы счётчика.

Если счётчик постоянно перезагружается, необходимо обратиться к производителю (<https://satec-global.ru/#contact>) или уполномоченному им лицу.

Состояние встроенной батареи, которая поддерживает ход часов во время снятия питания со счётчика, контролируется при помощи дисплея или самодиагностики счётчика.

Когда напряжение батареи падает ниже допустимого уровня, выдаётся сигнал «Battery Low» на дисплее или в диагностических сообщениях. В этом случае батарея подлежит замене.


2.3 Использование счётчиков

2.3.1 Работа с использованием сенсорного ЖК-дисплея

2.3.1.1 Диагностика при включении счётчика



После подачи питания на счётчик на 1 с появится уведомление о включении счётчика. После инициализации на дисплее счётчика будет отображаться экранная форма по умолчанию

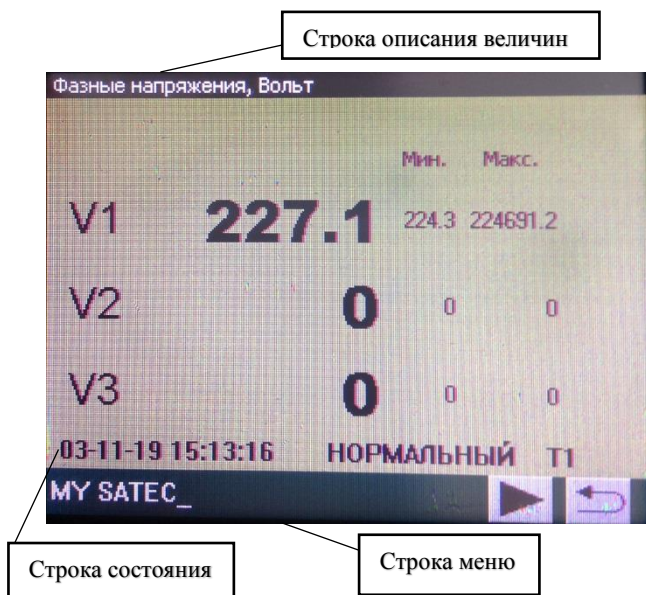


Строка описания величин отображает наименование страницы и параметры/функции
 Область измеряемых величин отображает значения параметров/функция
 Строка состояния отображает следующие данные:

дата и время;

режим измерений энергии – нормальный или испытательный;

символ «i», если имеется диагностическое сообщение.

2.3.1.2 Переключение режимов

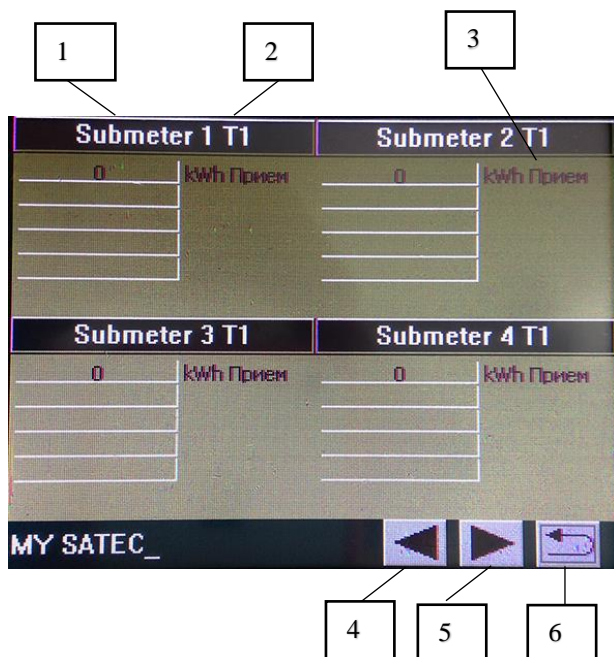

- 1 - Определенное пользователем наименование субсчетчика
- 2 - Актуальный тариф работы субсчетчика
- 3 - Поле регистра многотарифного учета
- 4 - Возврат на предыдущую страницу меню субсчетчика
- 5 - Переход на следующую страницу меню субсчетчика
- 6 - Возврат в главное меню

В режиме «Субсчётчики» на дисплее демонстрируются величины для выбранной страницы субсчётчиков.

Номер или наименование субсчётчика содержится в верхней строке состояния блока субсчётчика (поз. 1). Для прокручивания на следующую или предыдущую страницу активных субсчётчиков


необходимо нажать на кнопку «Следующий» (поз. 5) или «Предыдущий» (поз. 4) соответственно.

Показания дисплея обновляются один раз в секунду. Если в течение установленного при настройке дисплея периода времени не нажата какая-либо кнопка, подсветка дисплея выключается. Для включения подсветки коснитесь любой кнопки.


2.3.1.3 Кнопки навигации

Дисплей имеет несколько многостраничных экранных форм для отображения различных измеряемых величин и параметров. Прокрутка по экранным формам осуществляется нажатием на соответствующую кнопку меню.

Экранные формы позволяют перемещаться к необходимым пользователю измеряемым величинам и параметрам.

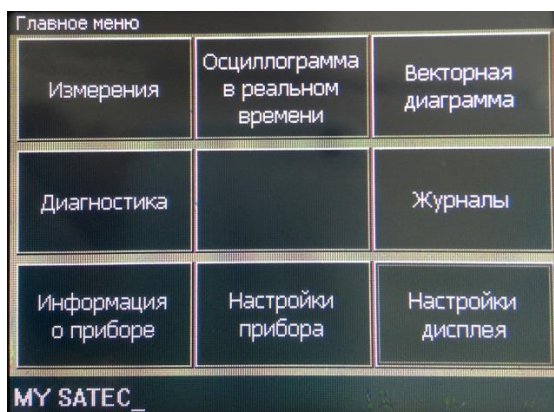

↓ Нажатие на кнопку «Измерения»

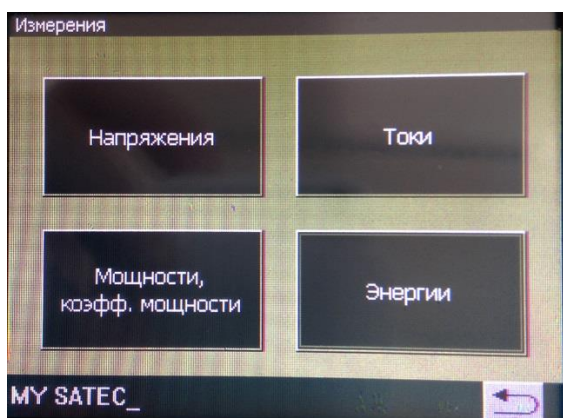








↓ Нажатие на кнопку «Энергии»




Нажатие на кнопку «Измерения» позволяет получить доступ экранной форме с кнопками для всех групп измеряемых параметров

Нажатие на кнопку «Энергии» позволяет открыть форму с данными регистров многотарифного учёта для четырёх субсчётчиков, для каждого субсчётчика предусмотрено до 5 регистров (например, активная энергия приём, отдача, реактивная энергия приём, отдача, потребление газа или воды) для различных тарифов.


Нажатие на кнопки «Следующий» или «Предыдущий» позволяет последовательно выводить формы по всем субсчётчикам на соответствующих страницах.

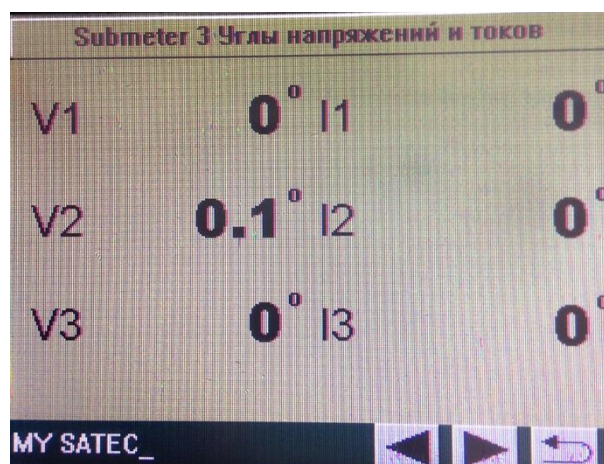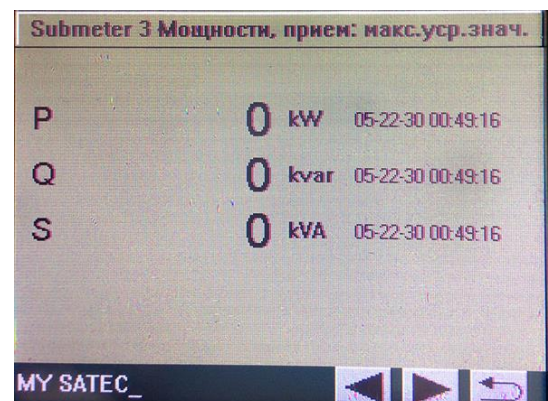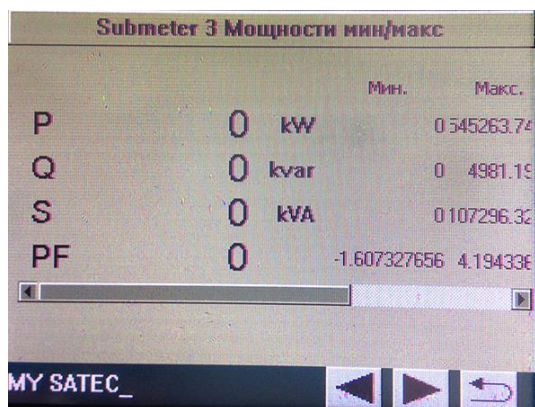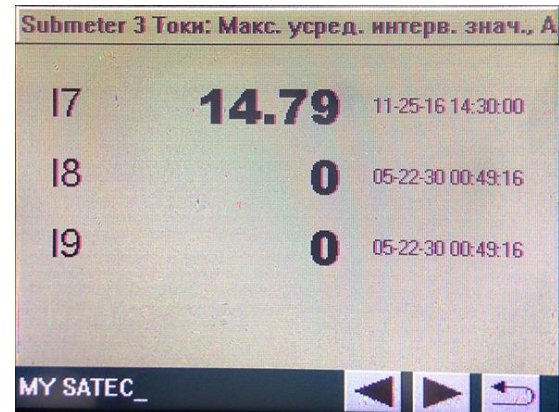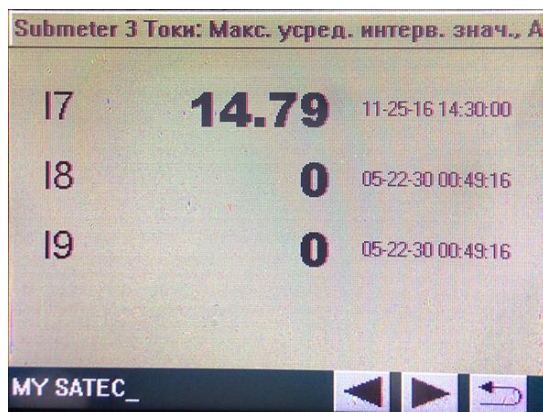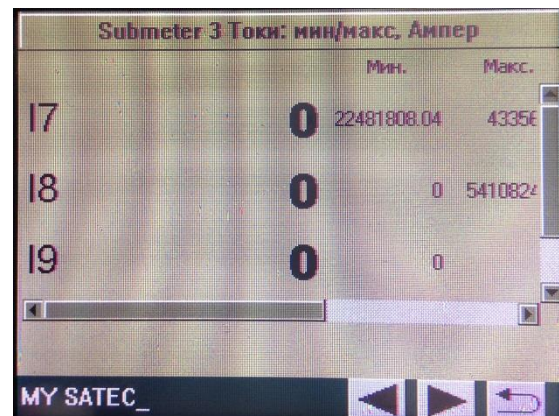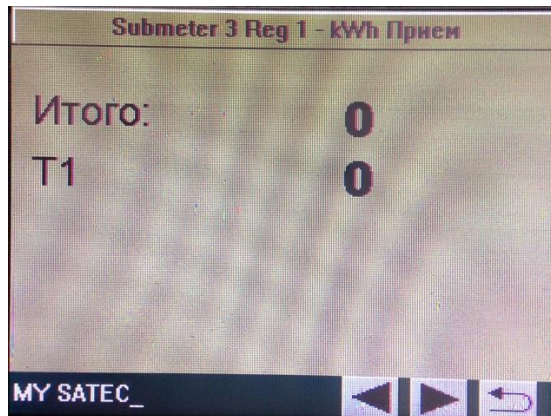

Нажатие на кнопку «Возврат» возвращает дисплей к отображению экранной формы с кнопками для всех групп измеряемых параметров («Измерения»).

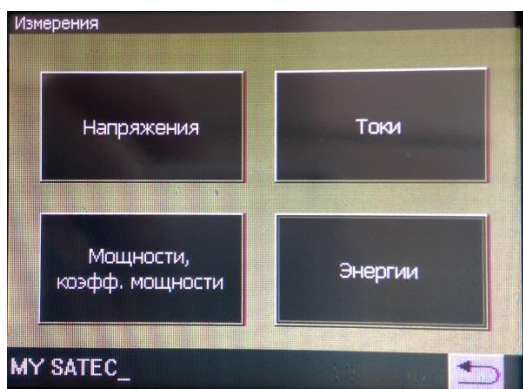






↓ Нажатие на кнопку «Напряжения»

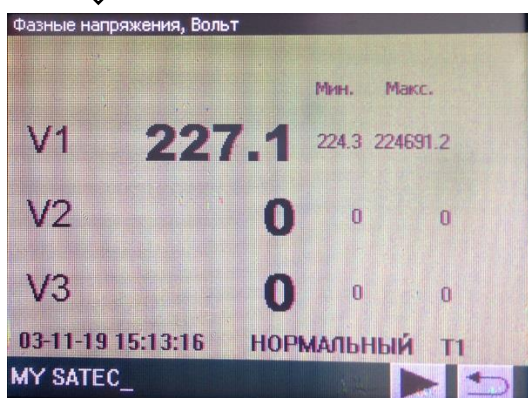


Нажатие на кнопку «Напряжения» вызывает экранную форму с текущими значениями напряжений между линией и нейтралью (фазные напряжения), а также их минимумами и максимумами. На странице также отображается строка состояния, включающая текущие дату и время, режим работы (нормальный или испытательный), номер тарифа, символ наличия диагностических сообщений. Эта страница является страницей по умолчанию, которая появляется после включения счётчика или его перезагрузки.

Последовательные нажатия на кнопку «Следующий» вызывают страницы со следующими значениями:


- напряжения между линиями (линейные напряжения);
- напряжения между линией и нейтралью и средним напряжением между линиями;
- частота и углы между токами и напряжениями по трём фазам;
- небаланс напряжений.

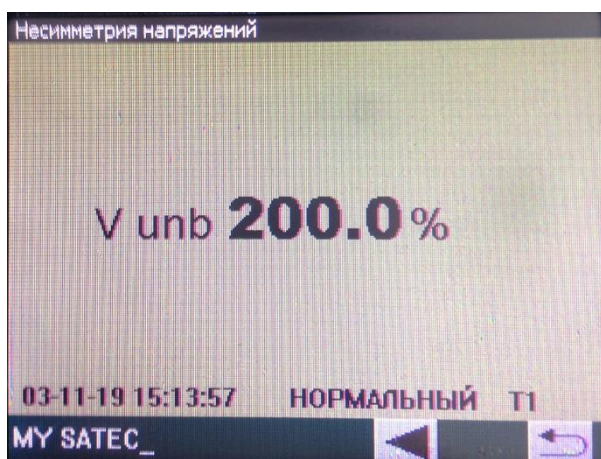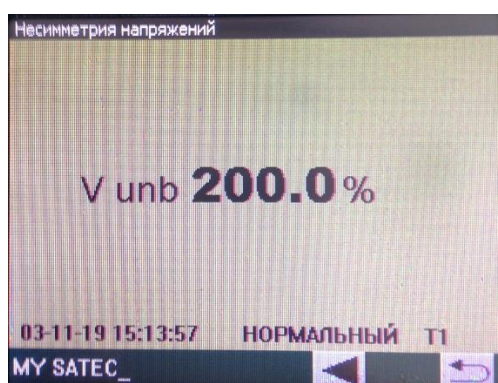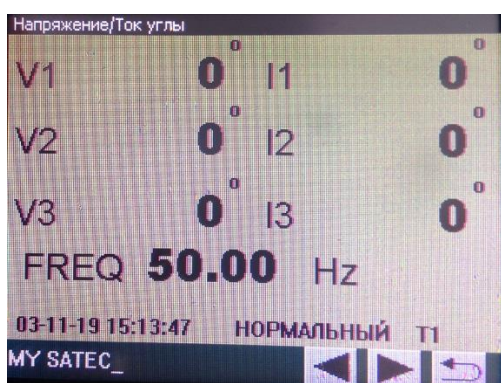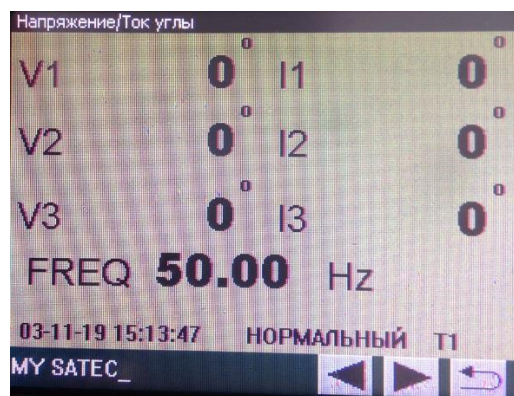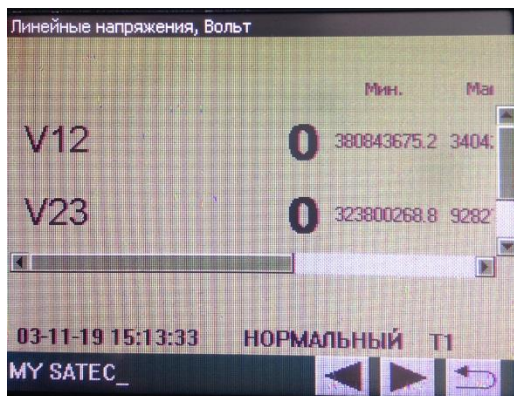

Нажатие на кнопку «Возврат» возвращает дисплей к отображению экранной формы с кнопками для всех групп измеряемых параметров («Измерения»).

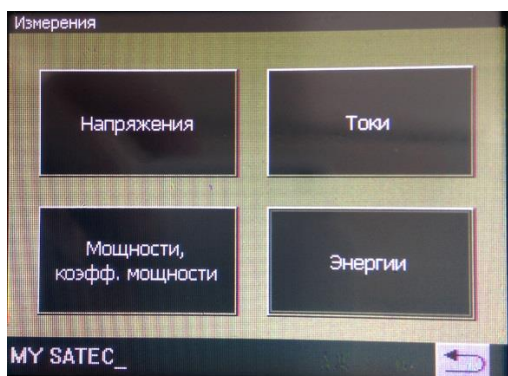

↓ Нажатие на кнопку «Токи»

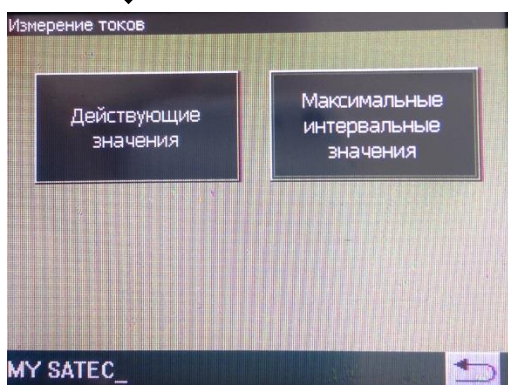


↓ Нажатие на кнопку «Действующие значения»

Токи: мин/макс, Ампер

Submeter 1				Submeter 2			
	Мин.	Макс.		Мин.	Макс.		Макс.
I1	0	0	075597	I4	0	837286	4739428
-	-	-	-	I5	0	080866	6300220
-	-	-	-	I6	0	0	910439
Submeter 3				Submeter 4			
	Мин.	Макс.		Мин.	Макс.		Макс.
I7	0	481808	143356.32	I10	0	0	710889.6
I8	0	0	410824.3	I11	0	0	2680.52
I9	0	0	0	I12	0	0	0

03-11-19 15:14:56 НОРМАЛЬНЫЙ Т1

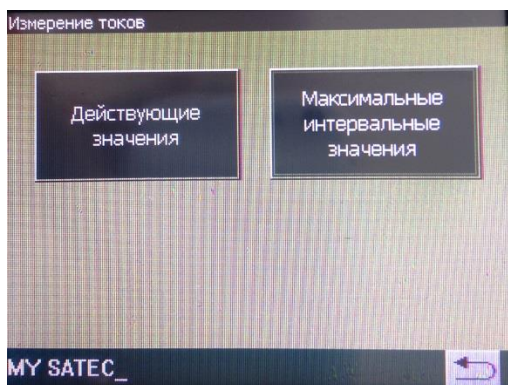

↓ Нажатие на кнопку «Максимальные интервальные значения»

Нажатие на кнопку «Токи» позволяет получить доступ экранной форме с кнопками для двух групп параметров:

«Мгновенные» и

минимальные/максимальные значения токов;

максимальные значения токов в профилях нагрузок с временными метками.

Нажатие на кнопку «Действующие значения» позволяет открыть экранную форму «Мгновенных» и минимальных и максимальных значений токов. Нажатие на кнопку «NEXT – Следующий» позволяет последовательно выводить формы по всем субсчётчикам на соответствующих страницах. Красным цветом выделяются подключения с обратным направлением тока.

Нажатие на кнопку «Возврат» возвращает экран к предыдущей форме с кнопками

Нажатие на кнопку «Максимальные интервальные значения» позволяет открыть экранную форму максимальных значений

Токи: Макс. усред. интерв. знач., А

Submeter 1			Submeter 2		
11	0.47	02-28-19 15:11:59	14	14.75	11-25-16 14:30:00
-	-	-	15	0	05-22-30 00:49:16
-	-	-	16	0	05-22-30 00:49:16


Submeter 3			Submeter 4		
17	14.79	11-25-16 14:30:00	110	14.82	11-25-16 14:30:00
18	0	05-22-30 00:49:16	111	0	05-22-30 00:49:17
19	0	05-22-30 00:49:16	112	0	05-22-30 00:49:17

03-11-19 15:15:43 НОРМАЛЬНЫЙ Т1
MY SATEC_ CLR ◀ ▶ ↻


токов в профилях нагрузок с временными метками по субсчётчикам.

Кнопки «Следующий» и «Предыдущий» служат для прокручивания страниц по субсчётчикам.

Нажатие на кнопку «Возврат» возвращает дисплей к отображению экранной формы с кнопками для всех групп измеряемых параметров («Измерения»).

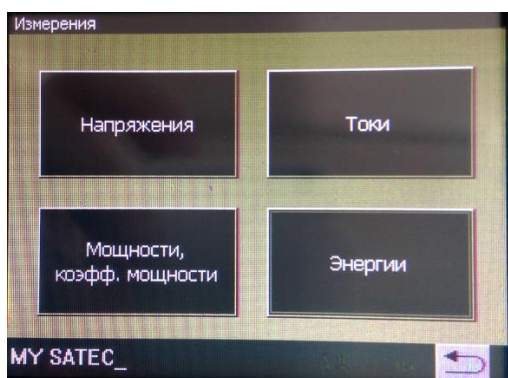

↓ «Нажатие на кнопку «Мощности, коэфф. мощности»

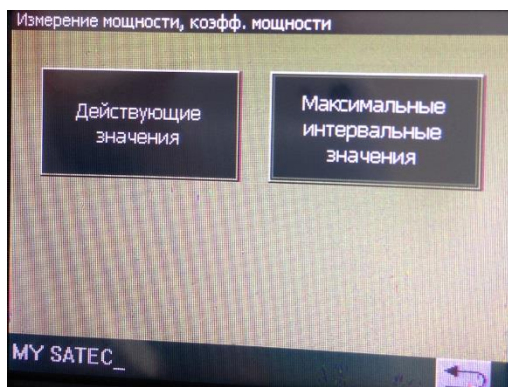

↓ Нажатие на кнопку «Действующие значения»

Нажатие на кнопку «Мощности, коэфф. мощности» позволяет получить доступ экранной форме с кнопками для двух групп параметров:

«Мгновенные» и

минимальные/максимальные значения;

максимальные значения в профилях нагрузок с временными метками.

Нажатие на кнопку «Действующие значения» позволяет открыть экранную форму нагрузок и минимальных и максимальных значений мощностей субсчётчикам со значениями активной и реактивной мощности и коэффициента мощности. Прокрутка страниц между

Мощности субприборов: мин/макс


Submeter 1			Submeter 2		
	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	
P	0	0	0	40078.0	1205.71 kW
Q	0	379039.5	11522.94	0	2798.98 kvar
PF	0	1307033	0	0577441033165	

Submeter 3			Submeter 4		
	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	
P	0	0	45263.74	0	155208.9 kW
Q	0	0	4981.192	0	8785.6 kvar
PF	0	6073276	194336	0	1285969097480

03-11-19 15:16:38 НОРМАЛЬНЫЙ Т1
MY SATEC_

субсчётчиками осуществляется нажатием на кнопки «Следующий» и «Предыдущий»

Нажатие на кнопку «Возврат» возвращает экран к предыдущей форме с кнопками.

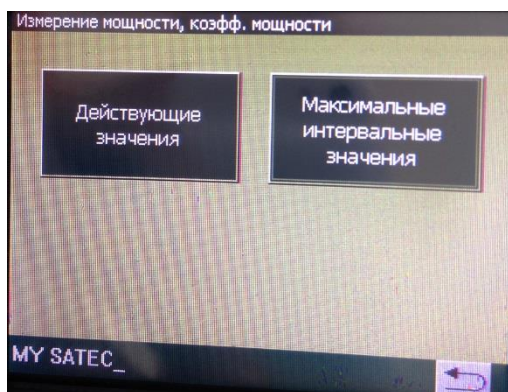

↓ Нажатие на кнопку «Максимальные интервальные значения»

Субприборы: мощн.прием.макс.уср.знач.

Submeter 1			Submeter 2		
P	0.089	2-28-19 15:15:0	0	5-22-30 00:49:1	kW
Q	0	2-08-19 15:26:5	0	5-22-30 00:49:1	kvar
S	0.089	2-28-19 15:15:0	0	5-22-30 00:49:1	kVA


Submeter 3			Submeter 4		
P	0	5-22-30 00:49:1	0	5-22-30 00:49:1	kW
Q	0	5-22-30 00:49:1	0	5-22-30 00:49:1	kvar
S	0	5-22-30 00:49:1	0	5-22-30 00:49:1	kVA

03-11-19 15:17:18 НОРМАЛЬНЫЙ Т1
MY SATEC_

Нажатие на кнопку «Максимальные интервальные значения» позволяет открыть экранную форму максимальных значений мощностей в профилях нагрузок с временными метками по субсчётчикам со значениями активной, реактивной и кажущейся энергии и коэффициента мощности в профилях нагрузок с временными метками. Прокрутка страниц по субсчётчикам осуществляется нажатием на кнопки «Следующий» и «Предыдущий»


Нажатие на кнопку «Возврат» возвращает дисплей к отображению экранной формы с кнопками для всех групп измеряемых параметров («Измерения»).

Дисплей позволяет просматривать диагностические сообщения как результат самодиагностики счётчика, выполняемой при перезагрузке и в процессе работы при нажатии кнопки «Диагностика».

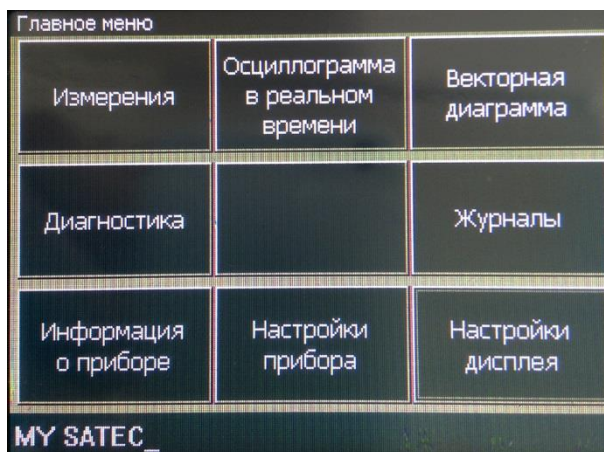


Страница с диагностическими сообщениями появляется, если зафиксированы ошибки.

Пункт меню «Информация о приборе» позволяет просматривать информацию о счётчике: заводские данные (зав. номер, версия ПО и загрузчика), доступные порты связи и т.п.

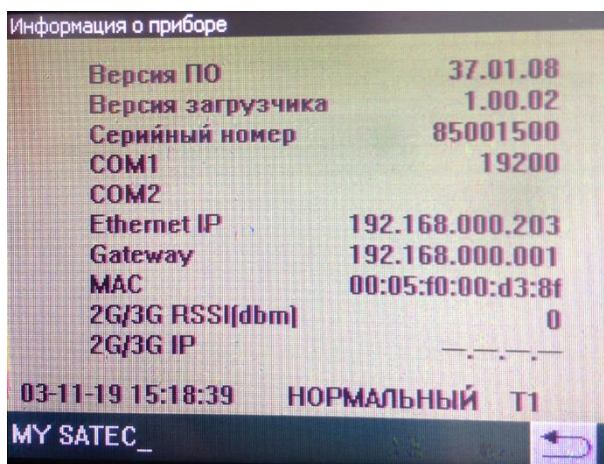


Пункт меню «Осциллограмма в реальном времени» позволяет просматривать страницу с осциллограммами напряжений или токов по трём каналам в режиме реального времени. Изображение обновляется 1 раз в секунду. Нажатие на кнопку «Выбор канала» позволяет выводить осциллограмму токов

по требуемым каналам. Кнопки «+» и «-» служат для увеличения или уменьшения масштаба изображения во оси времени.

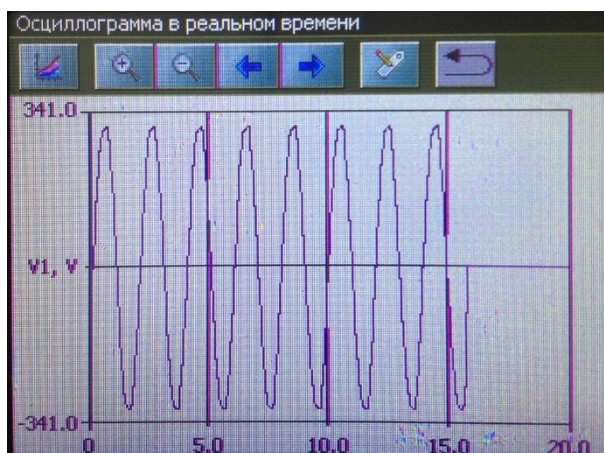

Пункт меню «Векторная диаграмма» позволяет отображать трёхфазную векторную диаграмму напряжений и токов по выбранному субсчётчику. Диаграмма обновляется 1 раз в секунду.

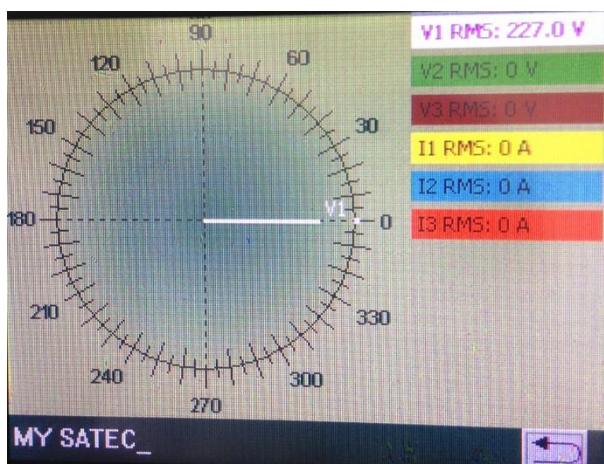

Пункт меню «Журналы» позволяет отображать журнал событий счётчика за предустановленный период времени.


Журнал событий

Event	Date/Time	Cause	Source
7	02-22-19 12:53:32	Comm	Data memory
8	02-22-19 13:01:02	Comm	Basic setup
9	02-22-19 13:01:47	Comm	Basic setup
10	02-22-19 13:01:47	Comm	Basic setup
11	02-22-19 13:02:15	Comm	Setup
12	02-22-19 13:03:07	Comm	Basic setup
13	02-22-19 13:03:51	Comm	Basic setup
14	02-22-19 13:04:25	Comm	Basic setup
15	02-22-19 13:04:46	Comm	Basic setup
16	02-22-19 13:06:19	Comm	Setup
17	02-22-19 13:10:52	Comm	Basic setup
18	02-22-19 13:13:42	Comm	Setup


MY SATEC_ READ

2.3.1.4 Конфигурирование счётчика при помощи дисплея

Для входа в меню конфигурирования счётчика необходимо нажать на кнопку «Настройки прибора» или «Настройки дисплея».

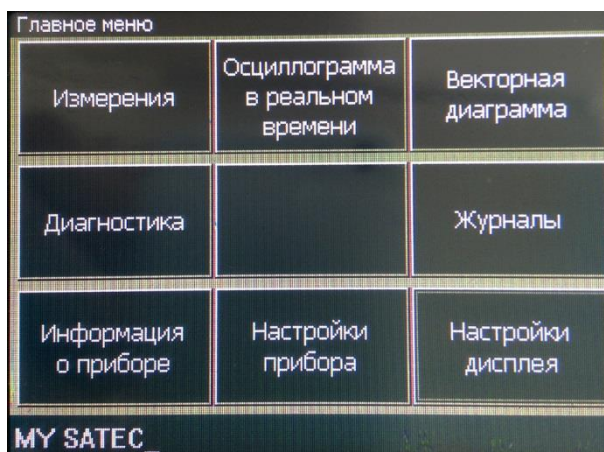


Меню настроек защищено 8-значным цифровым паролем пользователя. Если пароль введён правильно, отобразится главное меню настройки, в противном случае произойдёт возврат на экранную форму главного меню. После ввода правильного пароля пользователя откроется экранная форма меню «Настройки прибора».

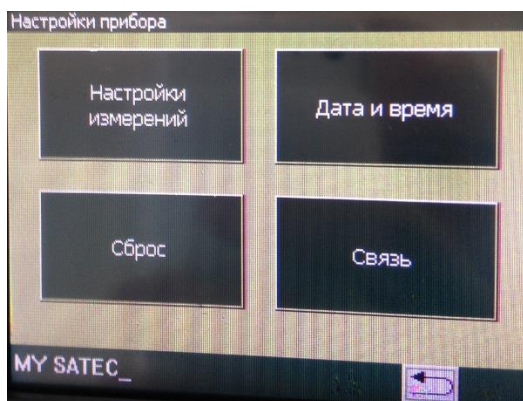


↓ Нажатие на кнопку «Настройки измерений»

Нажатием на кнопку «Настройки измерений» осуществляется вход в меню общих настроек.

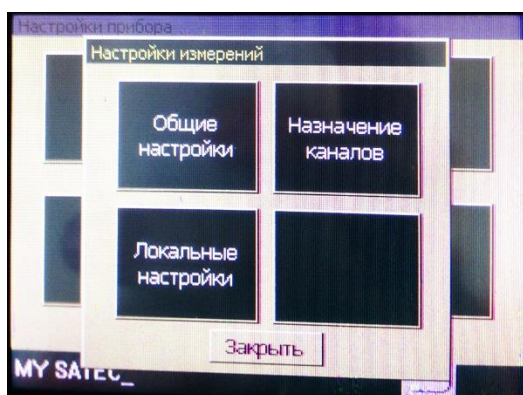


↓ Нажатие на кнопку «Общие настройки»

Нажатием на кнопку «Общие настройки» осуществляется вход меню общих (базовых) настроек.

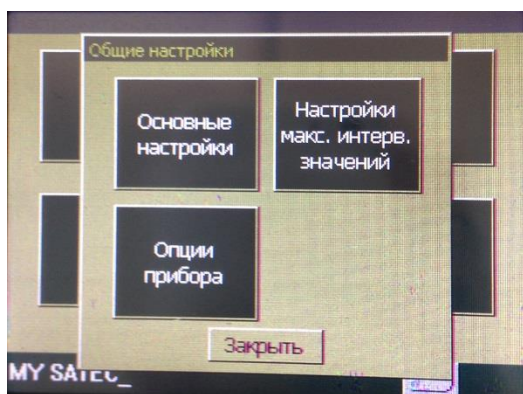


Меню общих (базовых) настроек состоит из определённых параметров, соответствующих схеме электрических соединений. Нажатие на кнопку «Основные настройки» позволяет просматривать электрические параметры базовых настроек.

Параметры, отмеченные серой заливкой, невозможно изменять при помощи меню дисплея, в меню дисплея эти параметры можно только просматривать. Для изменения таких параметров необходимо применять ПО PAS.

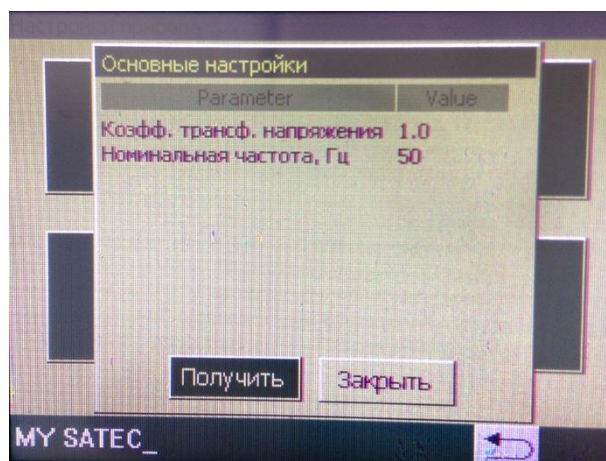

Посредством меню дисплея (нажатием на соответствующее поле) можно установить следующие настроечные параметры: коэфф. трансформации по напряжению и номинальная частота.

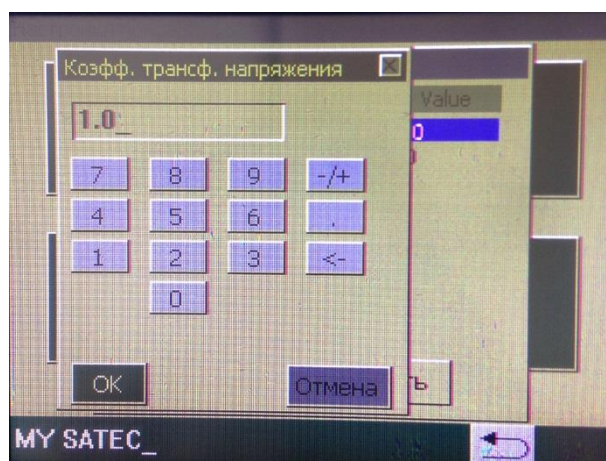


Кэфф. трансформации по напряжению представляет собой отношение номинальных первичного и вторичного тока трансформатора напряжения, по умолчанию параметр установлен равным 1, он может быть установлен в диапазоне от 1 до 6500.

Номинальная частота устанавливается в соответствии с частотой сети (50 Гц, 60 Гц), по умолчанию значение номинальной частоты равно 50 Гц.


Настройки профилей нагрузки и опциональные дополнительные настройки, параметры многотарифного учёта, настройки локализации осуществляются только посредством ПО PAS.

Параметры настроек описаны в п. 2.3.2.5.5.



Нажатие на кнопку «Дата и время» позволяет провести настройку встроенных часов реального времени и даты. После нажатия на эту кнопку открывается экранная форма с цифровой клавиатурой для настройки времени и даты. Для настройки времени и даты необходимо нажимать на соответствующие кнопки клавиатуры, подтверждая ввод данных в память счётчика нажатием на кнопку «ОК».

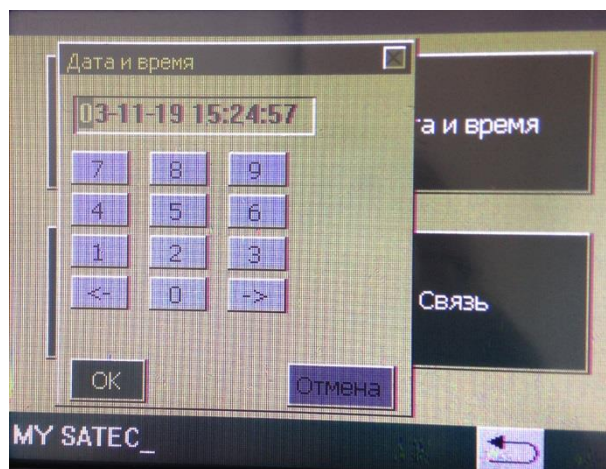

Меню «Связь» позволяет устанавливать настройки параметров связи для и адреса протоколов для портов COM1, COM2, COM3 и сетевые настройки для порта Ethernet.

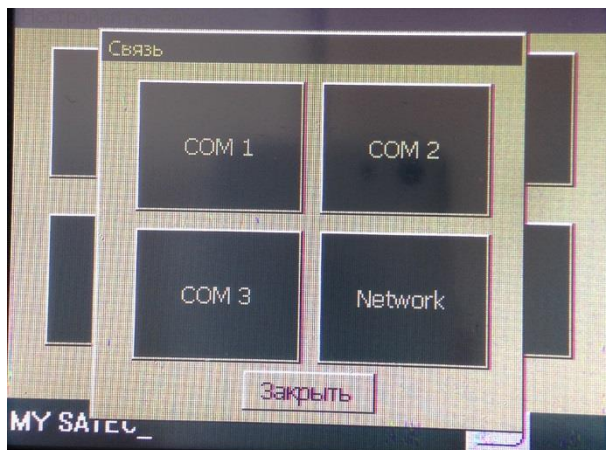


Настройки осуществляются в экранных формах, вызываемых нажатием на соответствующую кнопку. Параметры, отмеченные серой заливкой, невозможно изменять при помощи меню дисплея, в меню дисплея эти параметры можно только просматривать. Для изменения таких параметров необходимо применять ПО PAS.

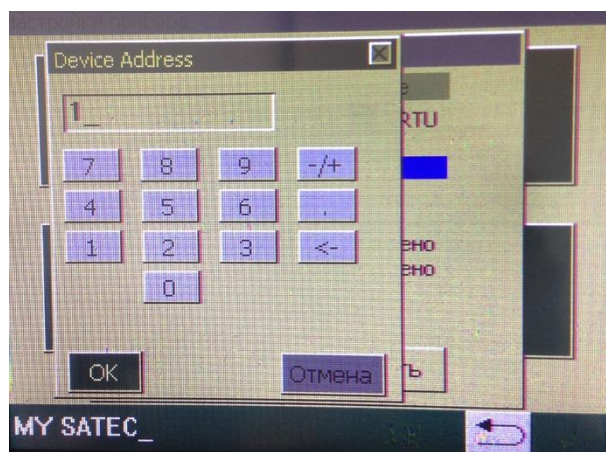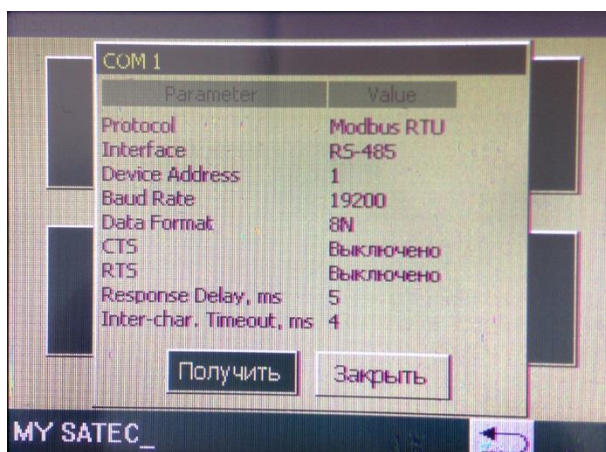


Меню «Network» позволяет просмотреть сетевые настройки Ethernet-порта для прямой связи через локальную (LAN) или глобальную сеть Интернет.

Параметры настроек описаны в п. 2.3.2.5.3.


Меню «Сброс» позволяет выполнить сброс максимальных значений в профилях нагрузок, файла данных, журнала событий, счётчиков, минимальных/максимальных показателей многотарифного учёта. Вход в экранную форму меню выполняется нажатием на кнопку «Сброс».

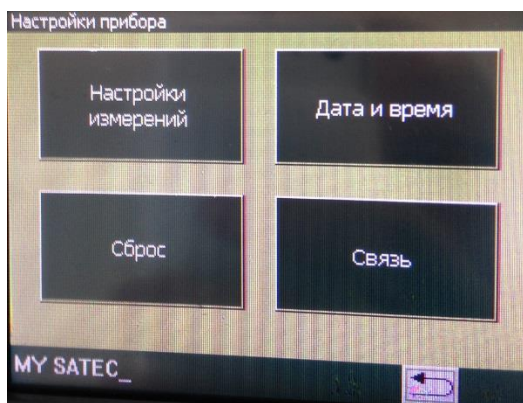

↓ Нажатие на кнопку «Сброс»

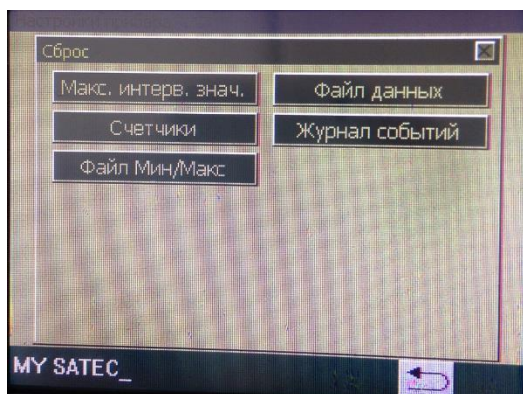


↓ Нажатие на кнопку «Макс. интерв. знач.»


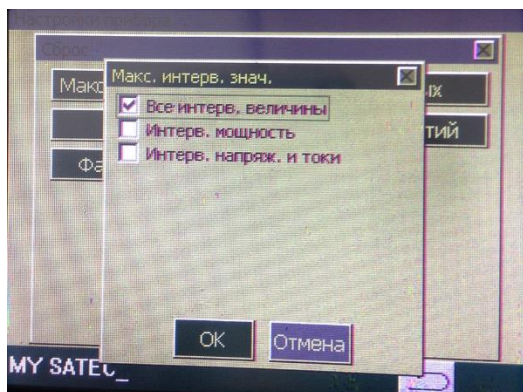


Для сброса записей максимальных значений по профилям нагрузки необходимо нажать на кнопку «Макс. интерв. знач.». Далее на вызванной экранной форме необходимо выбрать параметр для сброса нажатием на соответствующий переключатель.


Выбранный параметр подтверждается нажатием на кнопку «ОК».

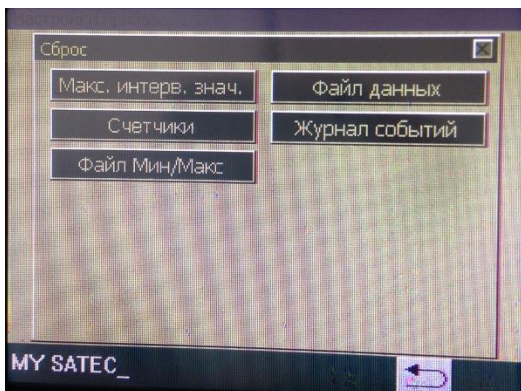

↓ Нажатие на кнопку «Счётчики»

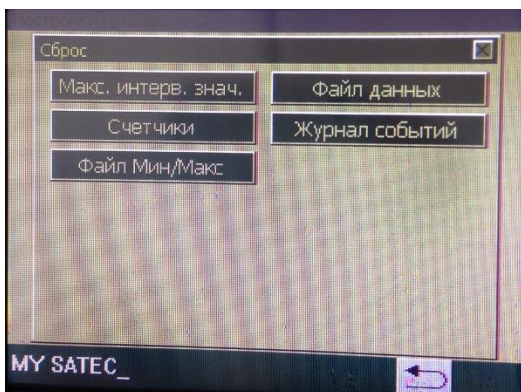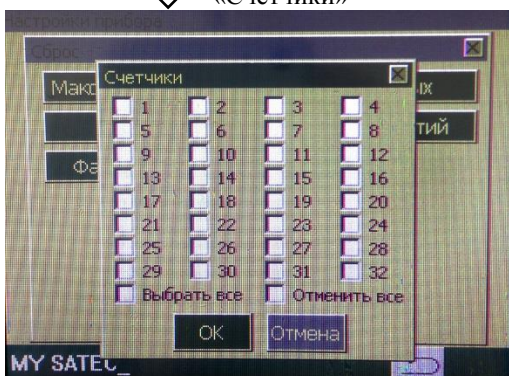

↓ Нажатие на кнопку «Журнал событий»

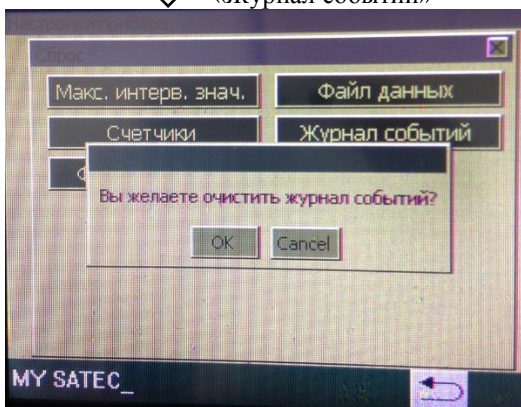


Нажатие на кнопку «Счётчики» вызывает экранную форму для сброса показаний счётчиков. На вызванной экранной форме необходимо выбрать номера счётчиков нажатием на соответствующий переключатель. Выбранный параметр подтверждается нажатием на кнопку «ОК».


Для сброса записей журнала событий счётчика необходимо нажать на кнопку «Журнал событий» и подтвердить действие нажатием на кнопку «ОК» на вызванной экранной форме

Для сброса файла данных необходимо нажать на кнопку «Файл данных», выбрать на вызванной экранной форме необходимые данные и подтвердить действие нажатием на кнопку «ОК». Таким же образом сбрасывается файл минимальных/максимальных значений.


Настройки дисплея и просмотр настроек дисплея выполняются в меню «Настройки дисплея». Вход в экранную форму этого меню осуществляется нажатием на кнопку «Настройки дисплея» в главном меню.

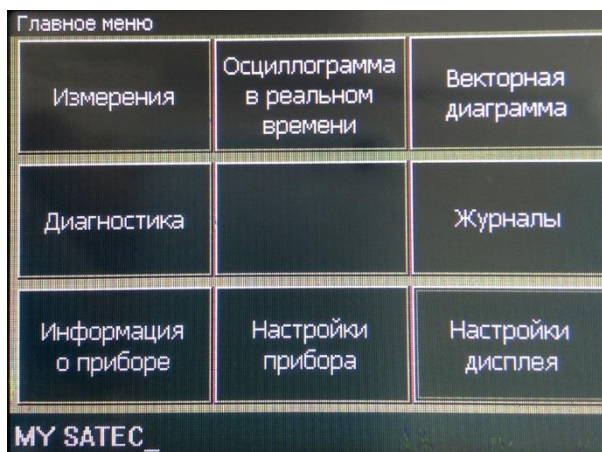


↓ Нажатие на кнопку «Настройки дисплея»

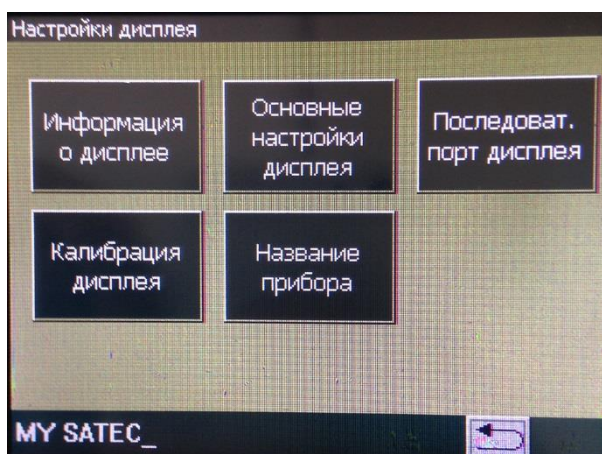

Нажатие на кнопку «Информация о дисплее» вызывает экранную форму с заводскими настройками дисплея

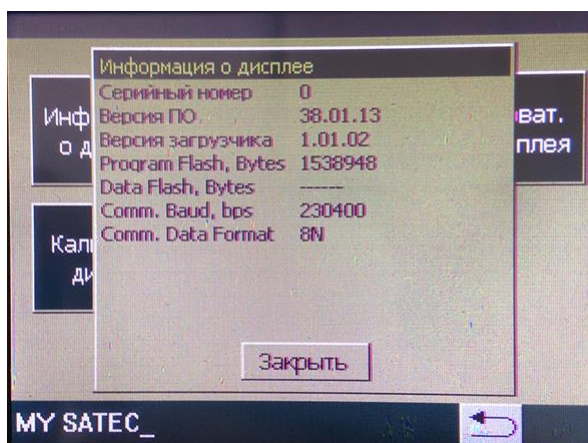

Для настройки языка, яркости, ждущего режима дисплея необходимо нажать на кнопку «Основные настройки дисплея».

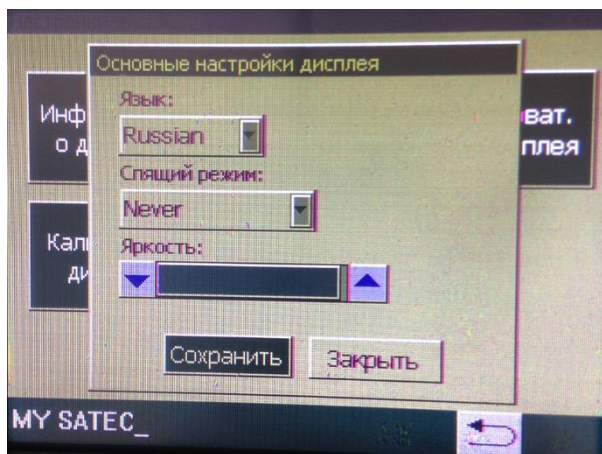

Нажатие на «стрелку» выпадающего списка «Язык» позволяет выбрать язык дисплея. Нажатие на «стрелку» выпадающего списка «Спящий режим» позволяет выбрать промежуток времени, после истечения которого при отсутствии действий дисплей переходит в спящий режим. Нажатием на кнопки «Вверх» и «Вниз» регулируется яркость дисплея. Кнопка «Сохранить» служит для записи в память счётчика выполненных настроек, кнопка «Закреть» – для выхода в предыдущее меню без сохранения параметров.

Кнопка «Название прибора» служит для вызова цифро-буквенной клавиатуры для ввода наименования потребителя, отображаемого стоке состояния.

2.3.2 Работа с ПО PAS

2.3.2.1 Общие положения

ПО PAS предоставляет полный функционал для конфигурирования настроек счётчика и снятия результатов измерений. ПО PAS может взаимодействовать со счётчиком через любой порт, имеющийся в счётчике (последовательный, Ethernet, сотовой связи).

Для работы со счётчиком необходимо использовать версию ПО не ниже 1.4.13.

ПО PAS работает на системах Windows 98, Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows 7 и Windows 8.

Руководство пользователя ПО PAS доступно для скачивания из сети Internet по адресу <https://satec-global.ru/upload/iblock/b7a/pas-guide.pdf>

При проблемах со скачиванием Руководства пользователя ПО PAS из сети Internet, необходимо обратиться в техническую поддержку изготовителя счётчика (<https://satec-global.ru/#contact>).

2.3.2.2 Установка и первоначальная настройка ПО PAS

Установка и первоначальная настройка ПО PAS проводится в соответствии с п.п. 2.1-2.3 Руководства пользователя ПО PAS.

2.3.2.3 Создание сайта для счётчика

Для работы со счётчиком необходимо создать новую базу данных счётчика («сайт»). Общий порядок создания и настройки сайта описан в п.п. 2.4, 2.5 Руководства пользователя ПО PAS. Особенностью работы со счётчиком ВФМ II при помощи ПО PAS является необходимость создания сайта для каждого субсчётчика.

2.3.2.4 Установка канала связи с прибором

Счётчик может обмениваться информацией через последовательные порты компьютера RS-232, USB, через глобальную сеть Internet или локальную вычислительную сеть (LAN), а также посредством беспроводного соединения по мобильной связи (GPRS 2G или 3G).

Порядок настройки связи по последовательному порту описан в п. 2.6.1, через интернет – в п. 2.6.3, через модуль сотовой связи – в п. 2.6.5, по USB – в п. 2.6.6 Руководства пользователя ПО PAS.

В таблице 12 обобщённо представлены сведения о параметрах последовательных портов, в таблице 13 – об основных параметрах сетевых настроек Ethernet.

Таблица 12 – Параметр настроек последовательных портов

Параметр	Обозначение в меню дисплея	Опции	Настройки по умолчанию	Примечание
Коммуникационный протокол	Protocol	MODBUS RTU DNP3	MODBUS RTU DNP3	Коммуникационный протокол для порта
Интерфейс порта	Interface	RS-485 RS-485, RS-232 Modem GSM/GPRS	COM1 COM2 COM3 COM4	Автоматически определяется счётчиком, не подлежит изменению
Адрес счётчика	Address	MODBUS: 1-247 DNP3: 0-65532	1	Адрес основной сети счётчика
Битрейт	Baud rate	2,4-115,2 кбит/с	19,2 кбит/с	Скорость передачи данных по порту
Формат данных и проверка чётности	Data/Prty	7E, 8N, 8E	8N	Формат 7E не следует применять с протоколом MODBUS RTU

Параметр	Обозначение в меню дисплея	Опции	Настройки по умолчанию	Примечание
Задержка передачи	Send Dalay	0-1000 мс	5 мс	Минимальный промежуток времени между приёмом последнего символа и началом передачи
Межсимвольный интервал	Chr.Tmout	0-1000 мс	4 мс	Максимально допустимый промежуток времени между передачей символов

Таблица 13 – Основные параметры сетевых настроек Ethernet

Параметр	Обозначение в меню дисплея	Значение по умолчанию	Примечание
IP-адрес	IP Address	192.168.0.203	IP-адрес счётчика
Маска подсети	Subnet Mask	225.225.225.0	
IP адрес основного шлюза	Def.Gateway	192.168.0.1	

2.3.2.5 Настройка счётчика

2.3.2.5.1 Общие указания

ПО PAS позволяет настраивать счётчик как в on-line режиме, так и подготавливать настройки off-line, а затем загружать их память счётчика.

Общие положения по заданию настроек отражены в п.п. 2.7.1-2.7.4 Руководства пользователя ПО PAS. При этом необходимо иметь в виду, что каждый субсчётчик должен иметь свою базу данных настроек (сайт).

Если Вы пользуетесь одинаковыми настройками для всех субсчётчиков, Вы можете загрузить их из одной базы данных сайта во все субсчётчики с помощью одной команды. Позднее возможно отредактировать настройки индивидуально для тех субсчётчиков, где имеются отличия.


Чтобы загрузить настройки во все субсчётчики, необходимо выполнить следующие действия:

нажмите кнопку «Режим он-лайн» на панели инструментов, чтобы она осталась нажатой;

в списке сайтов на панели инструментов или в окне сайтов выберите сайт одного из субсчётчиков, для которого вы подготовили настройки;

в меню Настройки выберите «Загрузить во все субприборы», и затем подтвердите загрузку настроек.

Если счётчик защищён паролем, при загрузке настроек потребуется ввести пароль

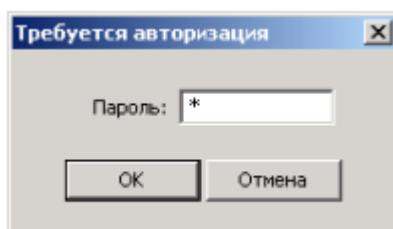


Введите пароль и нажмите ОК. Если авторизация пройдена успешно, PAS не будет больше спрашивать пароль до завершения диалога.

2.3.2.5.2 Настройки последовательных портов

Внимание: настройки коммуникаций влияют на все субсчётчики.

Чтобы вызвать диалог настройки, в списке сайтов на панели инструментов выберите «Communication Setup – Настройки коммуникации», затем выберете закладку «Serial Ports Setup – Настройки последовательных портов», в выпадающем списке «Порт» выберете необходимый последовательный порт и введите требуемые настройки (таблица 12).

Для записи изменённых параметров нажмите на кнопку «Send – Отправить»

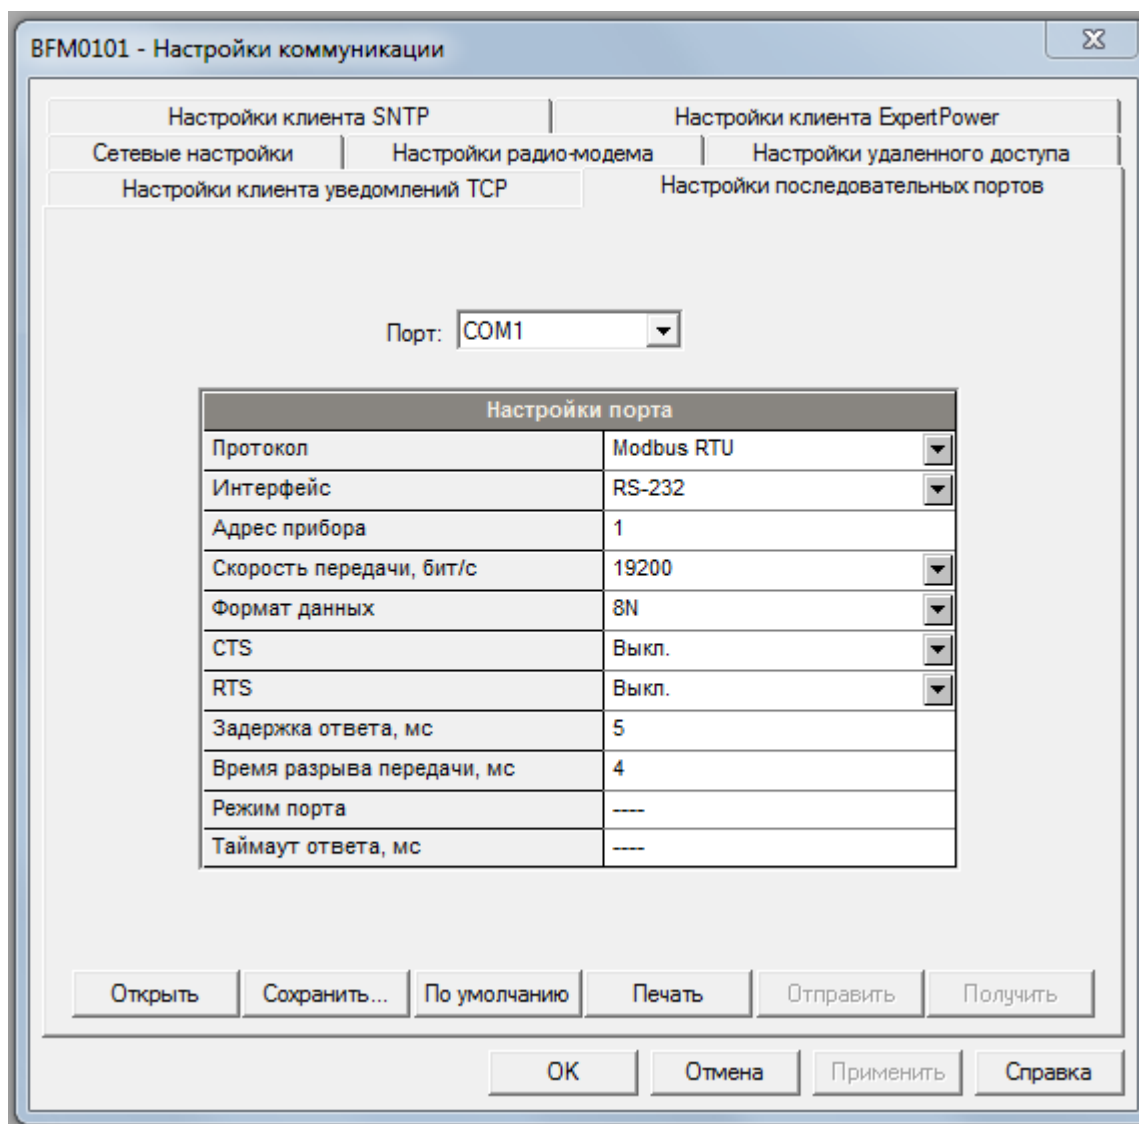

2.3.2.5.3 Настройки локальной сети (LAN)

Внимание: настройки коммуникаций влияют на все субсчётчики.

Чтобы вызвать диалог настройки, в списке сайтов на панели инструментов выберите «Communication Setup – Настройки коммуникации», затем выберете закладку «Network Setup – Сетевые настройки», и введите требуемые настройки (таблица 13).

Для записи изменённых параметров нажмите на кнопку «Send – Отправить»

BFM0101 - Настройки коммуникации

Настройки клиента SNTP | Настройки клиента ExpertPower
 Настройки клиента уведомлений TCP | Настройки последовательных портов
 Сетевые настройки | Настройки радио-модема | Настройки удаленного доступа

Текущие параметры сети	
IP адрес	0 . 0 . 0 . 0
Маска подсети	0 . 0 . 0 . 0
Шлюз сети по умолчанию	0 . 0 . 0 . 0
MAC адрес	000000000000

Настройки сети	
IP адрес	192 . 168 . 0 . 203
Маска подсети	255 . 255 . 255 . 0
Шлюз сети по умолчанию	192 . 168 . 0 . 1
Использовать DHCP	----
Вторичный порт TCP	----
IP адрес первичного DNS	0 . 0 . 0 . 0
IP адрес вторичного DNS	0 . 0 . 0 . 0
Таймаут неактивности соединения, с	120
Адрес прибора	----

Открыть | Сохранить... | По умолчанию | Печать | Отправить | Получить

OK | Отмена | Применить | Справка

2.3.2.5.4 Настройки доступа к глобальной сети через модуль сотовой связи

Внимание: настройки коммуникаций влияют на все субсчётчики.

Чтобы вызвать диалог настройки, в списке сайтов на панели инструментов выберите «Communication Setup – Настройки коммуникации», затем выберете закладку «Dial-Up Networking – Настройки удалённого доступа», и введите требуемые настройки (таблица 14).

Для записи изменённых параметров нажмите на кнопку «Send – Отправить».

Таблица 14 – Параметры настроек сотового модема

Параметр	Опции	Настройки по умолчанию	Примечание
IP-адрес (локальный IP-адрес)		168.10.203	IP-адрес модема для PPP-протокола. Не используется для сетей GPRS
Маска подсети		225.225.0.0	Маска подсети для PPP-протокола и сетей GPRS
IP адрес основного шлюза (Удалённый IP адрес/Сетевой шлюз)		192.168.10.204	IP адрес основного шлюза для PPP-протокола. Не используется для сетей GPRS
Число повторений набора номера (Попыток набора)	00, 0 – постоянно		Число попыток соединения с удалённым модемом, если соединение не удалось
Время ожидания соединения	99 с		Промежуток времени, в течение которого предпринимаются попытки соединения
Интервал между повторениями (Время между попытками)	99 с		Продолжительность паузы между концом одной попытки и началом другой

Параметр	Опции	Настройки по умолчанию	Примечание
Время простоя до разъединения (Время неактивности до отбоя)	99 с 0 – никогда		Длительность простоя, после которого необходимо разорвать подключение
Число гудков перед ответом (Звонков до ответа)	0 – никогда		Число гудков перед ответом модема на входящий вызов. Не используется для сетей GPRS
Строка инициализации модема		F&D1&C1	Строка для инициализации модема, не подлежит изменению
Телефонный номер			Телефонный номер провайдера интернет-соединения
Логин			Логин (имя) для входа в интернет (если требуется)
Пароль			Пароль для входа в интернет (если требуется)
Имя точки доступа		net	APN мобильной сети GPRS

2.3.2.5.5 Базовые настройки счётчика

Базовые настройки счётчика представляют собой основные параметры электрических соединений.

Чтобы вызвать диалог настройки, в списке сайтов на панели инструментов выберите «General Setup – Общие настройки», затем выберете закладку «Basic Setup – Базовые настройки», и введите требуемые настройки (таблица 15).

Для записи изменённых параметров нажмите на кнопку «Send – Отправить»

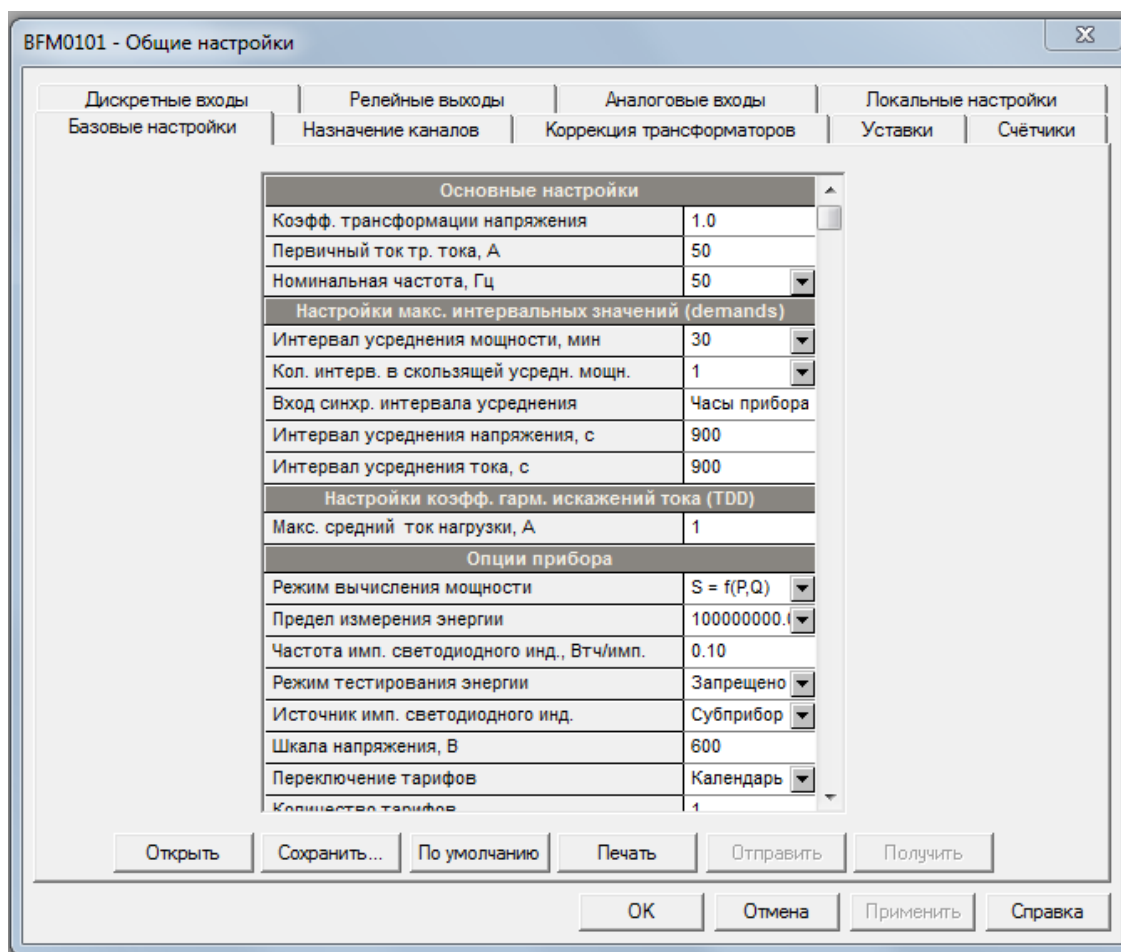


Таблица 15 – Параметры базовых настроек

Параметр	Опции	Настройки по умолчанию	Примечание
Основные настройки – Basic Configuration			
Коеэффициент трансформации по напряжению	1-6500	1	Отношение номинальных первичного и вторичного тока трансформатора напряжения
Первичный номинальный ток трансформатора тока, А	от 1 до 10000	50	Номинальный первичный ток трансформатора SATEC HACС выбранного субсчётчика
Номинальная частота, Гц	50; 60	50	Номинальная частота электросети
Настройки интервальных значений – Demand Setup			
Интервал усреднения мощности, мин	1; 2; 3; 5; 10; 15; 20; 30; 60	15	Период усреднения при измерении средней мощности

Параметр	Опции	Настройки по умолчанию	Примечание
Число разбиений по методу сдвигаемого интервала времени (Кол. интерв. в скользящей усредн. мощн.)	1-15	1	Число субинтервалов, на которые разбивается установленный период усреднения мощности, при измерениях по методу сдвигаемого интервала
Интервал усреднения напряжений, с	0-9000	900	Период усреднения при измерении напряжений
Интервал усреднения токов, с	0-9000	900	Период усреднения при измерении токов
Опции счётчика – Device Options			
Режим вычисления мощности	$S=f(P, Q)$ – использование реактивной мощности $Q=f(S, P)$ – использование «неактивной» мощности	$S=f(P, Q)$	1. Если выбран режим использования реактивной мощности, активная и реактивная мощность измеряются непосредственно, а кажущаяся мощность вычисляется по результатам измерений P и Q ($S = \sqrt{P^2 + Q^2}$). Этот режим рекомендуется для сетей с небольшими гармоническими искажениями по напряжению и току ($TDH_U < 5\%$, $TDH_I < 10\%$). 2. Когда выбран режим использования «неактивной» мощности, активная мощность измеряется непосредственно, кажущаяся – как произведение средних квадратичных значений тока и напряжения, а реактивная (называемая в этом случае «неактивной») вычисляется по величинам активной и кажущейся мощностей ($N = \sqrt{S^2 - P^2}$). Этот режим рекомендуется в сетях с большими гармоническими искажениями
Предел измерения энергии, кВт·ч	100000,0 1000000,0 10000000,0 100000000,0	100000000,0	Значение энергии, при котором происходит «обнуление» (переход через ноль) индикаторного устройства


Параметр	Опции	Настройки по умолчанию	Примечание
Постоянная счётчика оптического испытательного выхода (Частота имп. светодиодного инд.), Вт·ч/имп.	0,01-100,0	5,4	Значение, выражающее соотношение между энергией, зарегистрированной счётчиком, и соответствующей величиной на испытательном выходе
Режим тестирования энергии	Disabled (отключено), Wh Pulses (активная энергия), varh Pulses (реактивная энергия)	Disabled (отключено)	Параметры испытательного режима оптического выхода (п. 2.2.6.1 РЭ)
Испытываемый субсчётчик (Источник имп. светодиодного инд.)	Submeter 1, Submeter 2, ... Submeter 60	Submeter 1	Субсчётчик, «связанный» с испытательным оптическим выходом
Шкала напряжения, В	60-600	600	Максимально допустимое напряжение по «вторичной» стороне
Переключение тарифов	Календарь; Каналы входных дискретных сигналов (тарифные входы) D11-D18; Порты связи (коммуникация)	Календарь	Метод переключения тарифов

2.3.2.5.6 Настройки токовых каналов

Настройка токовых каналов осуществляется во вкладке «Channel Assignment – Назначение каналов» меню общих настроек. Она позволяет привязать токовые входы счётчика к определённым субсчётчикам, которые будут выполнять измерения по данным токовым входам. Кроме того, Вы можете указать первичный ток в соответствии с применяемым трансформатором SATEC HACS. Число к субсчётчику привязанных токовых входов указывает на число фаз: однофазный, двухфазный или трёхфазный субсчётчик.

При конфигурировании всегда назначайте субсчётчики (как «измерительные», так и «суммирующие») последовательно без разрывов в нумерации, что позволит упорядочить сетевую адресацию.

Параметры настроек указаны в таблице 16.

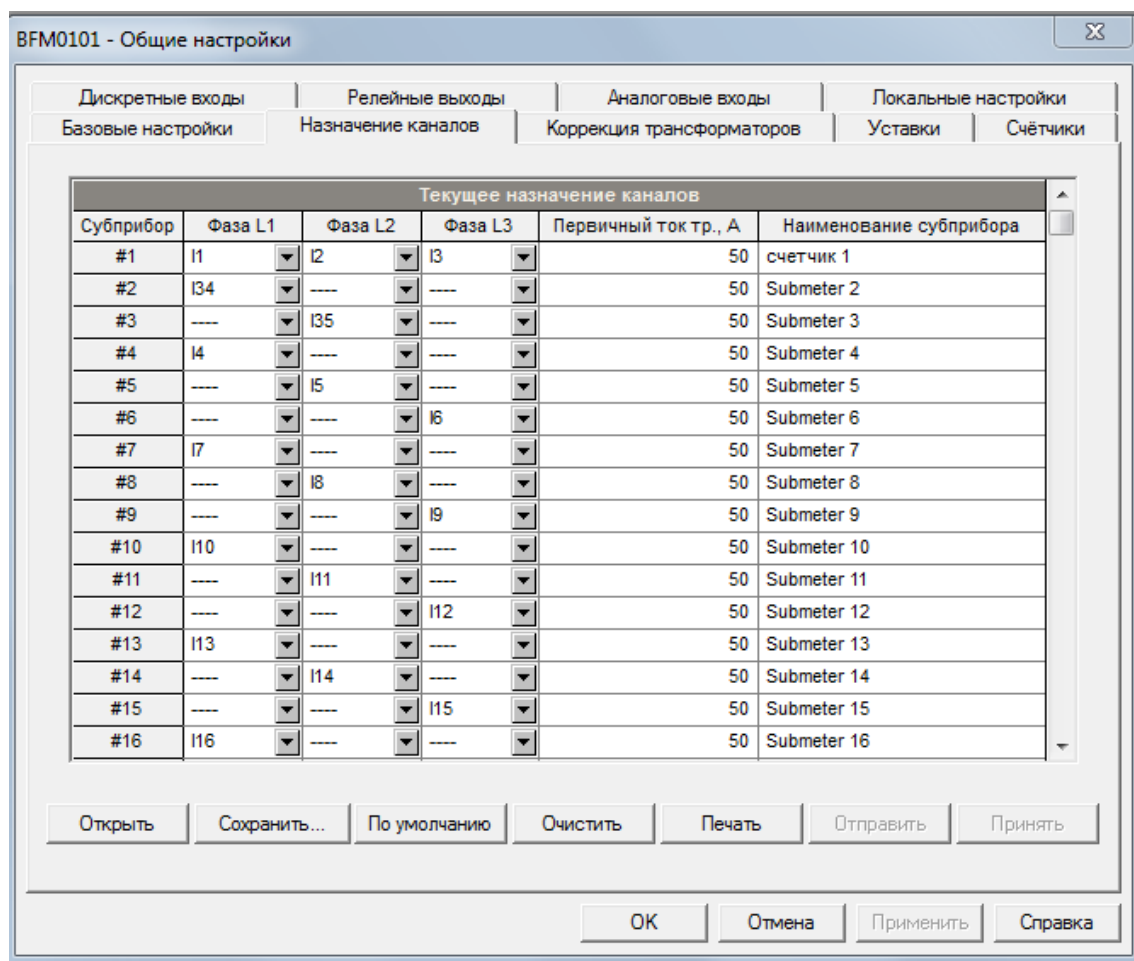

Субприбор	Фаза L1	Фаза L2	Фаза L3	Первичный ток тр., А	Наименование субприбора
#1	I1	I2	I3	50	счетчик 1
#2	I34	---	---	50	Submeter 2
#3	---	I35	---	50	Submeter 3
#4	I4	---	---	50	Submeter 4
#5	---	I5	---	50	Submeter 5
#6	---	---	I6	50	Submeter 6
#7	I7	---	---	50	Submeter 7
#8	---	I8	---	50	Submeter 8
#9	---	---	I9	50	Submeter 9
#10	I10	---	---	50	Submeter 10
#11	---	I11	---	50	Submeter 11
#12	---	---	I12	50	Submeter 12
#13	I13	---	---	50	Submeter 13
#14	---	I14	---	50	Submeter 14
#15	---	---	I15	50	Submeter 15
#16	I16	---	---	50	Submeter 16

Таблица 16 – Параметры настроек токовых каналов

Наименование столбца	Параметр	Опции	Настройки по умолчанию	Примечание
Субсчётчик (Субприбор)	Номер субсчётчика	1-54		Индекс субсчётчика
Фаза L1 Фаза L2 Фаза L3	Номер токового входа субсчётчика	I1-I54	18 трёхфазных субсчётчиков	Связь токовых входов с входами фазных напряжений V1, V2, V3

Наименование столбца	Параметр	Опции	Настройки по умолчанию	Примечание
Первичный ток трансформатора, А	Номинальный первичный ток трансформатора тока SATEC HACS	от 1 до 10000	50 (для стандартной модиф.) 10 (для модификации RS5)	Для модификации счётчика RS5 необходимо вводить удвоенное значение номинального первичного тока трансформатора (10 А)

2.3.2.5.7 Настройки коррекции погрешностей трансформаторов.

Коррекция погрешностей трансформаторов позволяет повысить точность измерений путём ввода компенсационных показателей:

для измерительных трансформаторов тока – коэффициент коррекции токовой погрешности и величина коррекции угловой погрешности;

для измерительных трансформаторов напряжения – коэффициент коррекции погрешности напряжения и величина коррекции угловой погрешности.

Корректировочные величины определяются на основании результатов калибровки (поверки) измерительных трансформаторов. Настройки выполняются во вкладке «Transformer Correction – Коррекция трансформаторов». Параметры настроек указаны в таблице 17.

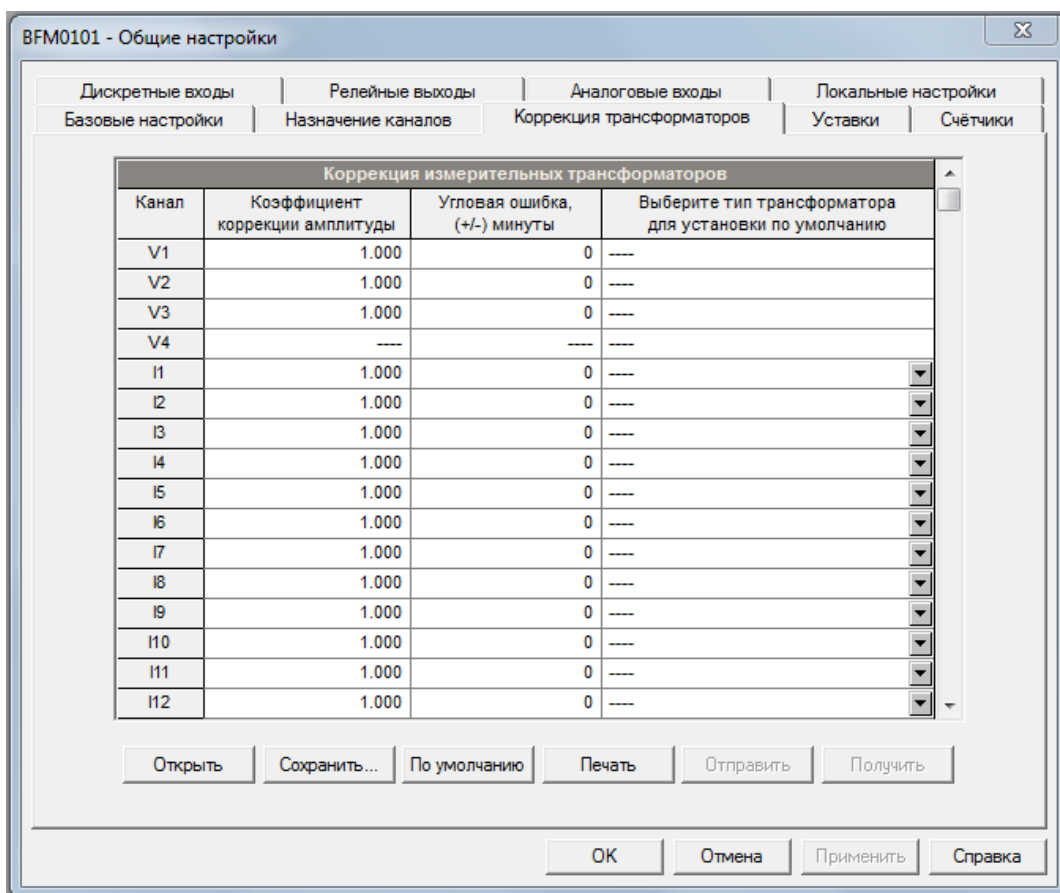


Таблица 17 – Параметры коррекции погрешностей трансформаторов

Параметр	Опции	Настройки по умолчанию	Примечание
Кoeffициент коррекции амплитуды (Ratio Correction Factor)	от 0,700 до 1,000	1,000	Отношение действительного коэффициента трансформации к номинальному
Угловая ошибка (Phase Angle Error), мин	от -600 до +600	0	Разница фаз между первичной и вторичной величинами (напряжение – для трансформатора напряжения, ток – для трансформатора тока). Фазовый угол считается положительным, если вторичная величина опережает первичную.

Примечание: При применении счётчика для измерений, входящих в сферу государственного регулирования обеспечения единства измерений в соответствии с законодательством Российской Федерации, все значения коэффициентов коррекции амплитуды должны быть равны 1, угловых ошибок – нулю.

2.3.2.5.8 Настройки локализации счётчика

Настройки локализации позволяют установить часовой пояс и переход на летнее время.

Настройки локализации выполняются во вкладке «Local Settings – Локальные настройки». Параметры настроек указаны в таблице 18.

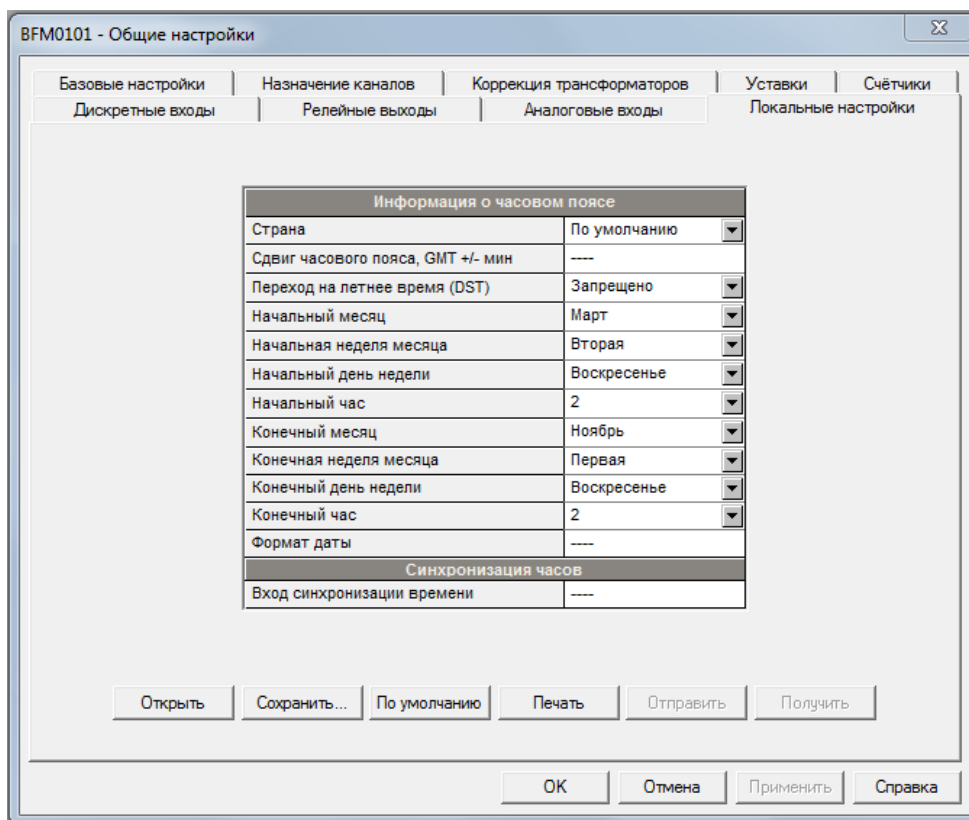


Таблица 18 – Параметры настроек локализации

Параметр	Опции	Настройки по умолчанию	Примечание
Страна	По умолчанию или название страны	По умолчанию	Определяет валюту и установки календаря для многотарифного учёта. По умолчанию – США
Переход на летнее время (DTS)	Запрещено (Disabled) Разрешено (Enabled)	Запрещено (Disabled)	Если переход на летнее время разрешён, часы будут автоматически переходить на летнее/зимнее время согласно установленным датам

Параметр	Опции	Настройки по умолчанию	Примечание
Начальный месяц	Январь-декабрь		
Начальная неделя месяца	Первая, вторая, третья, четвертая, последняя	02-00 первого воскресенья апреля	
Начальный день недели	Понедельник-воскресенье		
Начальный час	1-6		
Конечный месяц	Январь-декабрь		
Конечная неделя месяца	Первая, вторая, третья, четвертая, последняя	02-00 последнего воскресенья октября	
Конечный день недели	Понедельник-воскресенье		
Конечный час	1-6		

2.3.2.5.9 Настройки дискретных входов

Счётчик поддерживает до 4 дополнительных модулей входных дискретных сигналов с общим числом входов до 72. Нумерация входов присваивается автоматически в порядке соединения модулей при включении счётчика в сеть. Например, если к модулю токовых цепей подсоединены два модуля входных дискретных сигналов на 18 каналов, то входам первого модуля будут присвоены номера от 1 до 18, второго – от 19 до 36. При подключении следующего модуля, нумерация входов двух предыдущих сохраниться, если сохранится физическая позиция этих модулей при подключении к модулю токовых цепей.

Настройка дискретных входов выполняется во вкладке «Digital Inputs – Дискретные входы». Параметры настроек указаны в таблице 19.

BFM0101 - Общие настройки

Базовые настройки | Назначение каналов | Коррекция трансформаторов | Уставки | Счётчики
 Дискретные входы | Релейные выходы | Аналоговые входы | Локальные настройки

Дискретные входы				
№.	Полярность входа	Тип импульса	Полярность импульса	Время дребезга, мс
1	Прямая	Норм. импульс	Норм. (Н.Р)	10
2	Прямая	Норм. импульс	Норм. (Н.Р)	10
3	Прямая	Норм. импульс	Норм. (Н.Р)	10
4	Прямая	Норм. импульс	Норм. (Н.Р)	10
5	Прямая	Норм. импульс	Норм. (Н.Р)	10
6	Прямая	Норм. импульс	Норм. (Н.Р)	10
7	Прямая	Норм. импульс	Норм. (Н.Р)	10
8	Прямая	Норм. импульс	Норм. (Н.Р)	10
9	Прямая	Норм. импульс	Норм. (Н.Р)	10
10	Прямая	Норм. импульс	Норм. (Н.Р)	10
11	Прямая	Норм. импульс	Норм. (Н.Р)	10
12	Прямая	Норм. импульс	Норм. (Н.Р)	10
13	Прямая	Норм. импульс	Норм. (Н.Р)	10
14	Прямая	Норм. импульс	Норм. (Н.Р)	10
15	Прямая	Норм. импульс	Норм. (Н.Р)	10
16	Прямая	Норм. импульс	Норм. (Н.Р)	10

Открыть | Сохранить... | По умолчанию | Печать | Отправить | Получить

OK | Отмена | Применить | Справка

Таблица 19 – Параметры дискретных входов

Параметр	Опции	Настройки по умолчанию	Примечание
Полярность входа	Прямая (NORMAL) Инверсная (INVERTING)	Прямая (NORMAL)	Определяет состояние полярности входа
Тип импульса	Норм. импульс (PULSE MODE) Импульс KYZ (KYZ MODE)	Норм. импульс (PULSE MODE)	Норм. импульс (PULSE MODE) – обычный режим, при котором в качестве события рассматривается прохождение переднего или заднего фронта импульса Импульс KYZ (KYZ MODE) – режим KYZ, при котором прохождение переднего и заднего фронта импульса рассматриваются как отдельные события

Параметр	Опции	Настройки по умолчанию	Примечание
Полярность импульса	Норм.(Н.Р.) – NORMAL (N.O.) Обрат.(Н.З.) – I NVERTING (N.C.)	Норм.(Н.Р.) – NORMAL (N.O.)	Норм.(Н.Р.) – нормальная полярность, переход из «открытого» в «закрытое» состояние считается импульсом Обрат.(Н.З.) – обратная полярность, переход из «закрытого» в «открытое» состояние считается импульсом Для режима KYZ полярность не имеет значения
Время дребезга, мс	от 1 до 100	1	Промежуток времени, в течение которого изменения состояния дискретного входа не регистрируются

2.3.2.5.10 Настройки аналоговых входов

Счётчик может укомплектовываться четырёхканальными модулями входных аналоговых сигналов числом до 3. Счётчик автоматически конвертирует сигналы, полученные от АЦП модуля, в именованные физические величины в соответствии с настройками.

Настройки аналоговых входов выполняются во вкладке «Analog Inputs – Аналоговые входы». Параметры настроек указаны в таблице 20.

BFM0101 - Общие настройки

Базовые настройки | Назначение каналов | Коррекция трансформаторов | Уставки | Счётчики
 Дискретные входы | Релейные выходы | Аналоговые входы | Локальные настройки

Аналоговые входы					
No.	Тип входа	Нулевая шкала (0/4mA)	Полная шкала (1/20/50mA, 10V)	Позиция дес. точки	Наименование параметра
1	---	---	---	---	---
2	---	---	---	---	---
3	---	---	---	---	---
4	---	---	---	---	---
5	---	---	---	---	---
6	---	---	---	---	---
7	---	---	---	---	---
8	---	---	---	---	---
9	---	---	---	---	---
10	---	---	---	---	---
11	---	---	---	---	---
12	---	---	---	---	---
13	---	---	---	---	---
14	---	---	---	---	---
15	---	---	---	---	---
16	---	---	---	---	---

Открыть | Сохранить... | Очистить | Печать | Отправить | Получить

ОК | Отмена | Применить | Справка

Таблица 20 – Параметры аналоговых входов

Параметр	Опции, диапазон	Примечание
Тип входа	от – 1 до + 1 мА от 0 до 20 мА от 0 до 1 мА 4 до 20 мА	Тип входа указан на модуле
Нулевая шкала	0/4 мА	Значение физической величины, которой соответствует начало шкалы унифицированного аналогового сигнала (0 или 4 мА)
Полная шкала	1/20 мА	Значение физической величины, которой соответствует конец шкалы унифицированного аналогового сигнала (1 или 20 мА)
Позиция дес. точки		Число знаков после запятой для физической величины
Наименование параметра		Условное наименование физической величины

Примечания:

1. Всегда запоминайте выполненные настройки аналоговых входов в базе данных сайта, чтобы сохранить наименования параметров (метки величин), так как они не сохраняются в памяти счётчика.

2. При программировании однополярных аналоговых входов с токами 0-1 мА, 0-20 мА, 4-20 мА, Вы должны назначить оба значения физической величины – Нулевая шкала (Zero scale) и Полная шкала (Full scale). Шкала может быть несимметричной.

3. При программировании биполярных аналоговых входов с током ± 1 мА, необходимо назначить только значение физической величины, соответствующее току +1 мА. Значение физической величины, соответствующее 0 мА, всегда равно нулю. Когда ток меняет знак, счётчик для расчёта физической величины автоматически использует значение величины, установленное для тока +1 мА, но с противоположным знаком.

2.3.2.5.11 Настройки уставок

Счётчик может выполнять логические операции, что позволяет выполнять различные действия в зависимости от определённых пользователем внешних и внутренних событий. В отличие от ПЛК, счётчик использует упрощённую технику программирования, основанную на уставках по измеряемым величинам или времени. Счётчик предоставляет возможность индивидуально настраивать до 4 уставок для каждого субсчётчика. Настройки могут быть считаны и изменены обращением к адресу соответствующего субсчётчика.

Настройки уставок выполняются во вкладке «Control/Alarm Setpoints – Уставки». Параметры настроек указаны в таблице 21.

BFM0101 - Общие настройки

Дискретные входы | Релейные выходы | Аналоговые входы | Локальные настройки
 Базовые настройки | Назначение каналов | Коррекция трансформаторов | Уставки | Счётчики

Уставки						
№.	Триггер	Порог срабатыв.	Порог возврата	Задержка срабатыв.	Задержка возврата	Действие
1	Минутный интервал	5	---	0.0	0.0	Файл данных #1
2	---	---	---	---	---	---
3	---	---	---	---	---	---
4	---	---	---	---	---	---
5	---	---	---	---	---	---
6	---	---	---	---	---	---
7	---	---	---	---	---	---
8	---	---	---	---	---	---
9	---	---	---	---	---	---
10	---	---	---	---	---	---
11	---	---	---	---	---	---
12	---	---	---	---	---	---
13	---	---	---	---	---	---
14	---	---	---	---	---	---
15	---	---	---	---	---	---
16	---	---	---	---	---	---

Открыть | Сохранить... | Очистить | Печать | Отправить | Получить

ОК | Отмена | Применить | Справка

Таблица 21 – Параметры аналоговых входов

Параметр	Опции, диапазон	Примечание
Триггер	См. Приложение А	Параметр, используемый как аргумент в логическом выражении
Порог срабатывания		Пороговый уровень первичной величины, при достижении которого условное выражение приобретает значение «Истина». Не применимо для временных триггеров
Порог возврата		Пороговый уровень первичной величины, при достижении которого условное выражение приобретает значение «Ложь». Определяет величину гистерезиса аналоговой величины. Не применимо для временных триггеров
Задержка срабатывания, с	от 0,1 до 999,9	Промежуток времени между выполнением условия по порогу срабатывания и выполнением действия, предусмотренного логической операцией
Задержка возврата, с	от 0,1 до 999,9	Промежуток времени между выполнением условия по порогу возврата и выполнением действия, предусмотренного логической операцией

Параметр	Опции, диапазон	Примечание
Действие	См. Приложение А	Действие, выполняемое, когда условное выражение приобретает значение «Истина»

При использовании цифровых или аналоговых триггеров Вы можете установить величину гистерезиса, определив Порог срабатывания (Operate limit) и Порог возврата (Release limit). Первое значение определяет, когда триггер включит выполнение Действия (Action), второе – когда выполнение Действия (Action) прекратится. Если Вы не хотите использовать гистерезис, установите одинаковые значения порогов.

Вы можете использовать временные триггеры, чтобы синхронизировать выполнение действий с датой или временем, отсчитываемыми внутренними часами счётчика.

Задержка срабатывания (Operate delay) и Задержка возврата (Release delay) представляют собой необязательные параметры, расширяющие возможности для мониторинга процессов. Если установлены задержки, логический контроллер счётчика изменит значение условного выражения только в том случае, если условия, выставленные как аргументы условного выражения, будут соблюдаться в течение установленного времени задержки.

Если срабатывает уставка, то есть событие, предусмотренное уставкой, «сработало» или «отпущено», счётчик выполняет следующее:

регистрируется новое состояние уставки состояния для мониторинга посредством взаимосвязи с ПО пользователя с целью предоставления информации об ожидаемых событиях в режиме реального времени;

имеющееся состояние уставки фиксируется как тревога в регистре, доступном через порты связи. Регистр удерживает последнее состояние тревоги, до тех пор пока он не будет очищен явным образом через порты связи.


Событие срабатывания уставки с меткой времени может быть записано в журнал событий субсчётчика, если выбрано соответствующее Действие (Action).

Записи в журнал событий выполняются как при «срабатывании», так и при «отпускании».

2.3.2.5.12 Настройки счётчиков импульсов

Счётчик BFM II имеет 72 девятиразрядных счётчика импульсов, которые могут подсчитывать различные события. Каждый счётчик независимо привязывается к любому дискретному входу и подсчитывает число импульсов, поступившее на этот вход. Возможно применить предварительную математическую обработку (масштабный фактор) при подсчёте числа импульсов. Для удобства можно прилинковать номер дискретного входа к соответствующему номеру счётчика. Любой счётчик может быть инкрементными или декрементным в соответствии с настройками.

Настройки счётчиков выполняются во вкладке «Counters – Счётчики». Параметры настроек указаны в таблице 22.

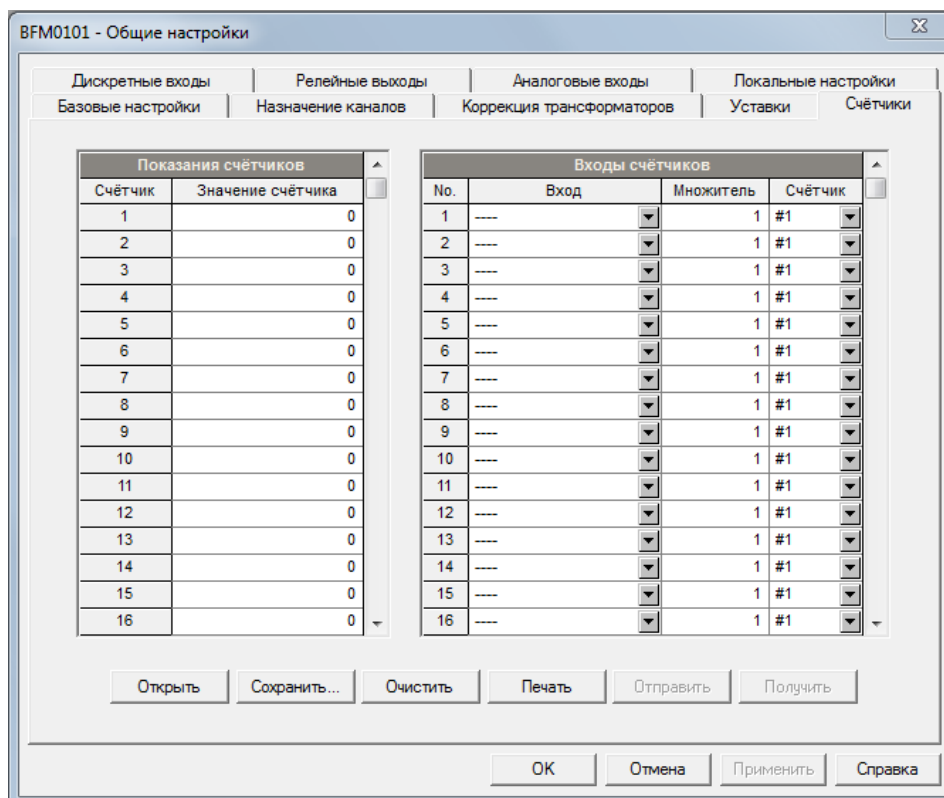

The screenshot shows the 'BFM0101 - Общие настройки' window with the 'Счётчики' tab selected. It contains two main tables:

Показания счётчиков	
Счётчик	Значение счётчика
1	0
2	0
3	0
4	0
5	0
6	0
7	0
8	0
9	0
10	0
11	0
12	0
13	0
14	0
15	0
16	0

Входы счётчиков			
No.	Вход	Множитель	Счётчик
1	---	1	#1
2	---	1	#1
3	---	1	#1
4	---	1	#1
5	---	1	#1
6	---	1	#1
7	---	1	#1
8	---	1	#1
9	---	1	#1
10	---	1	#1
11	---	1	#1
12	---	1	#1
13	---	1	#1
14	---	1	#1
15	---	1	#1
16	---	1	#1

Buttons at the bottom: Открыть, Сохранить..., Очистить, Печать, Отправить, Получить, OK, Отмена, Применить, Справка.

Таблица 22 – Параметры настроек счётчиков

Параметр	Опции	Настройки по умолчанию	Примечание
Показания счётчиков			
Значение счётчика	от -999999999 до 999999999	0	Значение, записанное в счётчик импульсов при настройке
Настройки источников сигналов для счётчика			
Вход	Не установлен Номера от 1 до 72	Не установлен	«Связь» дискретного входа со счётчиком импульсов
Множитель	от -10000 до 10000	1	Значение, добавляемое к показаниям счётчика при регистрации импульса на входе
Счётчик	Номера от 1 до 72	1	Определяет «целевой» счётчик для импульсного (дискретного) входа

2.3.2.5.13 Настройки многотарифного учёта

Каждый субсчётчик позволяет имеет регистры для учёта восьми общих (суммарных) энергий и 8 энергий и профилей нагрузки по независимым тарифам. Регистры учёта могут быть привязаны к любому «внутреннему» источнику данных для данного субсчётчика или к другому субсчётчику.

Система многотарифного учёта поддерживает 8 различных тарифов, используя произвольное расписание. В целом поддерживается 4 типа дня и четыре сезона с 8 сменами тарифов в день.

Счётчик может автоматически записывать во внутреннюю память энергию по тарифам и общую энергию, а также профили нагрузки. Глубина хранения данных многотарифного учёта в памяти счётчика – не менее 500 дней.

По умолчанию первый регистр многотарифного учёта привязан к счётчику общей активной энергии в направлении «приём (импорт)», а ежедневные записи профилей доступны для источника «кВт·ч импорт». Другие регистры многотарифного учёта не активированы. Для активации остальных

регистров или изменения настроек для первого регистра необходимо выполнить следующее:

привяжите регистр многотарифного учёта к необходимому Вам источнику энергии и затем установите опции (только общий учёт или дополнительно учёт по тарифам, запись профилей);

сконфигурируйте суточные профили тарифов (расписание смены тарифов для всех типов дней и сезонов);

сконфигурируйте сезонный календарь.

Настройки многотарифного учёта выполняются в меню «Energy/TOU Setup – Настройки регистров энергии/тарифов».

Общие настройки регистров выполняются во вкладке «Billing/TOU Register – Регистры энергии/тарифов». Параметры настроек указаны в таблице 23.

BFM0101 - Настройки регистров энергии/тарифов

Регистры энергии/тарифов | Суточные профили тарифов | Сезонный календарь

Суммарные/тарифные регистры						Входы регистров			
Рег.	Тарифы вкл.	Профиль энерг.	Профиль мощн.	Профиль суммы	Единицы	№.	Источник	Мно- житель	Целевой регистр
1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	кВтч	1	кВтч импорт	0.100	Рег #1
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	кВтч	2	---	---	---
3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	кварч	3	---	---	---
4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	кварч	4	---	---	---
5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	кВтч	5	---	---	---
6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	кВтч	6	---	---	---
7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	кварч	7	---	---	---
8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	кварч	8	---	---	---
9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	---	9	---	---	---
10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	---	10	---	---	---
11	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	---	11	---	---	---
12	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	---	12	---	---	---
13	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	---	13	---	---	---
14	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	---	14	---	---	---
15	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	---	15	---	---	---
16	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	---	16	---	---	---

Открыть | Сохранить... | По умолчанию | Печать | Отправить | Получить

OK | Отмена | Применить | Справка

Таблица 23 – Параметры общих настроек регистров многотарифного учёта

Параметр	Опции	Настройки по умолчанию	Примечание
Суммарные/тарифные регистры			
Тарифы вкл.	Отмечен Не отмечен	Не отмечен	Привязка регистров тарифа к выбранному источником энергии
Профиль энерг.	Отмечен Не отмечен	Не отмечен	Устанавливает автоматическое ежедневное профилирование для регистров потребления энергии (как общей энергии, так и энергии в разрезе тарифов, если параметр «Тарифы вкл. (TOU)» отмечен)
Профиль мощн.	Отмечен Не отмечен	Не отмечен	Устанавливает автоматическое ежедневное профилирование для регистров максимальных значений по профилям мощности (как общей мощности, так и мощности в разрезе тарифов, если параметр «Тарифы вкл. (TOU)» отмечен)
Профиль суммы	Отмечен Не отмечен	Не отмечен	Устанавливает автоматическое ежедневное профилирование для регистров суммарных показателей (суммирование по каждому тарифу)
Входы регистров			
Источник	Не установлен кВт·ч импорт (приём) кВт·ч экспорт (отдача) квар·ч импорт (приём) квар·ч экспорт (отдача) кВА·ч Субсчётчик 1 ... Субсчётчик 60	Не установлен	Привязка источника энергии к целевому регистру всех субсчётчиков или привязка всех регистров субсчётчика-источника к суммирующему субсчётчику
Множитель	от 0,001 до 100,000	0,100	Множитель для источника энергии

Параметр	Опции	Настройки по умолчанию	Примечание
Целевой регистр	Не установлен Reg#1-Reg#8 Субсчётчик 1 – Субсчётчик 40	Не установлен	Определяет целевой регистр для источника энергии Регистр устанавливается автоматически при выборе энергии в качестве источника


Примечание: привязка субсчётчика к другому суммирующему субсчётчику связывает все его сконфигурированные регистры энергии с соответствующими регистрами целевого субсчётчика.

Если Вы хотите автоматически суммировать энергию, измеренную рядом субсчётчиков, используя различные суммирующие субсчётчики, выберете в качестве источника субсчётчик, затем выберете желаемый целевой суммирующий субсчётчик как целевой. Повторите эту операцию для всех субсчётчиков-источников, при этом выбирая один и тот же суммирующий субсчётчик как целевой.

Выбор субсчётчика как целевого автоматически привязывает все активные регистры энергии субсчётчика-источника к регистрам энергии целевого субсчётчика, таким образом образуется суммирующий субсчётчик. При этом каждый суммирующий субсчётчик имеет свой собственный адрес в последовательном порядке наряду с измерительными субсчётчиками.

Настройка суточных профилей тарифов выполняется во вкладке «TOU Daily Profiles – Суточные профили тарифов».

Настройки позволяют установить смену до восьми тарифов в течение дня с 15-минутным разрешением, при этом имеется выбор четырёх сезонов и четырёх типов дней.

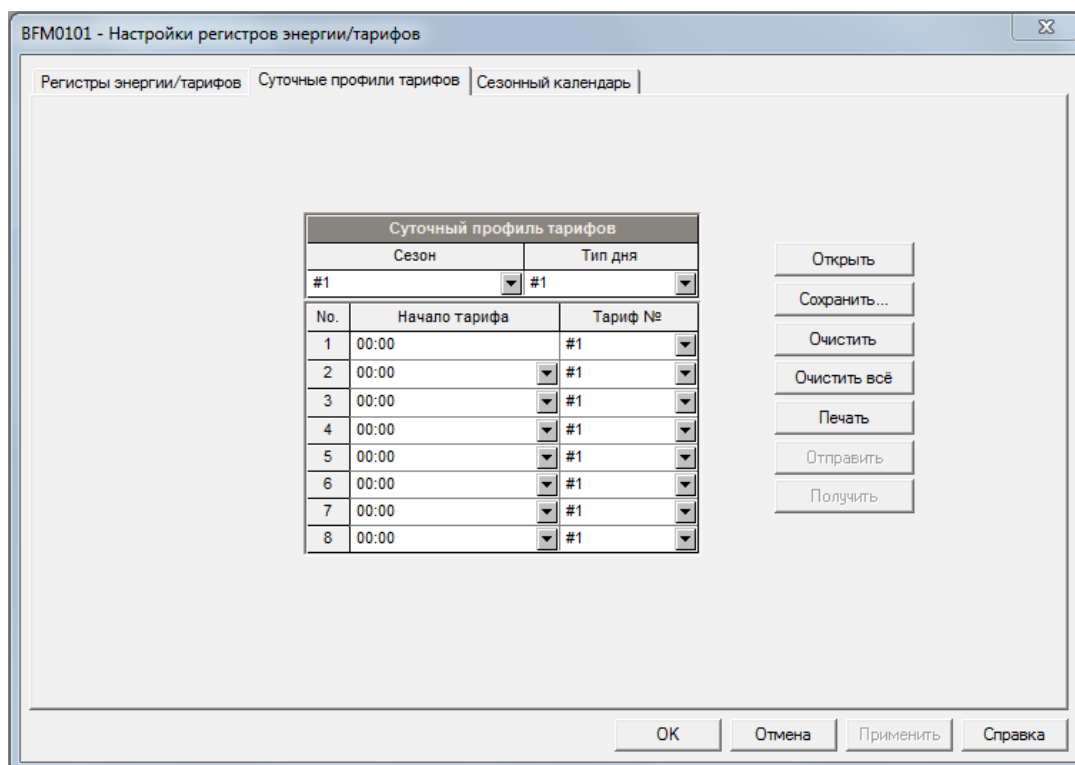

Чтобы настроить суточный профиль тарифов, выполните следующие действия:

выберете желаемый сезон и тип дня;

для каждого тарифа выберете время перехода на учёт по желаемому тарифу и соответствующий номер тарифа;

повторите настройки для всех активных профилей.


Первая точка смены тарифа зафиксирована на времени начала суток 00:00, а последняя точка, которую можно указать – 00:00 следующих суток.

При настройке суточного профиля тарифов автоматически конфигурируется соответствующий log-файл.

Настройка сезонного календаря выполняется во вкладке «TOU Calendar – Сезонный календарь».

Возможности настроек сезонного календаря позволяют Вам установить профили для рабочих и нерабочих дней по всем сезонам и любом удобном для Вас порядке, используя простые интуитивно понятные правила. Ограничений по

способам настройки сезонного календаря не существует. Счётчик автоматически распознает Ваши настройки и выбирает нужный суточный профиль тарифов для любого дня в течение года.

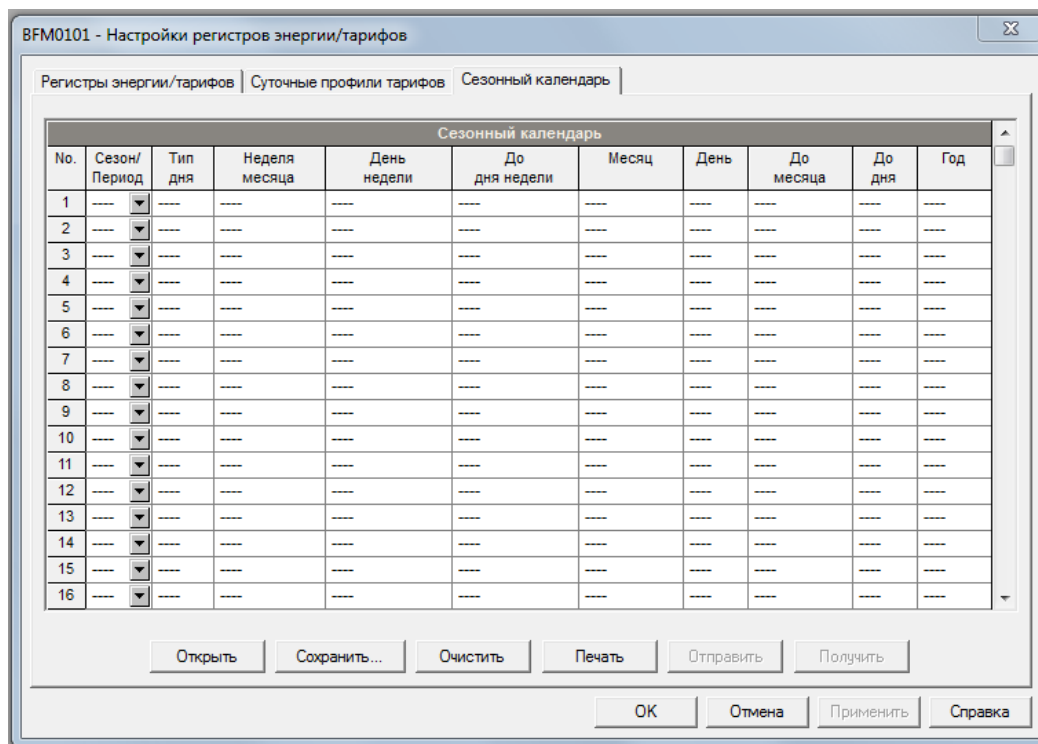

Для настройки сезонного календаря выполните следующие действия:

1. В столбце «Season/Period – Сезон/Период» выберите номер сезона, в столбце «Day Type – Тип дня» выберите номер типа для выбранного номера сезона.
2. Выберите временной интервал, когда этот суточный профиль тарифов будет применяться, установкой значений в остальных столбцах.
3. Для исключения таких дней, как выходные, выберите или специальные дни действия тарифа в течение недели, или специальные недели и дни недели в течение месяца.
4. Не имеет значения порядок выбора дней и месяцев действия тарифного расписания, так как счётчик распознает, формирует и применяет верное расписание.


2.3.2.5.14 Настройки регистрации данных

Счётчик предоставляет возможность записи данных для каждого измерительного субсчётчика. Запись интервальных значений включается при срабатывании временной уставки (см. п. 2.3.2.5.11).

Память поделена на участки, позволяющие записывать один файл данных на каждый субсчётчик (Файл № 1) с максимальным числом записей в файле 17000. Запись в файл данных осуществляется по циклу, при этом специальной очистки данных не требуется, хотя она и может быть выполнена посредством ПО PAS. Когда файл заполнен до конца, новые записи помещаются вместо самых старых, так что файл всегда содержит 17000 последних записей.

Возможно настроить фиксирование до 16 параметров на запись. Перечень параметров, подлежащих записи, конфигурируется индивидуально для каждого субсчётчика и может быть считан и изменён обращением к адресу соответствующего субсчётчика.

Конфигурирование записей проводится в экранной форме, вызываемой из меню «Log Setup – Настройки памяти/регистрации»

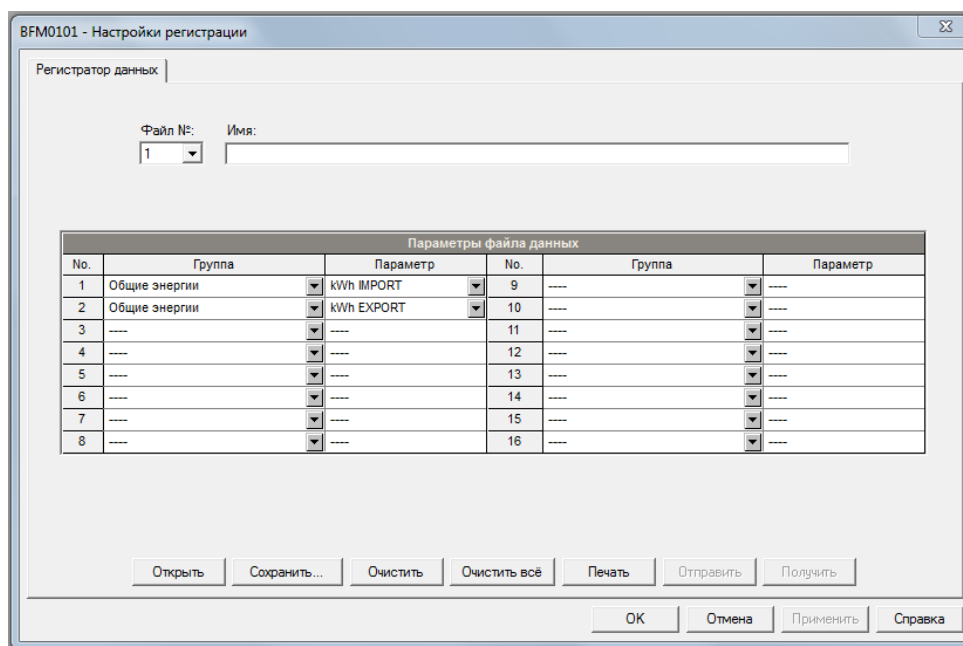


Для настройки регистрации выполните следующие действия:

1. Настройте перечень параметров, подлежащих записи в файл (приложение Б);
2. Добавьте наименование файла с поле «Name – Имя». Оно будет появляться в отчётах.
3. Запишите новые настройки в базу данных и пошлите их в память счётчика.
4. Настройте уставку для периодической записи, используя минутный интервал (см. п. 2.3.2.5.11).

2.3.2.5.15 Дополнительные функции удалённого взаимодействия со счётчиком

Для просмотра или очистки диагностических сообщений, проверьте, что кнопка «On-line – Режим он-лайн» на панели инструментов ПО PAS находится во включённом состоянии, при необходимости включите режим on-line. Войдите в пункт меню «Device Control – Управление/Контроль» меню


«Monitor – Монитор» Просмотр и очистка диагностических сообщений выполняется во вкладке «Device Diagnostics – Диагностика прибора».

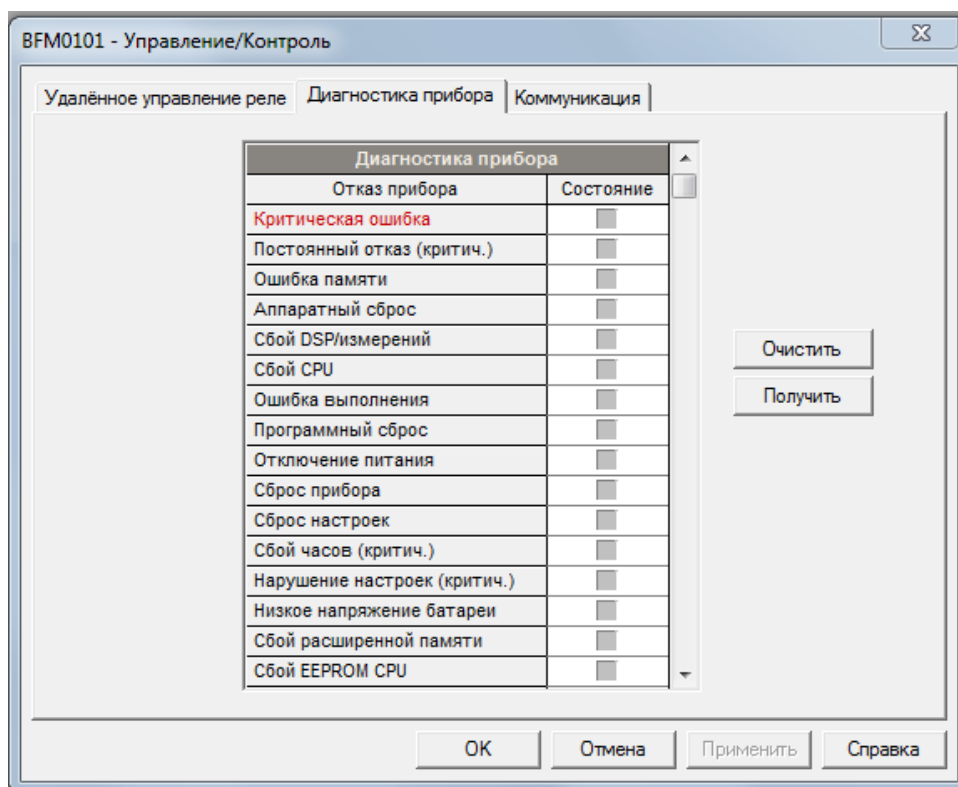

Перечень диагностических сообщений и их описание содержится в Приложении В. О системе встроенной диагностики см. п. 2.2.7.7 РЭ.

Для очистки диагностических сообщений нажмите на кнопку «Clear – Очистить». При этом подключение к счётчику должно быть выполнено в соответствии с его базовым адресом.


Для обновления показаний встроенных часов счётчика проверьте, что кнопка «On-line – Режим он-лайн» на панели инструментов ПО PAS находится во включённом состоянии, при необходимости включите режим on-line. Войдите в пункт меню «RTC – Часы прибора» меню «Monitor – Монитор».

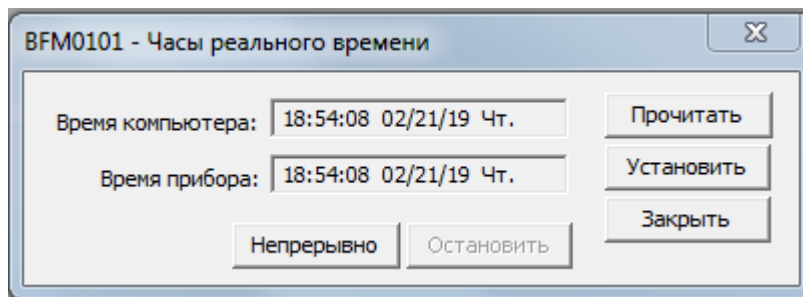

На экранной форме отображаются текущее время часов персонального компьютера и время часов счётчика. Для синхронизации часов счётчика с часами персонального компьютера нажмите кнопку «Set – Установить».

ПО PAS также позволяет удалённо очищать записи максимальных значений профилей нагрузки и журнала событий индивидуально для каждого субсчётчика.


Для очистки журнала счётчика проверьте, что кнопка «On-line – Режим он-лайн» на панели инструментов ПО PAS находится во включённом состоянии, при необходимости включите режим on-line. Войдите в пункт меню «Reset – Очистки/Сброс» меню «Monitor – Монитор».

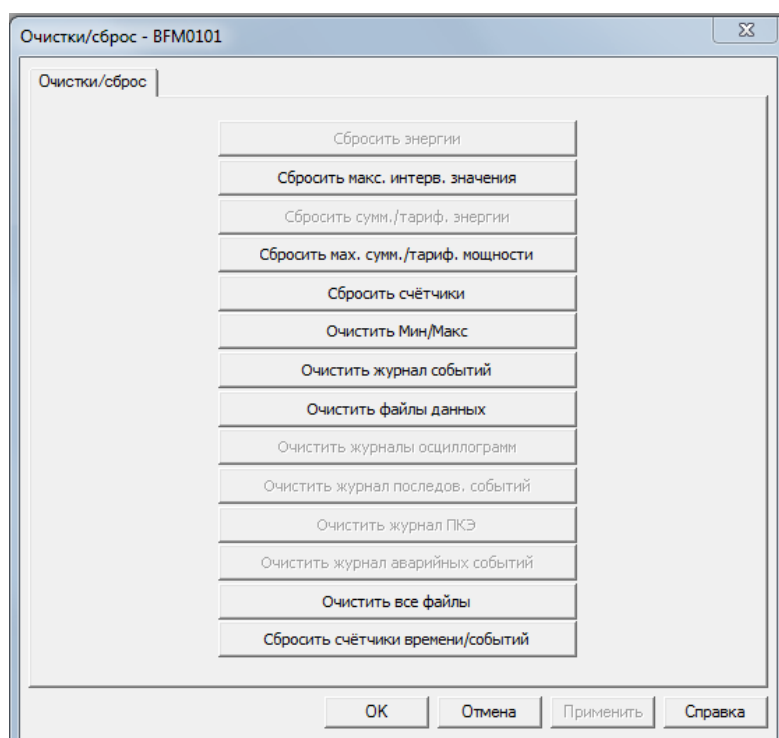

Нажмите соответствующую кнопку, затем подтвердите команду. Если Вы желаете очистить несколько параметров, выберите их переключателями (отметьте «галочкой»). Проверьте правильность выбора и нажмите кнопку «ОК».

2.3.2.5.16 Смена пароля

ПО PAS позволяет удалённо менять пароль счётчика. Для этого используйте обращение по базовому адресу счётчика.

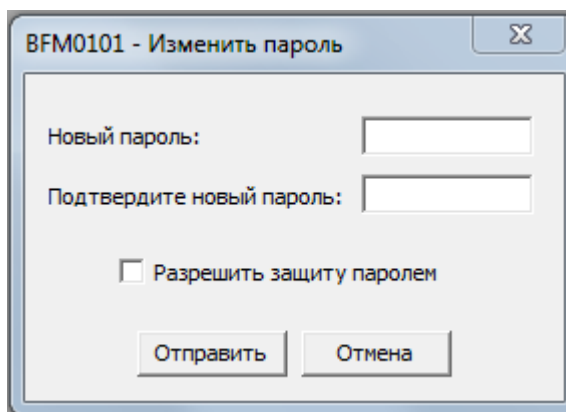

Для смены пароля проверьте, что кнопка «On-line – Режим он-лайн» на панели инструментов ПО PAS находится во включённом состоянии, при необходимости включите режим on-line. Войдите в подпункт меню «Change Password – Смена пароля» пункта «Administration – Администрирование» меню «Monitor – Монитор». Наберите 8-значный цифровой пароль, повторите его и нажмите кнопку «Send – Отправить».

2.3.2.5.17 Обновление встроенного ПО счётчика.

Для обновления встроенного ПО счётчика необходимо загрузить файл с новой прошивкой посредством ПО PAS. Встроенное ПО может быть загружено через любой коммуникационный порт: по последовательному интерфейсу, через

модем сотовой связи или Internet. Обновление встроенного ПО поддерживается только по протоколам Modbus RTU или Modbus/TCP.


Перед обновлением ПО убедитесь, что сохранённые в памяти счётчика данные и конфигурационные настройки записаны. Если процесс обновления будет прерван или по какой-то причине завершится неуспешно, это может привести к потере данных.


Для загрузки файла с новым встроенным ПО, выполните следующие действия:

1. Убедитесь, что используемый порт настроен на связь со счётчиком по протоколу Modbus RTU с заводскими настройками параметров протокола.

2. Если порт сконфигурирован для связи по другому протоколу, установите способ связи по протоколу Modbus RTU используя дисплей или ПО PAS. Для последовательного порта рекомендуется использовать скорость передачи данных 115200 бит/с.

3. Проверьте, что кнопка «On-line – Режим он-лайн» на панели инструментов ПО PAS находится во включённом состоянии, при необходимости включите режим on-line. Войдите в пункт меню «Flash Downloader – Загрузчик программ» меню «Monitor – Монитор» и подтвердите изменения.

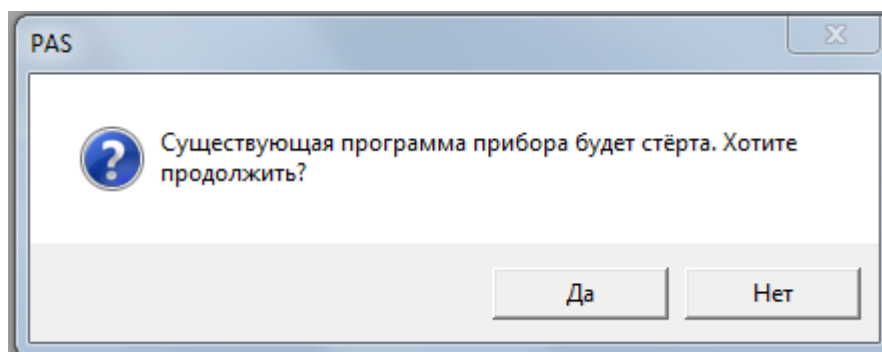

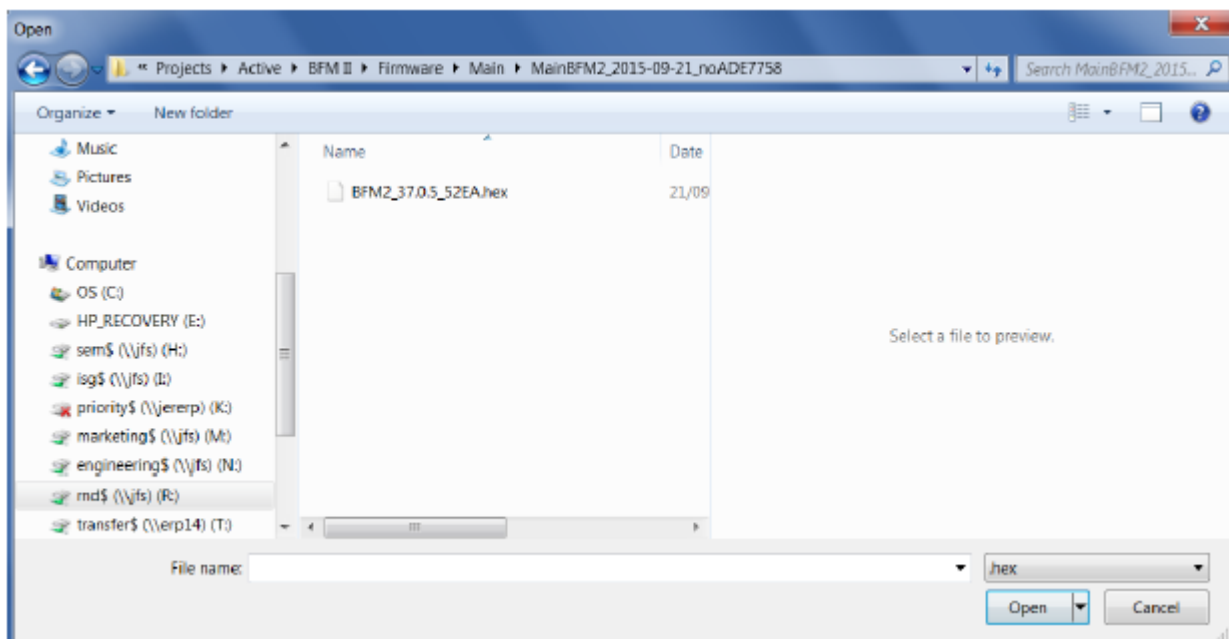

4. «Кликните» на файл с новым встроенным ПО, нажмите кнопку «Open – Открыть» и подтвердите обновление встроенного ПО. Вне зависимости от наличия защиты настроек счётчика паролем, пароль будет запрошен.

5. Введите пароль и нажмите кнопку «ОК». Начнётся процесс загрузки файла.


6. Подождите, пока ПО PAS закончит обновление ПО, и перезагрузите счётчик.

7. Проверьте версию обновлённого встроенного ПО.

ВНИМАНИЕ: Запрещается применять счётчик для измерений, входящих в сферу государственного регулирования обеспечения единства измерений в соответствии с законодательством Российской Федерации, если версия ПО ниже «37.1.1». При возникновении такой ситуации необходимо обратиться в техническую поддержку изготовителя счётчика (<https://satec-global.ru/#contact>)

2.3.2.5.17 Мониторинг данных

Счётчик может постоянно снимать данные в режиме реального времени, обновлять их на дисплее и записывать в файл. Просмотр зарегистрированных данных возможен в табличной форме и виде графика.

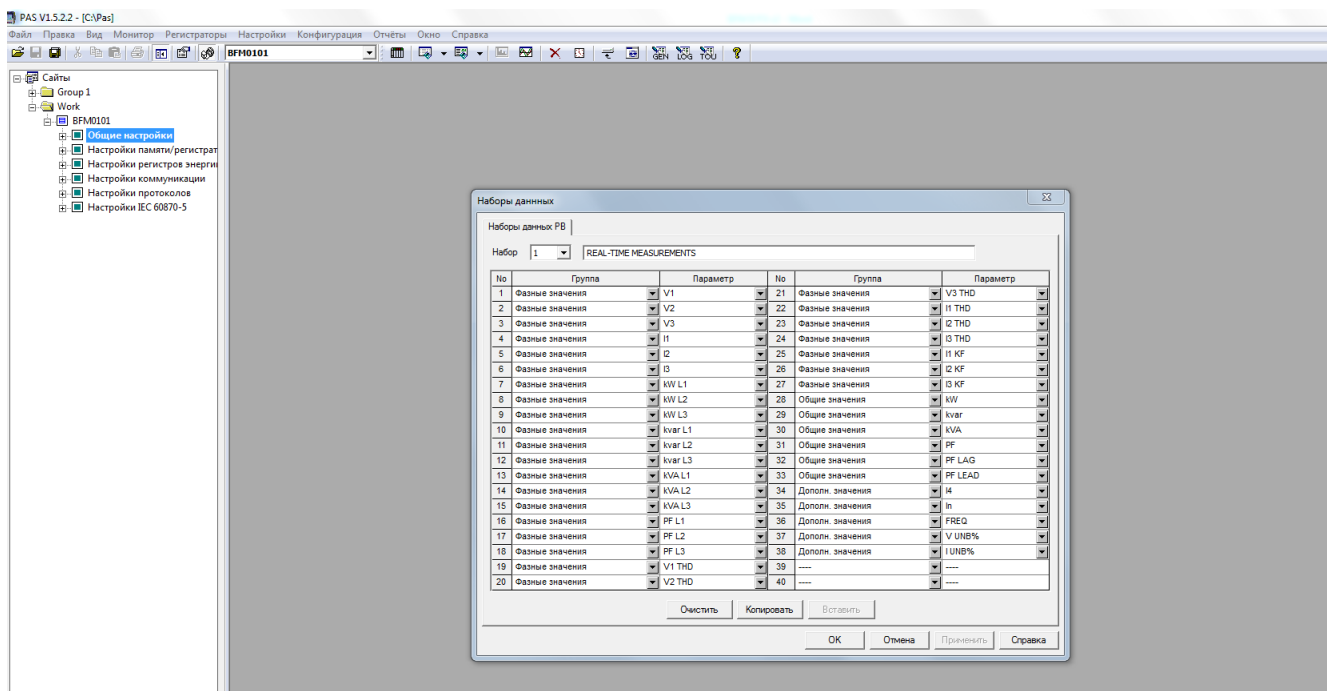

The screenshot shows the 'Монитор данных PB' (PB Data Monitor) window. The window title is 'Монитор данных PB Набор #1 - BFM0101'. The main area displays a table of real-time measurements for 'REAL-TIME MEASUREMENTS' on 02/21/19 at 19:12:24. The table has 20 columns corresponding to the parameters in the dialog above. The data shows values for phase voltages (V1, V2, V3), currents (I1, I2, I3), power (kW L1, kW L2, kW L3), power factor (PF L1, PF L2, PF L3), and THD (Total Harmonic Distortion) for voltages and currents. The data is recorded at 19:12:17, 19:12:18, 19:12:19, 19:12:20, 19:12:21, 19:12:22, 19:12:23, and 19:12:24. The status bar at the bottom indicates 'Готов' (Ready).

No.	Дата/время	V1	V2	V3	I1	I2	I3	kW L1	kW L2	kW L3	kvar L1	kvar L2	kvar L3	kVA L1	kVA L2	kVA L3	PF L1	PF L2	PF L3	V1 THD	V2 THD	V3 THD	I1 THD	I2 THD	I3 THD	I1 KF	
1	02/21/19 19:12:17	230.5	2	2.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	02/21/19 19:12:18	230.5	2	2.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	02/21/19 19:12:19	230.5	2	2.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	02/21/19 19:12:20	230.5	2	2.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	02/21/19 19:12:21	230.6	2	2.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	02/21/19 19:12:22	230.5	2	2.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	02/21/19 19:12:23	230.5	2	2.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	02/21/19 19:12:23	230.5	2	2.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	02/21/19 19:12:24	230.5	2	2.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Мониторинг данных при помощи ПО PAS подробно рассмотрен в разделах 5-7 Руководства пользователя ПО PAS.

Примечание: При возникновении вопросов при работе с ПО PAS, различным настройкам и взаимодействию со счётчиком при помощи ПО PAS необходимо дополнительно обратиться к Руководству пользователя ПО PAS. Если Ваши проблемы не разрешились, свяжитесь технической поддержкой изготовителя счётчика (<https://satec-global.ru/#contact>).

3. Техническое обслуживание и поверка

3.1 Периодическое техническое обслуживание счётчика не требуется. Рекомендуется проверка соединения измерительных цепей и цепей питания 1 раз в 24 месяца. При этом визуально проверяется отсутствие каких-либо повреждений, выполняется подтягивание винтов зажимов.

3.2 Счётчики при применении для измерений, входящих в сферу государственного регулирования обеспечения единства измерений в соответствии с законодательством Российской Федерации, должны подвергаться обязательной первичной и периодической поверке по методике МП 209-21-2017. Интервал между поверками – 8 лет.

4. Ремонт

Для выполнения ремонта счётчиков Вы всегда можете обратиться к изготовителю (<https://satec-global.ru/#contact>) или уполномоченным им лицам.

Изготовитель счётчиков не рекомендует самостоятельный ремонт во избежание повреждения изделия.

5. Транспортирование и хранение

5.1 Счётчики транспортируют в закрытых транспортных средствах любого вида. При транспортировании самолётом измерители должны быть размещены в отапливаемых герметизированных отсеках.

5.2 Значения влияющих величин климатических и механических воздействий на счётчики при транспортировании должны находиться в следующих пределах:

температура окружающего воздуха – от минус 40 °С до плюс 85 °С;

относительная влажность воздуха – до 95 % при 30 °С;

атмосферное давление – (60-106,7) кПа;

транспортная тряска:

число ударов в минуту – 120;

максимальное ускорение – 30 м/с²;

продолжительность воздействия – 2 ч.

5.3 Трюмы судов, кузова автомобилей, используемые для перевозки счётчиков, практически не должны иметь следов цемента, угля, химикатов и т.д.

5.4 Счётчики до введения в эксплуатацию должны храниться в упаковке изготовителя при температуре окружающего воздуха от минус 45 °С до плюс 85 °С и относительной влажности воздуха до 95 % при 30 С.

5.5 В помещениях для хранения содержание пыли, паров кислот и щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию, не должно превышать содержание коррозионно-активных агентов для атмосферы типа 1 по ГОСТ 15150-69.

Приложение А – Уставки

Таблица А.1 – Триггеры

Наименование	Описание
NONE – Отсутствует	Условие не активно
MINUTE INTERVAL – Минутный интервал	Интервалы в мин (10, 15, 30, 60 мин), синхронизируемые по встроенным часам
DAY OF WEEK – День недели	День недели
YEAR – Год	Год
MONTH – Месяц	Месяц года
DAY OF MONTH – День месяца	День месяца
HOURS – Час	Час
MINUTES – Минуты	Минуты
HIGH V1 – Повыш. напряжение V1	Напряжения V1 выше заданного уровня
HIGH V2 – Повыш. напряжение V2	Напряжения V2 выше заданного уровня
HIGH V3 – Повыш. напряжение V3	Напряжения V3 выше заданного уровня
LOW V1 – Пониж. напряжение V1	Напряжения V1 ниже заданного уровня
LOW V2 – Пониж. напряжение V2	Напряжения V2 ниже заданного уровня
LOW V3 – Пониж. напряжение V2	Напряжения V3 ниже заданного уровня
HIGH V12 – Повыш. напряжение V12	Напряжения V12 выше заданного уровня
HIGH V23 – Повыш. напряжение V23	Напряжения V23 выше заданного уровня
HIGH V31 – Повыш. напряжение V31	Напряжения V31 выше заданного уровня
LOW V12 – Пониж. напряжение V12	Напряжения V12 ниже заданного уровня
LOW V23 – Пониж. напряжение V23	Напряжения V23 ниже заданного уровня
LOW V31 – Пониж. напряжение V31	Напряжения V31 ниже заданного уровня
HIGH I1 – Повыш. ток I1	Ток I1 выше заданного уровня
HIGH I2 – Повыш. ток I2	Ток I2 выше заданного уровня
HIGH I3 – Повыш. ток I3	Ток I3 выше заданного уровня
LOW I1 – Пониж. ток I1	Ток I1 ниже заданного уровня
LOW I2 – Пониж. ток I2	Ток I2 ниже заданного уровня
LOW I3 – Пониж. ток I3	Ток I3 ниже заданного уровня
HIGH FREQ – Повыш. частота	Частота выше заданного уровня
LOW FREQ – Пониж. частота	Частота ниже заданного уровня
HIGH kW IMP BD – Повыш. кВт имп.	Активная мощность в направление приём (импорт) выше заданного уровня
HIGH kW EXP BD – Повыш. кВт эксп.	Активная мощность в направление отдача (экспорт) выше заданного уровня
HIGH kvar IMP BD – Повыш. квар имп.	Реактивная мощность в направление приём (импорт) выше заданного уровня
HIGH kvar EXP BD – Повыш. квар эксп.	Реактивная мощность в направление отдача (экспорт) выше заданного уровня
HIGH kVA – Повыш. кВА	Кажущаяся мощность выше заданного уровня
Stat Inp # 1 ON – Дискр. вход #1 Вкл.	Дискретный вход № 1 в положении «Включён»
Stat Inp # 2 ON – Дискр. вход #2 Вкл.	Дискретный вход № 2 в положении «Включён»

Наименование	Описание
...	...
Stat Inp # 72 ON – Дискр. вход #72 Вкл.	Дискретный вход № 72 в положении «Включён»
Stat Inp # 1 OFF – Дискр. вход #1 Выкл.	Дискретный вход № 1 в положении «Выключен»
Stat Inp # 2 OFF – Дискр. вход #2 Выкл.	Дискретный вход № 2 в положении «Выключен»
...	...
Stat Inp # 72 – Дискр. вход #72 Выкл.	Дискретный вход № 72 в положении «Выключен»

Таблица А.1 – Действия

Наименование	Описание
NONE – Отсутствует	Действие не активно
EVENT LOG – Журнал событий	Запись в Журнал событий
DATA LOG #1 – Файл данных #1	Запись в файл данных № 1
Clear VOLT/AMP DMD – Сбр. инт. напр/ток	Сброс максимальных значений напряжения/тока по профилям нагрузок
Clear PWR DMD – Сбр. инт. мощн.	Сброс максимальных значений мощности по профилям нагрузок
Clear ALL DMD – Сбр. все инт. знач.	Сброс всех профилей нагрузок
Clear TOU DMD – Сбр. тариф. мощн.	Сброс максимальных значений многотарифного учёта по профилям нагрузок
Clear Min/Max log – Сбр. мин./макс.	Сброс минимальных и максимальных значений
OPERATE REL #1 – Вкл. реле #1	Замыкание реле № 1
...	
OPERATE REL #18 – Вкл. реле #18	Замыкание реле № 18
RELEASE REL #1 – Освоб. реле #1	Размыкание (освобождение) реле № 1
...	
RELEASE REL #18 – Освоб. реле #18	Размыкание (освобождение) реле № 18

Приложение Б – Перечень параметров для мониторинга и записи

Наименование	Описание
RT PHASE – значения токов и напряжений по фазам	Усреднение за 1 период – средние квадратические значения тока и напряжения)
V1	Напряжение V1
V2	Напряжение V2
V3	Напряжение V3
I1	Ток I1
I2	Ток I2
I3	Ток I3
Power and PF with sign	Усреднение за 1 период – мощность и коэффициент мощности с учётом знака
kW L1	Фазная (L1) активная мощность
kW L2	Фазная (L2) активная мощность
kW L3	Фазная (L3) активная мощность
kvar L1	Фазная (L1) реактивная мощность
kvar L2	Фазная (L2) реактивная мощность
kvar L3	Фазная (L3) реактивная мощность
kVA L1	Кажущаяся фазная (L1) мощность
kVA L2	Кажущаяся фазная (L2) мощность
kVA L3	Кажущаяся фазная (L3) мощность
PF L1	Коэффициент мощности по фазе L1
PF L2	Коэффициент мощности по фазе L2
PF L3	Коэффициент мощности по фазе L3
V12	Линейное напряжение V12
V23	Линейное напряжение V23
V31	Линейное напряжение V31
RT TOTAL	Усреднение за 1 период – Общие значения
kW	Общая активная мощность
kvar	Общая реактивная мощность
kVA	Общая кажущаяся мощность
PF	Общий коэффициент мощности PF
RT AUX	Усреднение за 1 период – дополнительные параметры
V UNB%	Небаланс напряжений
In	Ток нейтрали In
FREQ	Частота
AVR PHASE – Усред. фазные значения	Усреднение за 1 с
V1	Напряжение V1
V2	Напряжение V2
V3	Напряжение V3
I1	Ток I1
I2	Ток I2
I3	Ток I3
Power and PF with sign	Усреднение за 1 с – мощность и коэффициент мощности с учётом знака

Наименование	Описание
kW L1	Фазная (L1) активная мощность
kW L2	Фазная (L2) активная мощность
kW L3	Фазная (L3) активная мощность
kvar L1	Фазная (L1) реактивная мощность
kvar L2	Фазная (L2) реактивная мощность
kvar L3	Фазная (L3) реактивная мощность
kVA L1	Кажущаяся фазная (L1) мощность
kVA L2	Кажущаяся фазная (L2) мощность
kVA L3	Кажущаяся фазная (L3) мощность
PF L1	Коэффициент мощности по фазе L1
PF L2	Коэффициент мощности по фазе L2
PF L3	Коэффициент мощности по фазе L3
V12	Линейное напряжение V12
V23	Линейное напряжение V23
V31	Линейное напряжение V31
AVR TOTAL – Усред. общие значения	Усреднение за 1 период – Общие значения
kW	Общая активная мощность
kvar	Общая реактивная мощность
kVA	Общая кажущаяся мощность
PF	Общий коэффициент мощности PF
AVR AUX – Усред. дополн. значения	Усреднение за 1 с – дополнительные параметры
V UNB%	Небаланс напряжений
In	Ток нейтрали In
FREQ	Частота
DEMANDS – Усред. интерв. значения	Средние значения за период измерений – профили нагрузки
V1 DMD	Среднее фазное напряжение V1 за интервал измерений
V2 DMD	Среднее фазное напряжение V2 за интервал измерений
V3 DMD	Среднее фазное напряжение V3 за интервал измерений
I1 DMD	Средний фазный ток I1 за интервал измерений
I2 DMD	Средний фазный ток I2 за интервал измерений
I3 DMD	Средний фазный ток I3 за интервал измерений
kW IMP SD	Среднее значение активной мощности в направлении приём (импорт) по методу сдвигаемого интервала времени
kvar IMP SD	Среднее значение реактивной мощности в направлении приём (импорт) по методу сдвигаемого интервала времени

kVA IMP SD	Среднее значение кажущейся мощности в направлении приём (импорт) по методу сдвигаемого интервала времени
kW IMP ACC DMD	Среднее значение активной мощности в направлении приём (импорт) от начала интервала измерений до текущего времени
kvar IMP ACC DMD	Среднее значение реактивной мощности в направлении приём (импорт) от начала интервала измерений до текущего времени
kVA IMP ACC DMD	Среднее значение кажущейся мощности в направлении приём (импорт) от начала интервала измерений до текущего времени
kW IMP PRD DMD	Прогнозируемое среднее значение активной мощности в направлении приём (импорт) по методу сдвигаемого интервала времени
kvar IMP PRD DMD	Прогнозируемое среднее значение реактивной мощности в направлении приём (импорт) по методу сдвигаемого интервала времени
kVA IMP PRD DMD	Прогнозируемое среднее значение кажущейся мощности в направлении приём (импорт) по методу сдвигаемого интервала времени
kW EXP SD	Среднее значение активной мощности в направлении отдача (экспорт) по методу сдвигаемого интервала времени
kvar EXP SD	Среднее значение реактивной мощности в направлении отдача (экспорт) по методу сдвигаемого интервала времени
kVA EXP SD	Среднее значение кажущейся мощности в направлении отдача (экспорт) по методу сдвигаемого интервала времени
kW EXP ACC DMD	Среднее значение активной мощности в направлении отдача (экспорт) от начала интервала измерений до текущего времени
kvar EXP ACC DMD	Среднее значение реактивной мощности в направлении отдача (экспорт) от начала интервала измерений до текущего времени
kVA EXP ACC DMD	Среднее значение кажущейся мощности в направлении отдача (экспорт) от начала интервала измерений до текущего времени
kW EXP PRD DMD	Прогнозируемое среднее значение активной мощности в направлении отдача (экспорт) по методу сдвигаемого интервала времени
kvar EXP PRD DMD	Прогнозируемое среднее значение реактивной мощности в направлении отдача (экспорт) по методу сдвигаемого интервала времени

kVA EXP PRD DMD	Прогнозируемое среднее значение кажущейся мощности в направлении отдачи (экспорт) по методу сдвигаемого интервала времени
SUMM ACC DMD	Summary (TOU Total) Accumulated Demands – Среднее значение энергии (многотарифный учёт) от начала интервала измерений до текущего времени
SUM REG1 ACC DMD	Среднее значение энергии (многотарифный учёт) от начала интервала измерений до текущего времени, регистр № 1
SUM REG2 ACC DMD	Среднее значение энергии (многотарифный учёт) от начала интервала измерений до текущего времени, регистр № 2
SUM REG3 ACC DMD	Среднее значение энергии (многотарифный учёт) от начала интервала измерений до текущего времени, регистр № 3
SUM REG4 ACC DMD	Среднее значение энергии (многотарифный учёт) от начала интервала измерений до текущего времени, регистр № 4
SUM REG5 ACC DMD	Среднее значение энергии (многотарифный учёт) от начала интервала измерений до текущего времени, регистр № 5
SUM REG6 ACC DMD	Среднее значение энергии (многотарифный учёт) от начала интервала измерений до текущего времени, регистр № 6
SUM REG7 ACC DMD	Среднее значение энергии (многотарифный учёт) от начала интервала измерений до текущего времени, регистр № 7
SUM REG8 ACC DMD	Среднее значение энергии (многотарифный учёт) от начала интервала измерений до текущего времени, регистр № 8
SUMM SW DMD – Сумм. тариф. скольз. мощн.	Summary (TOU Total) Sliding Demands – Среднее значение энергии (многотарифный учёт) по методу сдвигаемого интервала времени
SUM REG1 SW DMD	Среднее значение энергии (многотарифный учёт) по методу сдвигаемого интервала времени, регистр № 1
SUM REG2 SW DMD	Среднее значение энергии (многотарифный учёт) по методу сдвигаемого интервала времени, регистр № 2
SUM REG3 SW DMD	Среднее значение энергии (многотарифный учёт) по методу сдвигаемого интервала времени, регистр № 3
SUM REG4 SW DMD	Среднее значение энергии (многотарифный учёт) по методу сдвигаемого интервала времени, регистр № 4

SUM REG5 SW DMD	Среднее значение энергии (многотарифный учёт) по методу сдвигаемого интервала времени, регистр № 5
SUM REG6 SW DMD	Среднее значение энергии (многотарифный учёт) по методу сдвигаемого интервала времени, регистр № 6
SUM REG7 SW DMD	Среднее значение энергии (многотарифный учёт) по методу сдвигаемого интервала времени, регистр № 7
SUM REG8 SW DMD	Среднее значение энергии (многотарифный учёт) по методу сдвигаемого интервала времени, регистр № 8
ENERGY – Общие энергии	Submeter Energy – энергии по субсчётчикам
kWh IMP	Активная энергия в направлении приём (импорт)
kvarh IMP	Реактивная энергия в направлении приём (импорт)
kVAh IMP	Кажущаяся энергия в направлении приём (импорт)
kWh EXP	Активная энергия в направлении отдача (экспорт)
kvarh EXP	Реактивная энергия в направлении отдача (экспорт)
kVAh EXP	Кажущаяся энергия в направлении отдача (экспорт)
KWh NET	Переток активной энергии
Kvarh NET	Переток реактивной энергии
KVAh TOT	Общее значение кажущейся энергии
SUMMARY REGS – Сумм. тариф. энергии	Summary (TOU Total) Energy Registers – суммарные энергии по регистрам, многотарифный учёт
SUM REG1	Суммарная энергия, регистр № 1
SUM REG2	Суммарная энергия, регистр № 2
SUM REG3	Суммарная энергия, регистр № 3
SUM REG4	Суммарная энергия, регистр № 4
SUM REG5	Суммарная энергия, регистр № 5
SUM REG6	Суммарная энергия, регистр № 6
SUM REG7	Суммарная энергия, регистр № 7
SUM REG8	Суммарная энергия, регистр № 8
MAX DMD	Maximum Demands – Максимальные значения по профилям нагрузки
V1 DMD MAX	Максимальное значение напряжения V1 по профилю нагрузки
V2 DMD MAX	Максимальное значение напряжения V2 по профилю нагрузки
V3 DMD MAX	Максимальное значение напряжения V3 по профилю нагрузки

I1 DMD MAX	Максимальное значение тока I1 по профилю нагрузки
I2 DMD MAX	Максимальное значение тока I2 по профилю нагрузки
I3 DMD MAX	Максимальное значение тока I3 по профилю нагрузки
kW IMP SD MAX	Максимальное значение активной энергии в направлении приём (импорт) по методу сдвигаемого интервала времени
kW EXP SD MAX	Максимальное значение активной энергии в направлении отдача (экспорт) по методу сдвигаемого интервала времени
kvar IMP SD MAX	Максимальное значение реактивной энергии в направлении приём (импорт) по методу сдвигаемого интервала времени
kvar EXP SD MAX	Максимальное значение реактивной энергии в направлении отдача (экспорт) по методу сдвигаемого интервала времени
kVA IMP SD MAX	Максимальное значение кажущейся энергии в направлении приём (импорт) по методу сдвигаемого интервала времени
kVA EXP SD MAX	Максимальное значение кажущейся энергии в направлении приём (импорт) по методу сдвигаемого интервала времени
MAX SUMMARY DMD	Billing Summary (Total) Maximum Demands – максимальные значения по профилям нагрузки многотарифного учёта
REG1 MD	Максимальное значение в регистре № 1
REG2 MD	Максимальное значение в регистре № 2
...	...
REG8 MD	Максимальное значение в регистре № 8
REG1 CMD	Максимальное значение в регистре № 1 от начала интервала измерений до текущего времени
REG2 CMD	Максимальное значение в регистре № 2 от начала интервала измерений до текущего времени
...	...
REG8 CMD	Максимальное значение в регистре № 8 от начала интервала измерений до текущего времени
TOU PRMS	TOU Parameters – параметры многотарифного учёта
ACTIVE TARIFF	Active TOU tariff – тарифы для активной энергии
ACTIVE PROFILE	Active TOU profile – профиль активной энергии

TOU REG1 – Тариф. энергии REG1	Billing TOU Energy Register #1 – тарифы, per. 1
REG1 TRF1	Tariff #1 register – тариф 1 для регистра
REG1 TRF2	Tariff #2 register – тариф 2 для регистра
...	...
REG1 TRF8	Tariff #8 register – тариф 8 для регистра
TOU REG2 Тариф. энергии REG1	Billing TOU Energy Register #2 – тарифы, per. 2
REG2 TRF1	Tariff #1 register – тариф 1 для регистра
REG2 TRF2	Tariff #2 register – тариф 2 для регистра
...	...
REG2 TRF8	Tariff #8 register – тариф 8 для регистра
TOU REG3	Billing TOU Energy Register #3 – тарифы, per. 3
REG3 TRF1	Tariff #1 register – тариф 1 для регистра
REG3 TRF2	Tariff #2 register – тариф 2 для регистра
...	...
REG3 TRF8	Tariff #8 register – тариф 8 для регистра
TOU REG4	Billing TOU Energy Register #4 – тарифы, per. 4
REG4 TRF1	Tariff #1 register – тариф 1 для регистра
REG4 TRF2	Tariff #2 register – тариф 2 для регистра
...	...
REG4 TRF8	Tariff #8 register – тариф 8 для регистра
TOU REG5	Billing TOU Energy Register #5 – тарифы, per. 5
REG5 TRF1	Tariff #1 register – тариф 1 для регистра
REG5 TRF2	Tariff #2 register – тариф 2 для регистра
...	...
REG5 TRF8	Tariff #8 register – тариф 8 для регистра
TOU REG6	Billing TOU Energy Register #6 – тарифы, per. 6
REG6 TRF1	Tariff #1 register – тариф 1 для регистра
REG6 TRF2	Tariff #2 register – тариф 2 для регистра
...	...
REG6 TRF8	Tariff #8 register – тариф 8 для регистра
TOU REG7	Billing TOU Energy Register #7 – тарифы, per. 7
REG7 TRF1	Tariff #1 register – тариф 1 для регистра
REG7 TRF2	Tariff #2 register – тариф 2 для регистра
...	...
REG7 TRF8	Tariff #8 register – тариф 8 для регистра
TOU REG8	Billing TOU Energy Register #8 – тарифы, per. 6
REG8 TRF1	Tariff #1 register – тариф 1 для регистра
REG8 TRF2	Tariff #2 register – тариф 2 для регистра
...	...
REG8 TRF8	Tariff #8 register – тариф 8 для регистра

TOU MAX DMD REG1	Billing TOU Maximum Demand Register #1 – максимальные значения по профилю нагрузки для регистра 1
REG1 TRF1 MD	Tariff #1 maximum demand – максимальные значения по профилю нагрузки для тарифа 1
REG1 TRF2 MD	Tariff #2 maximum demand – максимальные значения по профилю нагрузки для тарифа 2
...	...
REG1 TRF8 MD	Tariff #8 maximum demand – максимальные значения по профилю нагрузки для тарифа 8
REG1 TRF1 CMD	Tariff #1 – значения для тарифа 2 по профилю нагрузки методу сдвигаемого интервала времени
REG1 TRF2 CMD	Tariff #2 – значения для тарифа 2 по профилю нагрузки методу сдвигаемого интервала времени
...	...
REG1 TRF8 CMD	Tariff #8 – значения для тарифа 8 по профилю нагрузки методу сдвигаемого интервала времени
TOU MAX DMD REG2	Billing TOU Maximum Demand Register #2 – максимальные значения по профилю нагрузки для регистра 2
REG2 TRF1 MD	Tariff #1 maximum demand – максимальные значения по профилю нагрузки для тарифа 1
REG2 TRF2 MD	Tariff #2 maximum demand – максимальные значения по профилю нагрузки для тарифа 2
...	...
REG2 TRF8 MD	Tariff #8 maximum demand – максимальные значения по профилю нагрузки для тарифа 8
REG2 TRF1 CMD	Tariff #1 – значения для тарифа 2 по профилю нагрузки методу сдвигаемого интервала времени
REG2 TRF2 CMD	Tariff #2 – значения для тарифа 2 по профилю нагрузки методу сдвигаемого интервала времени
...	...
REG2 TRF8 CMD	Tariff #8 – значения для тарифа 8 по профилю нагрузки методу сдвигаемого интервала времени
TOU MAX DMD REG3	Billing TOU Maximum Demand Register #3 – максимальные значения по профилю нагрузки для регистра 3
REG3 TRF1 MD	Tariff #1 maximum demand – максимальные значения по профилю нагрузки для тарифа 1
REG3 TRF2 MD	Tariff #2 maximum demand – максимальные значения по профилю нагрузки для тарифа 2
...	...

REG3 TRF8 MD	Tariff #8 maximum demand – максимальные значения по профилю нагрузки для тарифа 8
REG3 TRF1 CMD	Tariff #1 – значения для тарифа 2 по профилю нагрузки методу сдвигаемого интервала времени
REG3 TRF2 CMD	Tariff #2 – значения для тарифа 2 по профилю нагрузки методу сдвигаемого интервала времени
...	...
REG3 TRF8 CMD	Tariff #8 – значения для тарифа 8 по профилю нагрузки методу сдвигаемого интервала времени
TOU MAX DMD REG4	Billing TOU Maximum Demand Register #4 – максимальные значения по профилю нагрузки для регистра 4
REG4 TRF1 MD	Tariff #1 maximum demand – максимальные значения по профилю нагрузки для тарифа 1
REG4 TRF2 MD	Tariff #2 maximum demand – максимальные значения по профилю нагрузки для тарифа 2
...	...
REG4 TRF8 MD	Tariff #8 maximum demand – максимальные значения по профилю нагрузки для тарифа 8
REG4 TRF1 CMD	Tariff #1 – значения для тарифа 2 по профилю нагрузки методу сдвигаемого интервала времени
REG4 TRF2 CMD	Tariff #2 – значения для тарифа 2 по профилю нагрузки методу сдвигаемого интервала времени
...	...
REG4 TRF8 CMD	Tariff #8 – значения для тарифа 8 по профилю нагрузки методу сдвигаемого интервала времени
TOU MAX DMD REG5	Billing TOU Maximum Demand Register #5 – максимальные значения по профилю нагрузки для регистра 5
REG5 TRF1 MD	Tariff #1 maximum demand – максимальные значения по профилю нагрузки для тарифа 1
REG5 TRF2 MD	Tariff #2 maximum demand – максимальные значения по профилю нагрузки для тарифа 2
...	...
REG5 TRF8 MD	Tariff #8 maximum demand – максимальные значения по профилю нагрузки для тарифа 8
REG5 TRF1 CMD	Tariff #1 – значения для тарифа 2 по профилю нагрузки методу сдвигаемого интервала времени
REG5 TRF2 CMD	Tariff #2 – значения для тарифа 2 по профилю нагрузки методу сдвигаемого интервала времени
...	...

REG5 TRF8 CMD	Tariff #8 – значения для тарифа 8 по профилю нагрузки методу сдвигаемого интервала времени
TOU MAX DMD REG6	Billing TOU Maximum Demand Register #6 – максимальные значения по профилю нагрузки для регистра 6
REG6 TRF1 MD	Tariff #1 maximum demand – максимальные значения по профилю нагрузки для тарифа 1
REG6 TRF2 MD	Tariff #2 maximum demand – максимальные значения по профилю нагрузки для тарифа 2
...	...
REG6 TRF8 MD	Tariff #8 maximum demand – максимальные значения по профилю нагрузки для тарифа 8
REG6 TRF1 CMD	Tariff #1 – значения для тарифа 2 по профилю нагрузки методу сдвигаемого интервала времени
REG6 TRF2 CMD	Tariff #2 – значения для тарифа 2 по профилю нагрузки методу сдвигаемого интервала времени
...	...
REG6 TRF8 CMD	Tariff #8 – значения для тарифа 8 по профилю нагрузки методу сдвигаемого интервала времени
TOU MAX DMD REG7	Billing TOU Maximum Demand Register #7 – максимальные значения по профилю нагрузки для регистра 7
REG7 TRF1 MD	Tariff #1 maximum demand – максимальные значения по профилю нагрузки для тарифа 1
REG7 TRF2 MD	Tariff #2 maximum demand – максимальные значения по профилю нагрузки для тарифа 2
...	...
REG7 TRF8 MD	Tariff #8 maximum demand – максимальные значения по профилю нагрузки для тарифа 8
REG7 TRF1 CMD	Tariff #1 – значения для тарифа 2 по профилю нагрузки методу сдвигаемого интервала времени
REG7 TRF2 CMD	Tariff #2 – значения для тарифа 2 по профилю нагрузки методу сдвигаемого интервала времени
...	...
REG7 TRF8 CMD	Tariff #8 – значения для тарифа 8 по профилю нагрузки методу сдвигаемого интервала времени
TOU MAX DMD REG8	Billing TOU Maximum Demand Register #8 – максимальные значения по профилю нагрузки для регистра 7
REG8 TRF1 MD	Tariff #1 maximum demand – максимальные значения по профилю нагрузки для тарифа 1

REG8 TRF2 MD	Tariff #2 maximum demand – максимальные значения по профилю нагрузки для тарифа2
...	...
REG8 TRF8 MD	Tariff #8 maximum demand – максимальные значения по профилю нагрузки для тарифа 8
REG8 TRF1 CMD	Tariff #1 – значения для тарифа 2 по профилю нагрузки методу сдвигаемого интервала времени
REG8 TRF2 CMD	Tariff #2 – значения для тарифа 2 по профилю нагрузки методу сдвигаемого интервала времени
...	...
REG8 TRF8 CMD	Tariff #8 – значения для тарифа 8 по профилю нагрузки методу сдвигаемого интервала времени
HARMONICS	Усреднение за 1 с
V1 THD	THD напряжения V1
V2 THD	THD напряжения V1
V3 THD	THD напряжения V1
PULSE COUNTERS – Счётчики	Учёт газа, воды и т.п.
CNT1	Счётчик 1
.....	
CNT72	Счётчик 72
DI/DO STATUS - Дискретные входы	
DI1 – DI9	Статус дискретных входов №№ 1-9
DI10 – DI18	Статус дискретных входов №№ 10-18
DI19 – DI27	Статус дискретных входов №№ 19-27
DI28 – DI36	Статус дискретных входов №№ 28-36
DI37 – DI45	Статус дискретных входов №№ 37-45
DI46 – DI54	Статус дискретных входов №№ 46-54
DI55 – DI63	Статус дискретных входов №№ 55-63
DI64 – DI72	Статус дискретных входов №№ 64-72
DO1 – DO9	Статус релейных выходов №№ 1-9
DO10 – DO18	Статус релейных выходов №№ 10-18
ANALOG INPUTS – Аналоговые входы (усреднение 1 период сканирования)	
AI1 – AI6	Значения на аналоговых выходах 1-16
ANALOG INPUTS – Аналоговые входы (усреднение 1 с)	
AI1 – AI6	Значения на аналоговых выходах 1-16
PHASE ROTATON – Фазометр	
DAY AND TIME – Дата и время	

Приложение В – Диагностические сообщения

Диагностический код	Сообщение на дисплее	Описание	Причина появления
2	RAM/Data fault	Ошибка памяти	Аппаратный сбой
3	Watchdog reset	Сброс аппаратного контрольного таймера	Аппаратный сбой
4	Sampling fault	Ошибка ЦСП или выборки	Аппаратный сбой
5	CPU exception	Сбой ЦП	Аппаратный сбой
6	Run-time error	Ошибка выполнения кода встроенного ПО	Аппаратный сбой
7	SW watchdog reset	Сброс программного контрольного таймера	Аппаратный сбой
8	Power down	Отключение питания	Падение напряжения питания ниже допустимого
9	Device reset	«Тёплая» или «холодная» перезагрузка счётчика	Перезагрузка по внешней команде или при обновлении встроенного ПО
10	Configuration reset	Сброс настроек	Загрузка повреждённых настроечных данных
11	RTC fault	Сбой встроенных часов	Утрата часами данных времени или даты. Устраняется автоматически, когда часы обновляются
12	Configuration fault	Ошибки конфигурации	Заводские, градуировочные или основные настройки счётчика повреждены
13	Low battery	Низкое напряжение встроенной батареи питания	Встроенная литиевая батарея требует замены
14	Exp. memory fault	Ошибка расширенной памяти	Аппаратный сбой
15	CPU EEPROM fault	Ошибка ЭСППЗУ ЦПУ	Аппаратный сбой
16	AC EEPROM fault	Ошибка ЭСППЗУ платы питания	Аппаратный сбой
17	I/O EEPROM fault	Ошибка ЭСППЗУ платы ввода-вывода	Аппаратный сбой
20	Library error	Ошибка библиотек С	Аппаратный сбой
22	Task error	Ошибка выполнения задачи	Аппаратный сбой